

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IC: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AC3906	VIN:	WV1ZZZ2FZE7008480
Model vozidla:	Volkswagen Crafter Valník	Provedení:	35 2.0 TDI EU5, L2
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	80	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2014-06-03
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	176141 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	El. se záznamem
Poslední servisní kontrola (km):	49785	Datum poslední prohlídky vozidla:	2017-05-09
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 105 µm; LP blatník 89 µm; LP dveře 135 µm; LZ dveře 103 µm; LZ bok 0 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 0 µm; PZ dveře 101 µm; PP dveře 97 µm; PP blatník 94 µm; Střeška 83 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní vybava: airbag strana řidiče, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, maximální celková hmotnost 3,50 t, motor 2,0 Ltr. - 80 kW TDI, ocelové ráky 6,5x16, Pomocný systém řídiče: asistent brzdový (HBA), potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., rozvor 3665 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová (dvojkabina), sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče nastav., servořízení, spouštěč okna el., zamykání centr. s ovládání dálk., úprava modelu (facelift)
Speciální vybava: airbag strana řidiče/spolujezdce (airbag strana řidiče), audiosystém RSD 2000 (reproduktor vpředu), klimatizace, nářadí a zvedák vozidla, obrysová světla boční (světla směr. boční), paket Zavěšení B (náprava př. zesílený, podvozek: tlumič odpruž. za. zesílený, stabilizátor vpředu zesílený, stabilizátor za. zesílený), plech teplého vzduchu pod 1.řadu sedadel, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, světlo denní potkáv., ukazatel teploty vněj., zařízení závěsné kulová hlavice pevný, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	8
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	8
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Bez				

Datum ukončení:

2026-08-12

Datum tisku: 2026-08-14

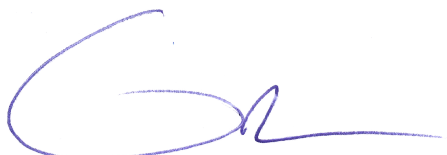

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Práh levý	Škrábance	Lakovat
3	Polep levého prahu	Opotřebení	Vyměnit
4	Tažné zařízení	Koroze	Lakovat
5	Sklopné zadní čelo korby	Prasklina	Vyměnit
6	Pravá sklopná bočnice korby	Deformace	Vyměnit
7	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
8	Práh pravý	Koroze	Lakovat
9	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
10	Blikač boční P zpětného zrcátka	Závada	Vyměnit
	Poznámka: Uvnitř kondenz vody.		
11	Blikač boční L zpětného zrcátka	Deformace	Vyměnit
12	Anténa	Nadstandardní prvek	Odstranit
13	B sloupek pravý	Deformace	Opravit
14	Dveře zadní pravé	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
16	Ovládání sklonu sedáku řidiče	Deformace	Vyměnit
17	Těsnění LZ dveří	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
19	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Vyleštit
	Poznámka: Rozdílný odstín laku po odstraněných polepech.		
20	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
21	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat
22	Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

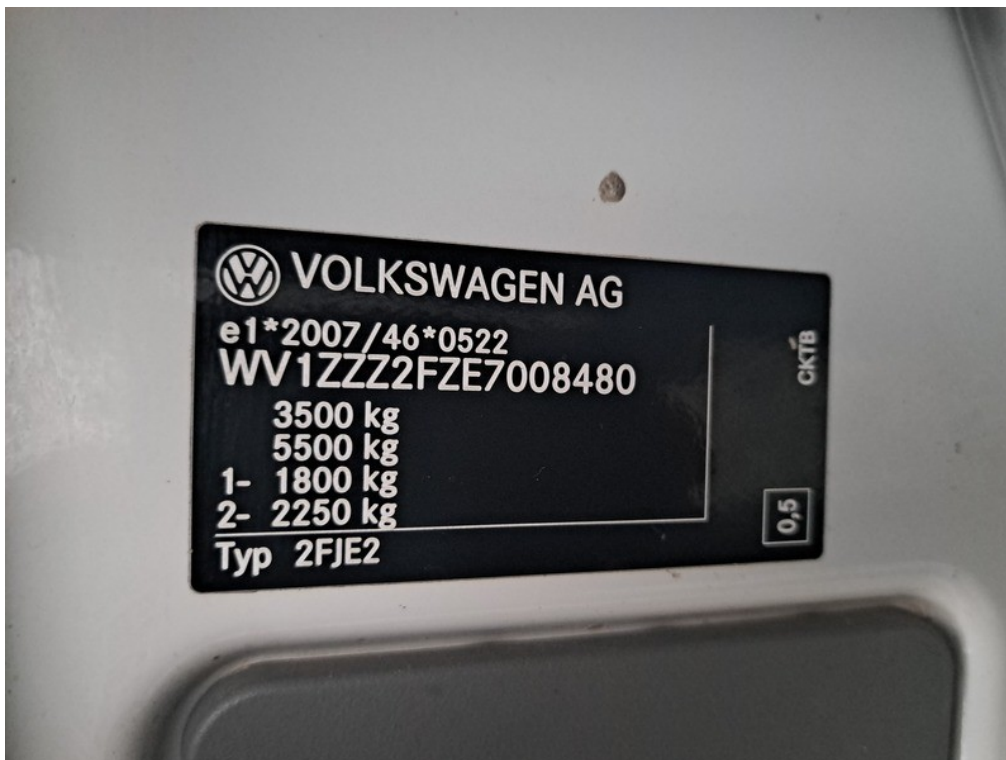

VIN / výrobní štítek




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

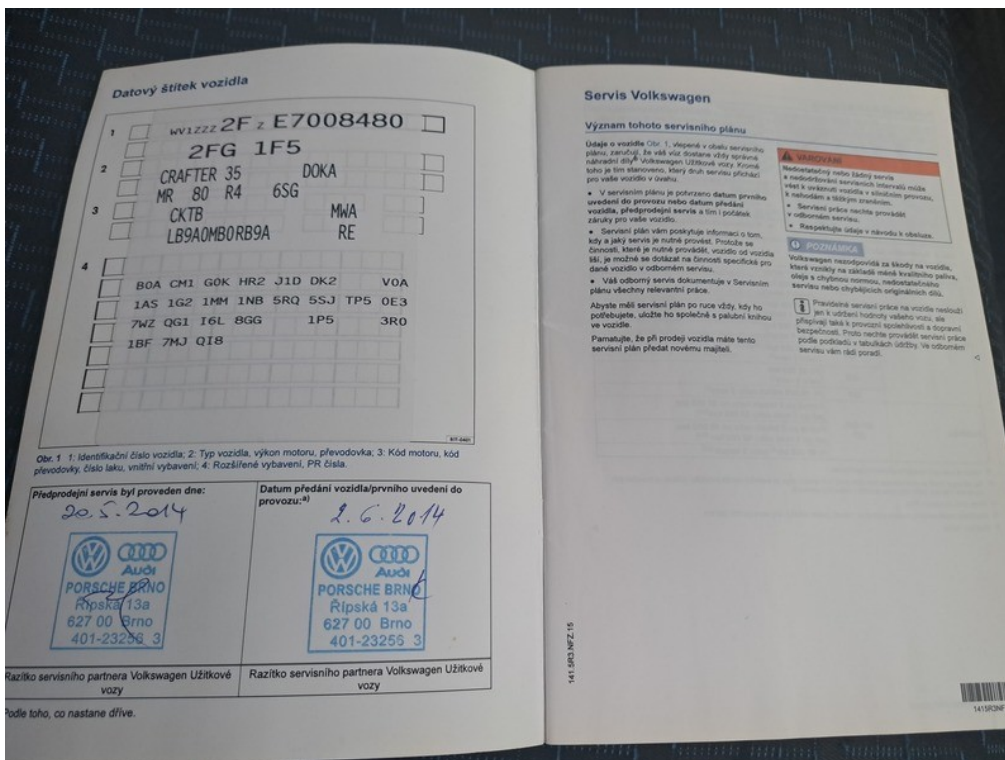

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Potvrzení servisních úkonů 2	
Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☐ Servis výměny oleje	☐ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☐ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☐ s výměnou motorového oleje	☐ Palivový filtr
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodovka s dvojitou spojkou DSG®, olej v převodovce a příp. olejový filtr
☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☐ Kontrola karoserie	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Kontrola zařízení na plyn	☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ Doporučení k opravě	☐ Prachový a pylový filtr
☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 25.10.14 Stav km: 49.485	☐ Napínací kladka ozubeného řemene
Číslo faktury:	☐ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	☐
 Uživatelské vozů	Záruka mobility LongLife:

Servisní knížka




ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2

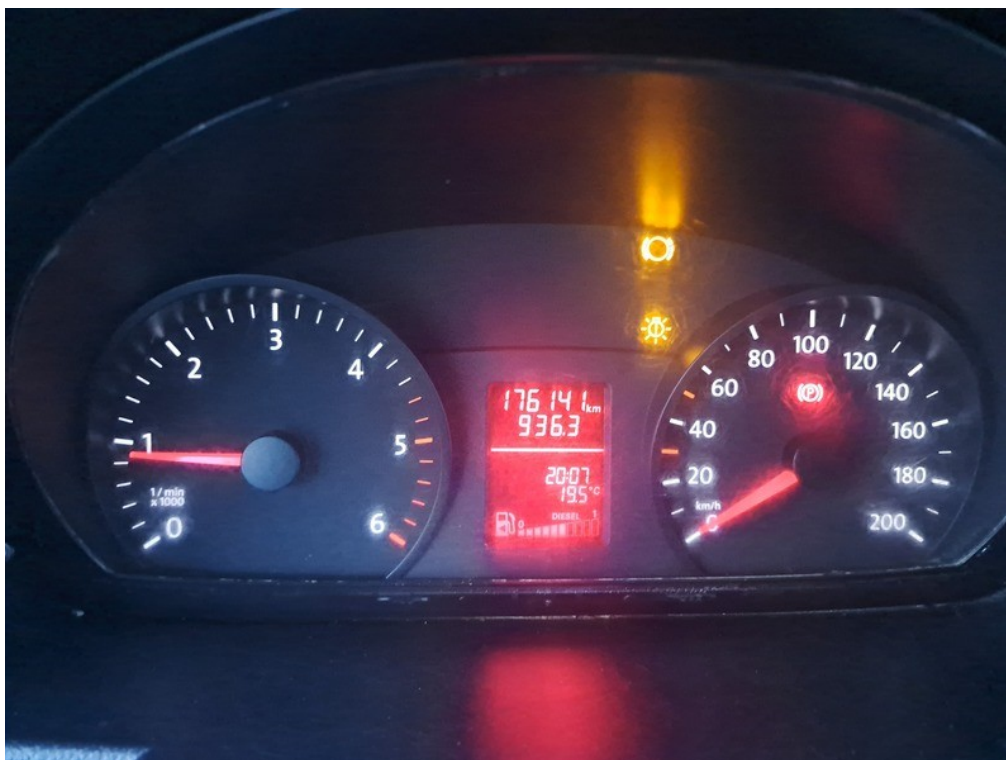

Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Polep levého prahu - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 Tažné zařízení - Koroze

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Sklopné zadní čelo korby - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Prává sklopná bočnice korby - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 7 Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Práh pravý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 10 **Blikač boční P zpětného zrcátka - Závada**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka: Uvnitř kondenz vody.



- 11 **Blikač boční L zpětného zrcátka - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Anténa - Nadstandardní prvek

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Odstranit

Poznámka:



13 B sloupek pravý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 16 Ovládání sklonu sedáku řidiče - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 17 Těsnění LZ dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: Rozdílný odstín laku
po odstraněných polepech.



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☐ Servis výměny oleje	☐ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☐ Prohlídka	☐ Brzdová kapalina
☐ s výměnou motorového oleje	☐ Palivový filtr
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodovka s dvojitou spojkou DSG® olej v převodovce a příp. olejový filtr
☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☐ Kontrola karoserie	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Kontrola zařízení na plyn	☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ Doporučení k opravě	☐ Prachový a pylový filtr
☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne:	☐ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km:	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy

Dokumentace kontroly karos

Obr. 5 Schematické zobrazení

Váš odborný servis označí

✗ Poškrábání

Zjištěn nedostatek

Popis nedostatku:

21 Servisní záznam - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☐ Servis výměny oleje	☐ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☐ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☐ s výměnou motorového oleje	☐ Palivový filtr
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodovka s dvojitou spojkou DSG® olej v převodovce a příp. olejový filtr
☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☐ Kontrola karoserie	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Kontrola zařízení na plyn	☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ Doporučení k opravě	☐ Prachový a pylový filtr
☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 9.5.2014	☐ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km: 49.485	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:


Užitkové vozy
Porsche Inter Auto CZ
Autoservisní centrum

Dokumentace ko

Obr. 4

Váš od

✗ Poš

Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: