

Expertise LKW
Vertragsnummer: 570.0005.260

FIN: WMA30SZZ0GM703629
Kennzeichen: M-ST 2897



Fahrzeugdaten

Hersteller	MAN	Euro Norm	
Typ/Modell	LKW > 7,5t / TGS	Hubraum (ccm) / Zylinder	12.419 / 6
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Kran	Motorleistung (kW)	353
Fahrerhaus		Getriebe	AS Tronik
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	6 x 4	Leergewicht	16.325
Erstzulassung	16.06.2016	Gesamtgewicht	28.000
Laufleistung	384.174 km / abgelesen	Radstand (mm)	4.800
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	5.500 x 2.480 x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	05.27 / 11.26 / 06.28	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	385/65 R22.5 164K	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	9 / 10 mm
2.	315/80 R22.5 156/150L	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	13 / 13 / 14 / 13 mm
3.	315/80 R22.5 156/150L	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	12 / 13 / 12 / 12 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladekran 377 EP-4 Hiduo (Haib), Radio, Klimaanlage, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Multifunktionslenkrad, Nebenabtrieb, Retarder / Intarder, Sonnenblende



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Funktion Ladekran konnte nicht geprüft werden, ggf Mehrkosten möglich,

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Schmutzfänger - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Interieur	Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Abgasanlage	Hitzeblech - verformt - erneuern
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	Einstieg vorn links (Und Löcher) - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Sonstiges	Fahrzeug (Hydraulikschlauch Ladekran porös) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
7	Bremsanlage	Bremsanlage (Bremsscheiben) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
8	Motor	Motor (Motorkontrolllampe leuchtet) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne

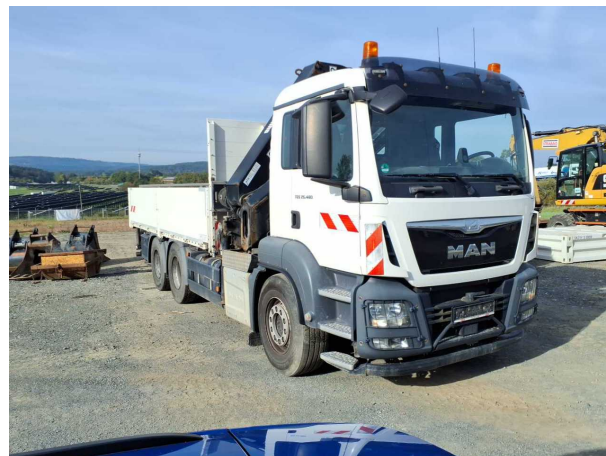


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

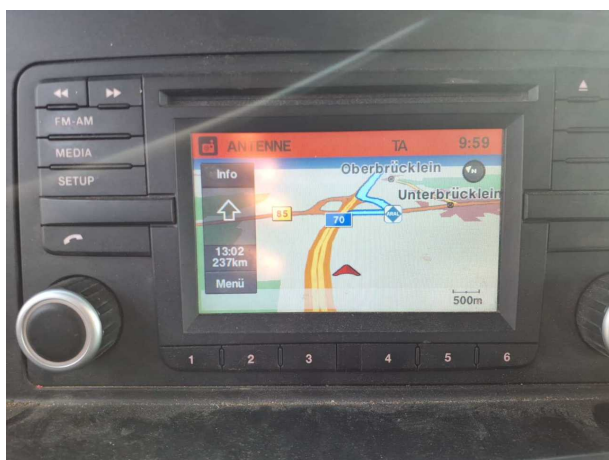


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Seitenansicht



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

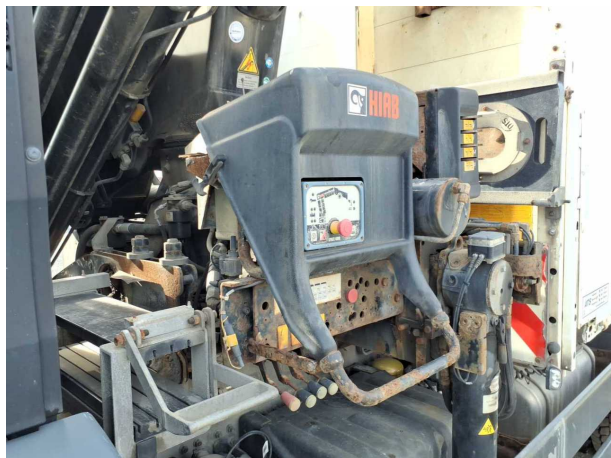


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

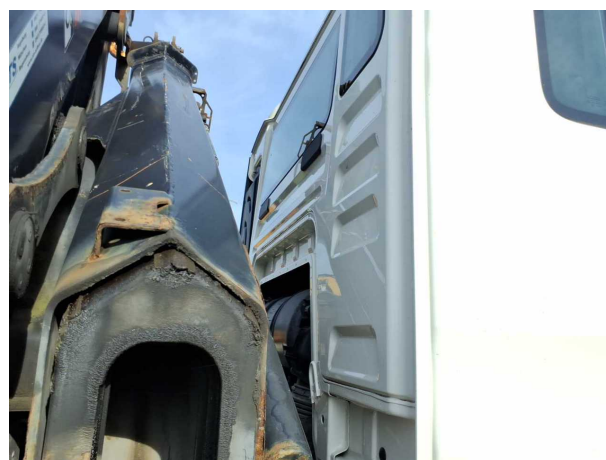


Abbildung 18: Sonstiges

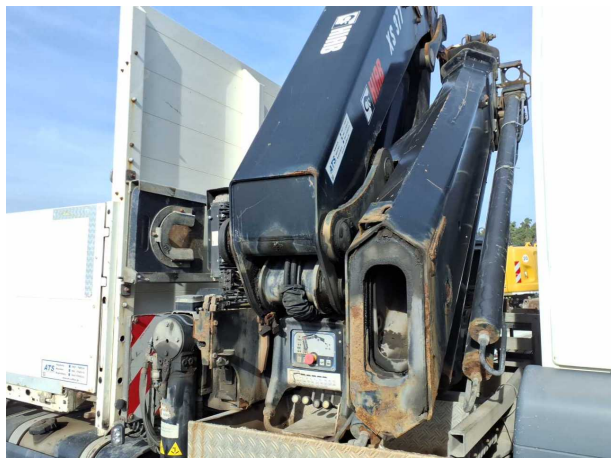


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

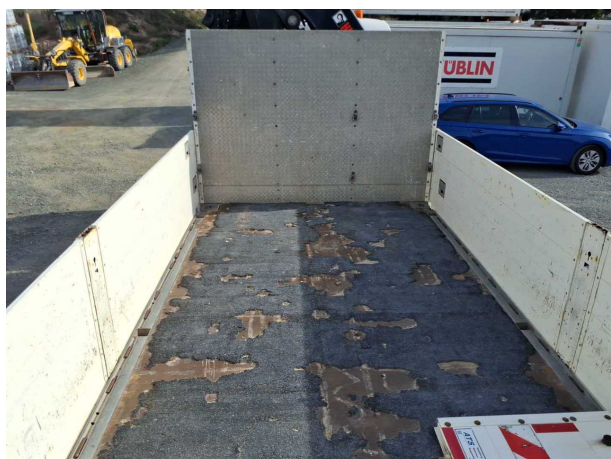


Abbildung 21: Sonstiges

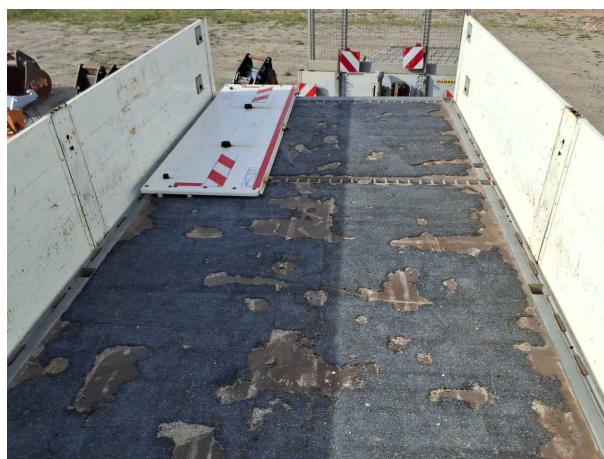


Abbildung 22: Sonstiges


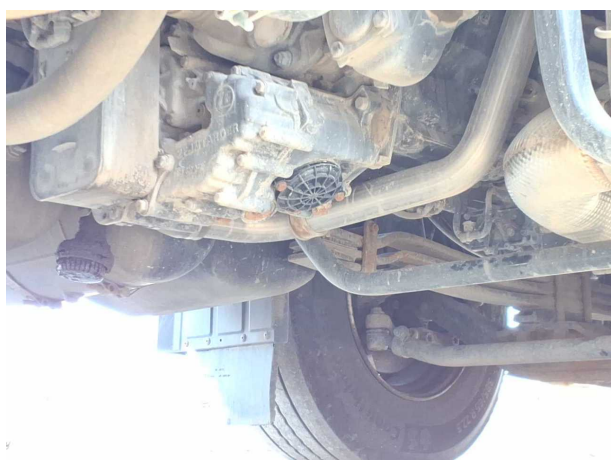


Abbildung 23: Sonstiges




Beschädigung 1: Kotflügel links: Schmutzfänger - gebrochen / gerissen - erneuern

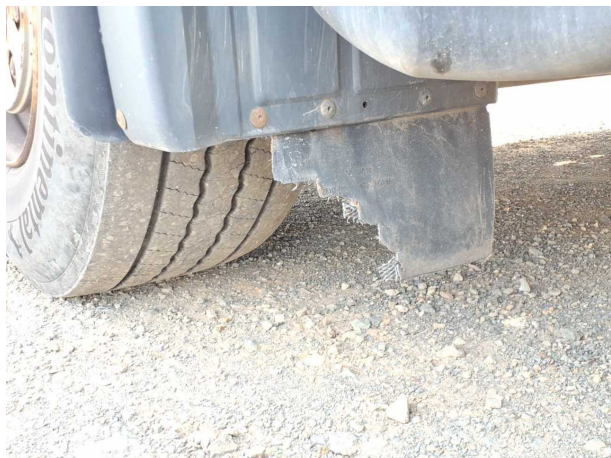

Beschädigung 1: Kotflügel links: Schmutzfänger - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Interieur: Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen

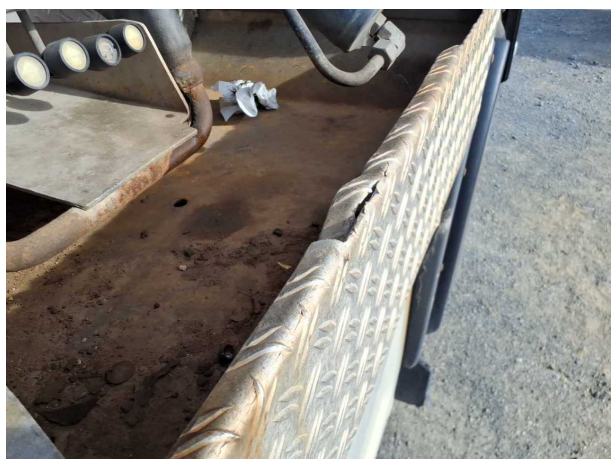


Beschädigung 2: Interieur: Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 2: Interieur: Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen

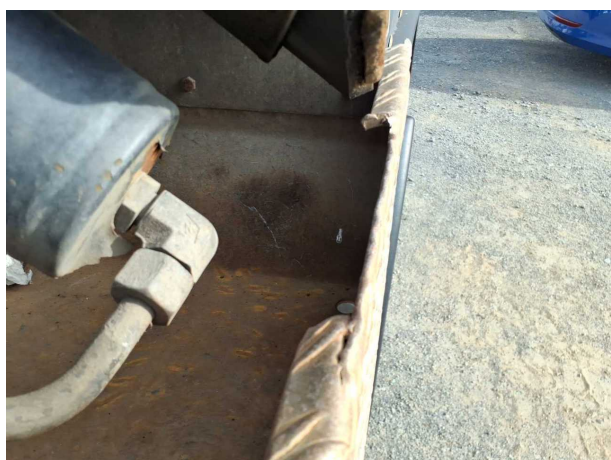


Beschädigung 2: Interieur: Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen

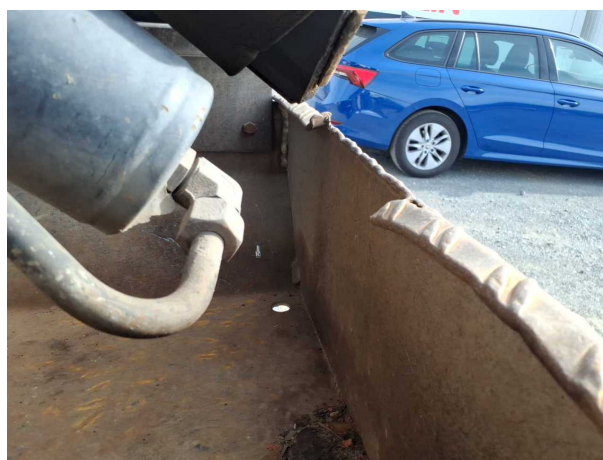

Beschädigung 2: Interieur: Ablagebox (Seite rechts Außen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern

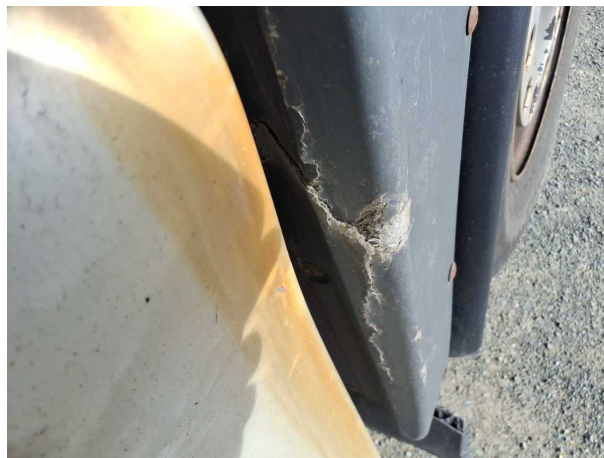

Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Abgasanlage: Hitzeblech - verformt - erneuern




Beschädigung 4: Abgasanlage: Hitzeblech - verformt - erneuern



Beschädigung 4: Abgasanlage: Hitzeblech - verformt - erneuern




Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links (Und Löcher) - gebrochen / gerissen - erneuern

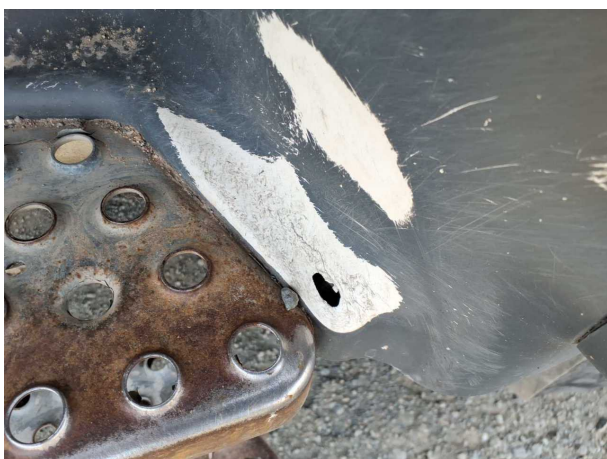


Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links (Und Löcher) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links (Und Löcher) - gebrochen / gerissen - erneuern

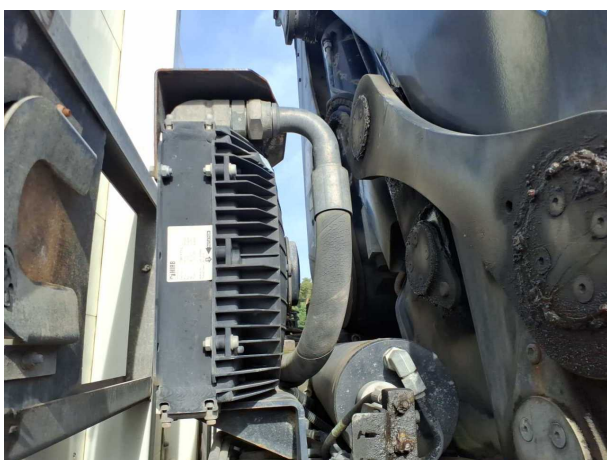

Beschädigung 6: Sonstiges: Fahrzeug (Hydraulikschlauch Ladekran porös) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

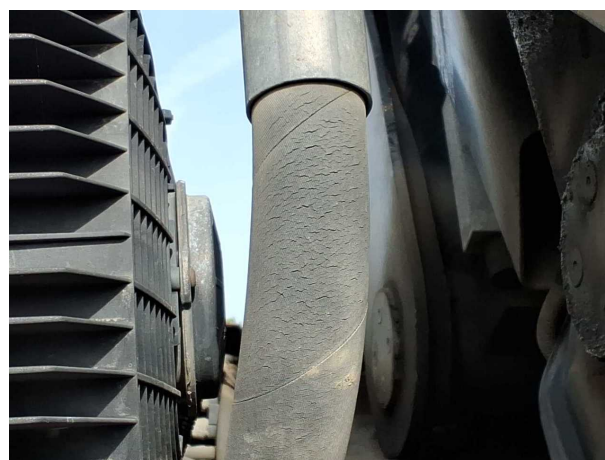

Beschädigung 6: Sonstiges: Fahrzeug (Hydraulikschlauch Ladekran porös) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

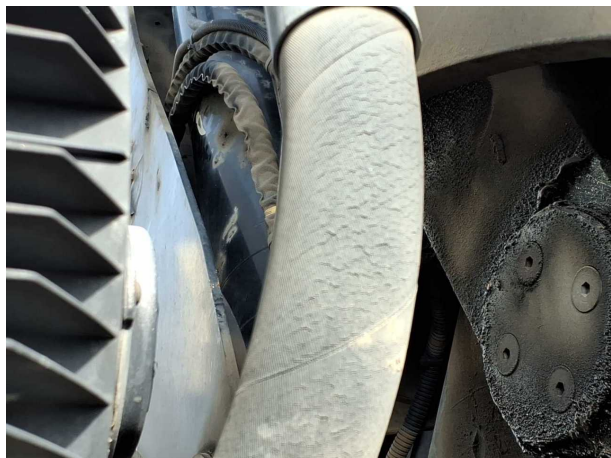

Beschädigung 6: Sonstiges: Fahrzeug (Hydraulikschlauch Ladekran porös) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung 8: Motor: Motor (Motorkontrolllampe leuchtet) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen