

Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Schaltgetriebe	Automatik
Modell	Sharan	Kraftstoffart	Diesel
Kilometerstand (km)	193.584	Leistung (kW)	110
Kennzeichen	W-746661	Hubraum (ccm)	1.968
Fahrgestellnummer (FIN)	WVWZZZ7NZKV015093	Türen	5
Erstzulassungsdatum	17.04.2019		



Dokumente und Wartung

Wartungsnachweise	Wartung digital	Wartungsdatum	Laufleistung
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein	12.03.2026	184.991 km
Km bis zur nächsten Wartung	15.000		
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	17.04.2027	28.04.2025	178.490 km

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
2 Außenschweller links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3 Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
5 Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
6 Außenschweller rechts	Kratzer	Keine Reparatur

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Ersetzen

Fehlteile

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
7 Tirefit	Fehlt	Ersetzen


Schäden

Exterieur



2 | Außenschweller links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
Ursache	Nutzung / Verschleiß

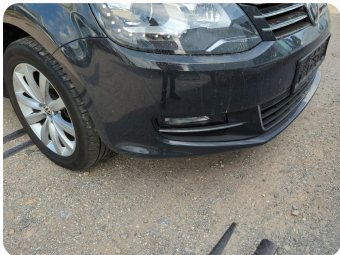

3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß



4 | Motorhaube




Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß



5 | Windschutzscheibe

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß



Kommentare: Feine Rissbildung

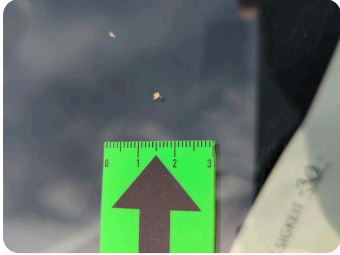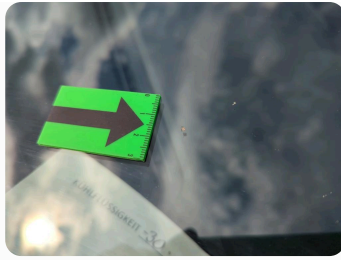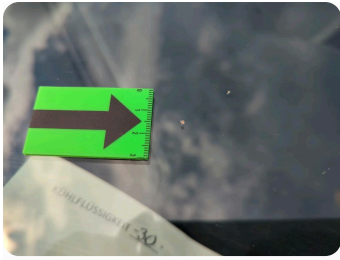

6 | Außenschweller rechts

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Innenraum

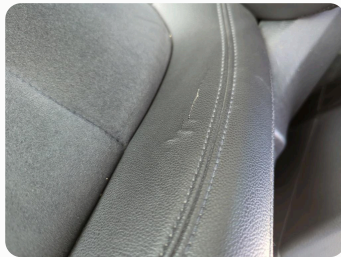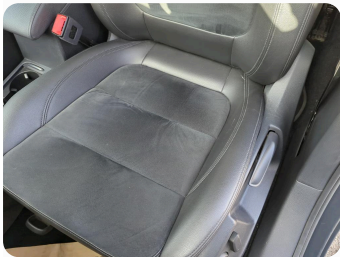

1 | Sitzbezug vorne links

Schadensart	Verschlissen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß



Fehlteile



7 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Prüfungen und Datenfelder




Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	Nein	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz fehlt	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden
Gesamtanzahl der Sitze	5	Reifenreparaturset	Nein
Verbandskasten	Nein		







Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	Continental	3,0 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	Continental	3,0 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	Continental	2,0 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	Continental	2,0 mm

Fahrzeugbilder

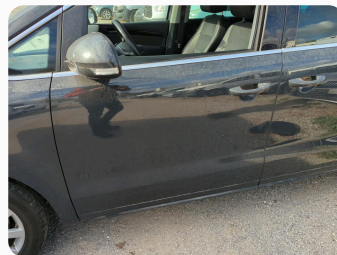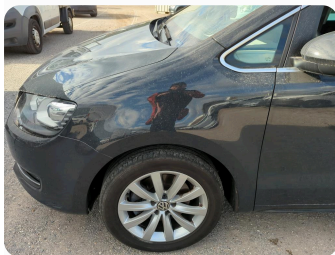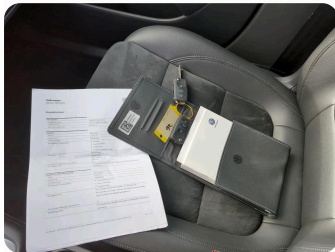

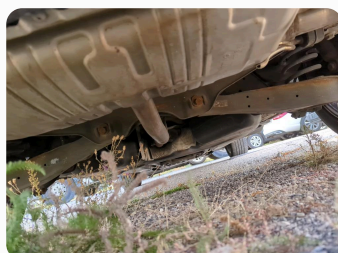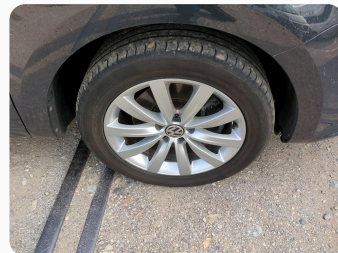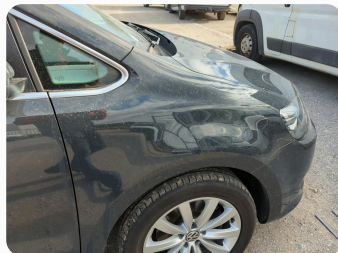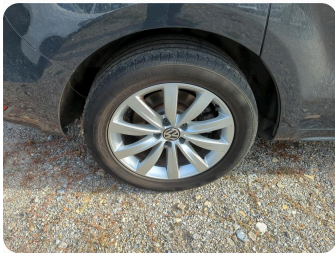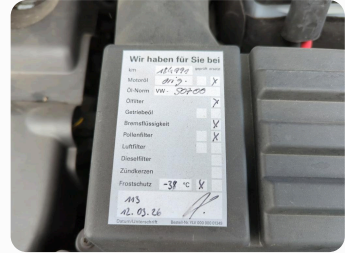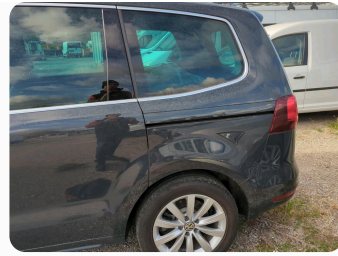

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.