Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Erstzulassungsdatum	11.06.2018
Modell	Touran	Schaltgetriebe	MAN 6 VIT
Kilometerstand (km)	215.902	Kraftstoffart	Diesel
Kennzeichen	SL-329PX	Türen	5
Fahrgestellnummer (FIN)	WVGZZZ1TZJW105369		



INSPEKTION

Besichtigt am	28.09.2026 12:45:38	Besichtigungsbedingungen	Gut - Draußen
Besichtigungsort	Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal Austria	Fahrzeugzustand	Verschmutzt

Dokumente und Wartung

Wartungsnachweise	Wartung digital
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein
Km bis zur nächsten Wartung	12.500
Datum der nächsten Wartung	26.05.2027
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	30.06.2027

Wartungsdatum	Laufleistung
26.05.2026	207.418 km

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar

Wertübersicht

Dealer Purchase Price: € 4.989,49

Dealer Retail Price: € -

Schadenskostenübersicht

	Exkl. MwSt.	20% MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.
Reparaturkosten gesamt	7.561,72 €	1.512,34 €	9.074,06 €
Gesamter nicht berechenbarer Betrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag	3.561,26 €	712,25 €	4.273,51 €

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Reparaturkosten	Angepasster Minderwert	Angepasster Minderwert (inkl. MwSt.)
1 | Alufelge hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen	**313,56 €**	**313,56 €**	**376,27 €**
3 | Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren	**745,37 €**	**149,07 €**	**178,88 €**
4 | Kotflügel hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren	**1.325,81 €**	**265,16 €**	**318,19 €**
5 | Außenschweller links	Delle(n)	Keine Reparatur	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6 | Motor	Kein Originalteil	Ersetzen	**1.206,57 €**	**1.206,00 €**	**1.447,20 €**
Gesamt Exterieur			**7.462,82 €**	**3.462,36 €**	**4.154,83 €**

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Reparaturkosten	Angepasster Minderwert	Angepasster Minderwert (inkl. MwSt.)
7 | Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken	117,73 €	117,73 €	141,28 €
8 | Kotflügel hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren	1.377,78 €	275,56 €	330,67 €
9 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Keine Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 | Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren	1.550,90 €	310,18 €	372,22 €
13 | Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken	117,73 €	117,73 €	141,28 €
14 | Reifen	Verschlissen	Ersetzen	155,00 €	155,00 €	186,00 €
15 | Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen	552,37 €	552,37 €	662,84 €
Gesamt Exterieur			7.462,82 €	3.462,36 €	4.154,83 €

Innenraum


Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Reparaturkosten	Angepasster Minderwert	Angepasster Minderwert (inkl. MwSt.)
2 | Fußmatten	Loch	Ersetzen	40,00 €	40,00 €	48,00 €
11 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	Keine Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Innenraum			40,00 €	40,00 €	48,00 €

Fehlteile

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Reparaturkosten	Angepasster Minderwert	Angepasster Minderwert (inkl. MwSt.)
12 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	58,90 €	58,90 €	70,68 €
Gesamt Fehlteile			58,90 €	58,90 €	70,68 €

Schäden


Exterieur

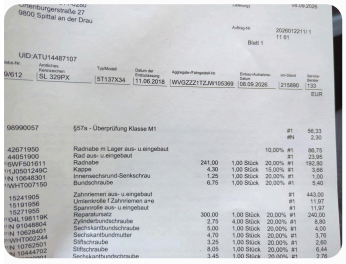


1 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	Außerhalb Toleranzbereich
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	313,56 €
Gesamtkosten	313,56 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	313,56 €


Kommentare: hintere Radnabe KV 313,56€


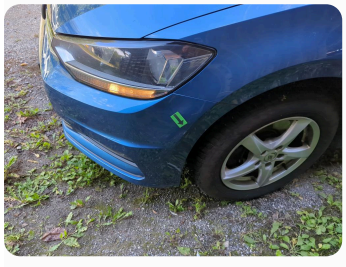


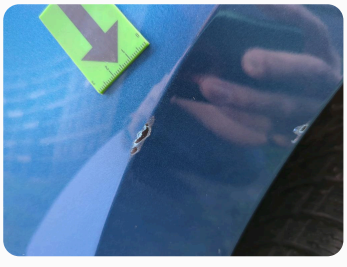

3 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Festpreis	745,37 €
Gesamtkosten	745,37 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	149,07 €

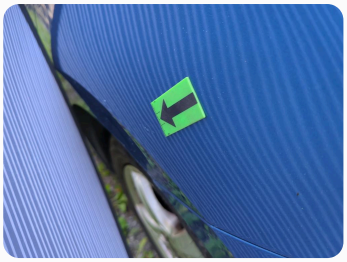4 | Kotflügel hinten links

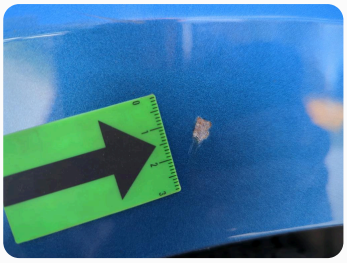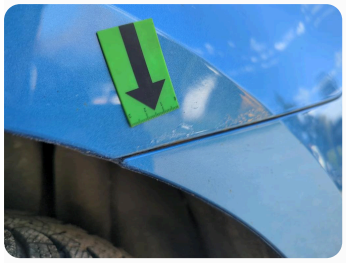Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Festpreis	1.325,81 €
Gesamtkosten	1.325,81 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	265,16 €



Kommentare: und Korrosion




5 | Außenschweller links

Schadensart	Delle(n)
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	0,00 €



Kommentare: leicht

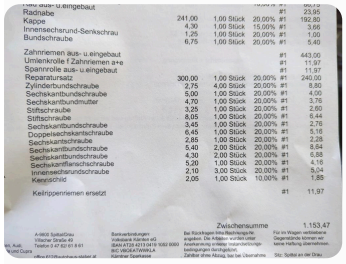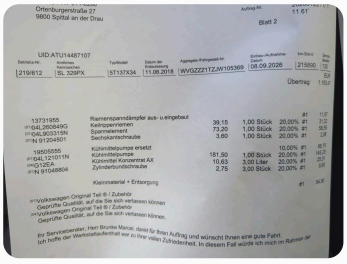6 | Motor

Schadensart	Kein Originalteil
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	1.206,57 €
Gesamtkosten	1.206,57 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	1.206,00 €

Kommentare: Zahnriemen, Wasserpumpe, Keilriemen KV 1206,57

7 | Motorhaube

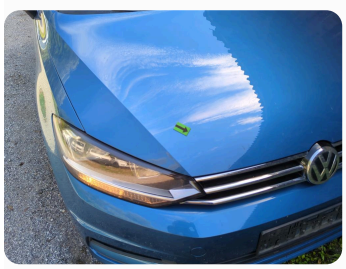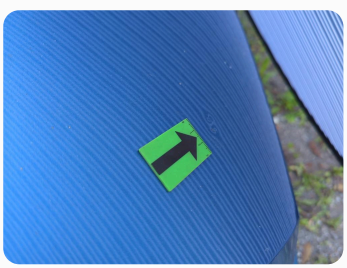Schadensart	Delle(n)
Reparaturmethode	Kaltdrücken
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Kosten für Karosseriearbeiten	117,73 €
Gesamtkosten	117,73 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	117,73 €

Kommentare: und Lack aufbereiten










8 | Kotflügel hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Festpreis	1.377,78 €
Gesamtkosten	1.377,78 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	275,56 €



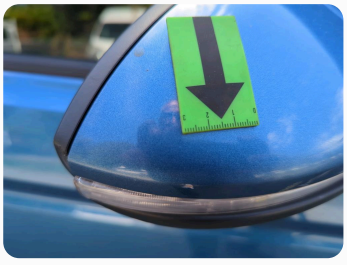

9 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	0,00 €







10 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	1.550,90 €
Gesamtkosten	1.550,90 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	310,18 €




13 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Reparaturmethode	Kaltdrücken
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Kosten für Karosseriearbeiten	117,73 €
Gesamtkosten	117,73 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	117,73 €




14 | Reifen

Schadensart	Verschlissen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	155,00 €
Gesamtkosten	155,00 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	155,00 €

Kommentare: Sommerradsatz 1 Reifen Außenkante stark verschlissen




15 | Bremsscheiben hinten

Schadensart	Korrosion
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	552,37 €
Gesamtkosten	552,37 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	552,37 €

Innenraum




2 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	40,00 €
Gesamtkosten	40,00 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	40,00 €




11 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	0,00 €

Fehlteile





12 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß
Ersatzteilpreis	58,90 €
Gesamtkosten	58,90 €
MINDERWERT (exkl. MwSt.)	58,90 €

Kommentare: Füllflasche

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz fehlt
Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden	Gesamtanzahl der Sitze	5
Reifenreparaturset	Ja	Verbandskasten	Ja

Bereifung

Montierte Reifen


Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Goodyear	5,7 mm
Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Goodyear	5,5 mm
Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Goodyear	5,9 mm
Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Goodyear	4,8 mm


Fahrzeugbilder









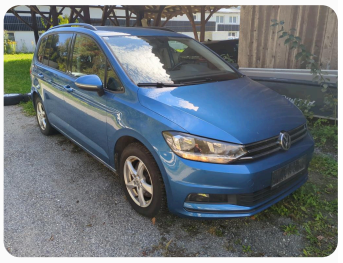

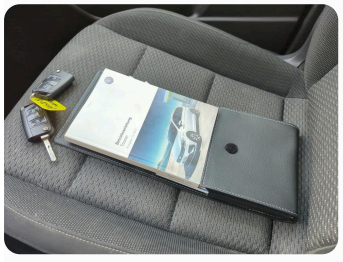

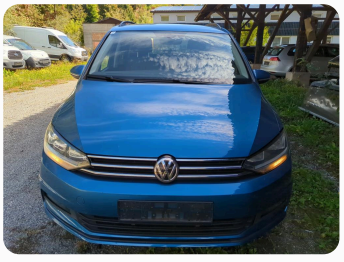




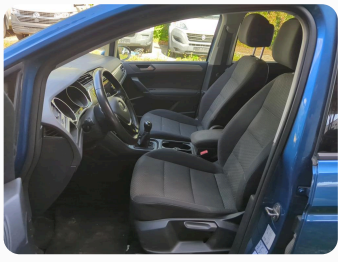







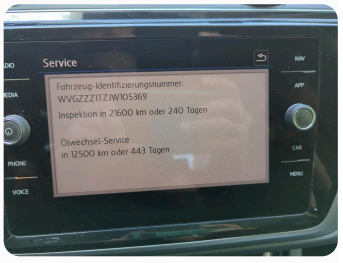














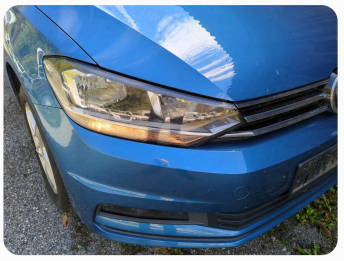

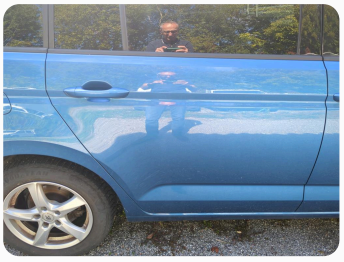


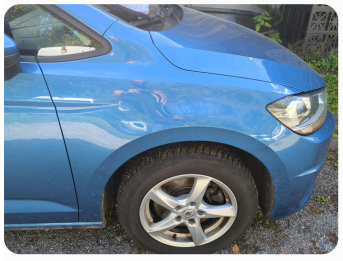






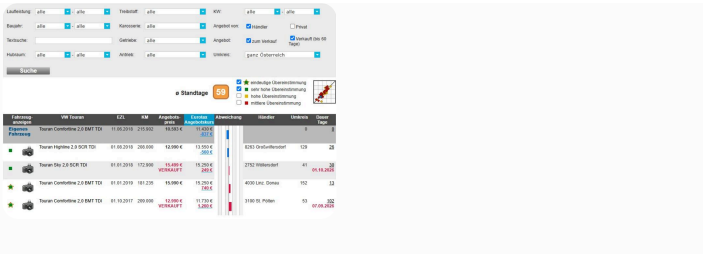


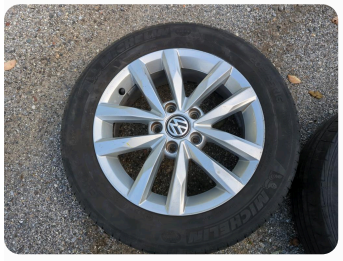WVGZZZ1TZJW105369








Suche
ø Standtage
59

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.