

Expertise LKW

Vertragsnummer: 425.7777.411

FIN: ZCNH96635HPC07015

Kennzeichen: OHNE



Fahrzeugdaten

Hersteller	Astra	Euro Norm	EURO 3
Typ/Modell	LKW > 7,5t / HHD9 66.48	Hubraum (ccm) / Zylinder	12.882 /
Aufbau / Ausführung	Hinterkipper	Motorleistung (kw)	353
Fahrerhaus	Nahrverkehr	Getriebe	ALLison HD 4700
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	315 / 105
Radformel	6 x 6	Leergewicht	
Erstzulassung	26.07.2017	Gesamtgewicht	
Laufleistung	33.490 km / abgelesen	Radstand (mm)	4100 1450
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	hoch
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	14.00 R20 164/160J	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige
2.	14.00 R20 164/160J	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige
3.	14.00 R20 164/160J	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige

Wertrelevante Ausstattung

Hinterkipper DF1324+0002 (CANTONI & C), 2 Rückwertgänge, ABS-ASR off Road, Batterien 225AH, Luftfedersitz, Rundumkennleuchten, Seilzugheckklappe, Zentralschmierung, kein Radio, Klimaanlage, Elektr. Fensterheber, Multifunktionslenkrad, Retarder / Intarder



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Sonstiges	Die Kippmulde könnte zum Zeitpunkt der Ersten und Zweiten Besichtigung nicht optisch von innen und unten besichtigt werden, da der PTO(Nebenantrieb) nicht über den Bedienungsschalter angesteuert wird. Hier liegt ein erhebliches Prognoserisiko vor. Der Motor wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Fremdbatterien gestartet. Das Fahrzeug ist seit 2 Jahren außer Betrieb. Nicht erkennbare Standschäden können nicht ausgeschlossen werden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Kotflügel hinten links - verformt - instandsetzen und lackieren
2	Multimediasystem	Radio - fehlt - erneuern
3	Sonstiges	Fahrzeug - verschmutzt - reinigen
4	Anbauteil links	Kotflügel vorn oberhalb - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Hinterkipper	Hinterkipper (PTO Schaltet nicht Hydraulik nicht angesteuert) - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Kotflügel hinten rechts - verformt - erneuern
7	elektrisches System	Batterie (Tiefenentladung) - defekt - erneuern
8	Bremsanlage	Bremsanlage (Standschäden BSU m. innere Untersuchung) - durchführen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
10	Sonstiges	Fahrzeug (hat keine Straßenzulassung) - Wertminderung



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

11 Rad/Reifen	Reifen hinten (1HA und 2HA) - verschlissen - erneuern
---------------	---

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

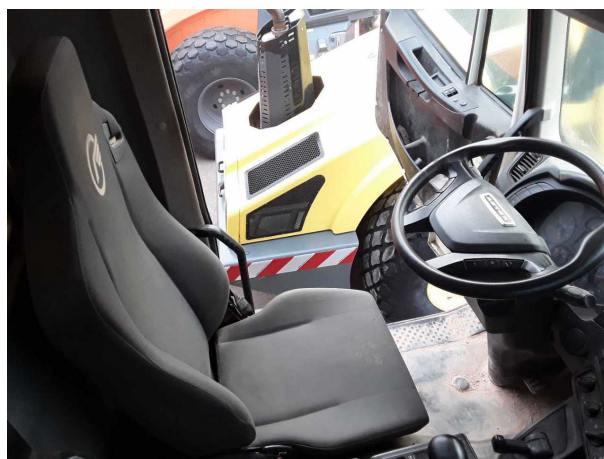


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

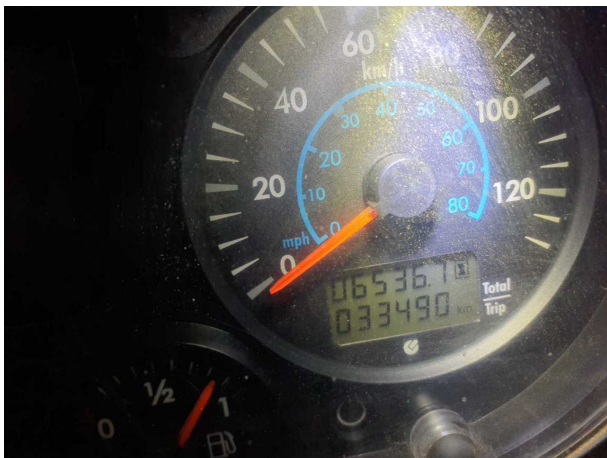


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Seitenansicht

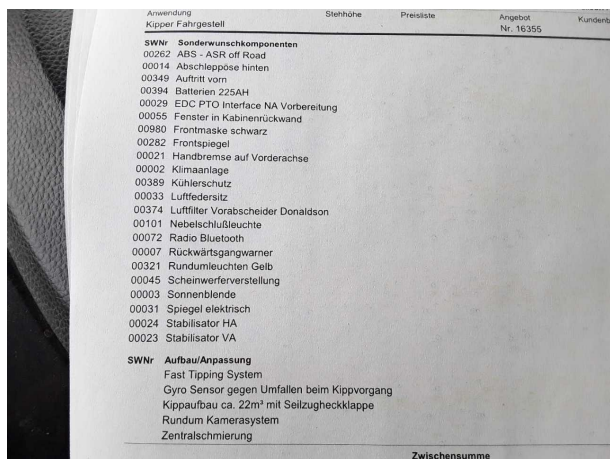


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

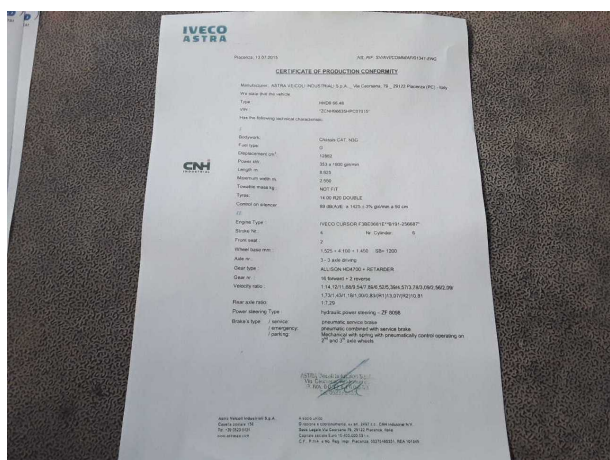


Abbildung 17: Sonstiges

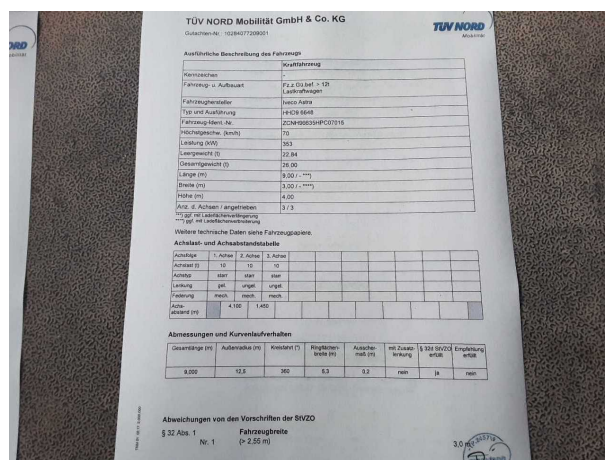


Abbildung 18: Sonstiges

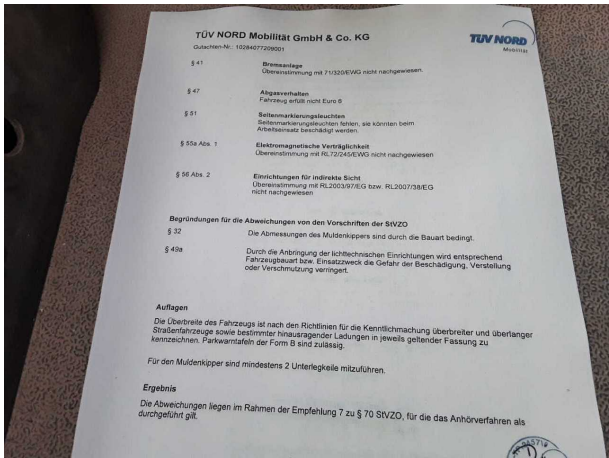


Abbildung 19: Sonstiges

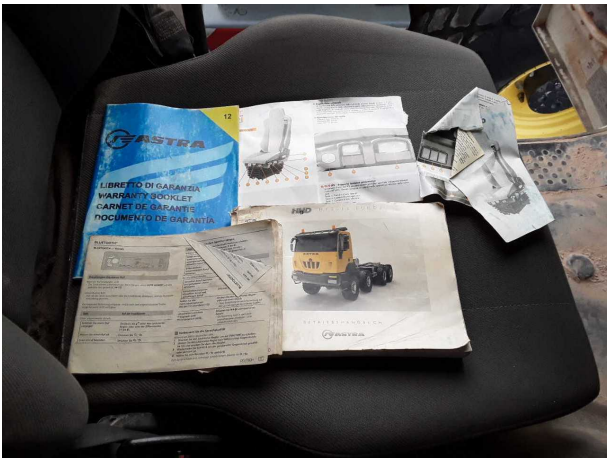


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges




Abbildung 38: Sonstiges



Beschädigung 1: Seitenwand links: Kotflügel hinten links -
verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Seitenwand links: Kotflügel hinten links -
verformt - instandsetzen und lackieren

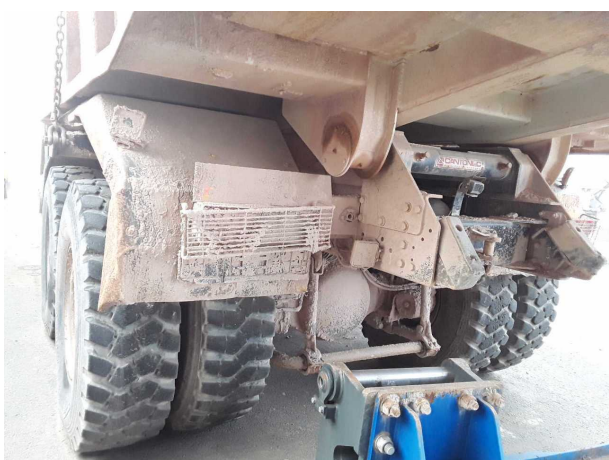

Beschädigung 3: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 3: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Anbauteil links: Kotflügel vorn oberhalb - gebrochen / gerissen - erneuern

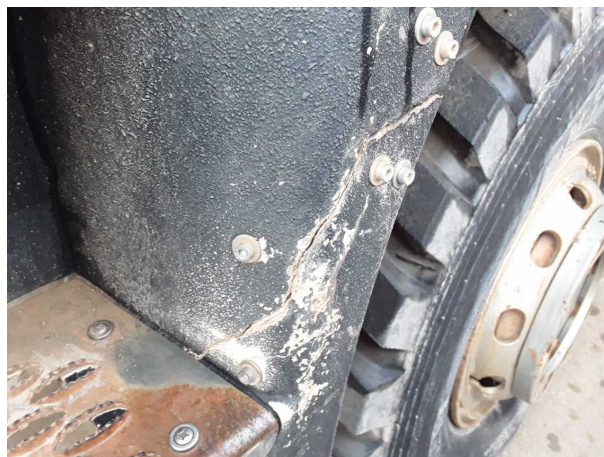

Beschädigung 4: Anbauteil links: Kotflügel vorn oberhalb - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Hinterkipper: Hinterkipper (PTO Schaltet nicht Hydraulik nicht angesteuert) - ohne Funktion - befunden



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - verformt - erneuern




Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 7: elektrisches System: Batterie (Tiefenentladung) - defekt - erneuern

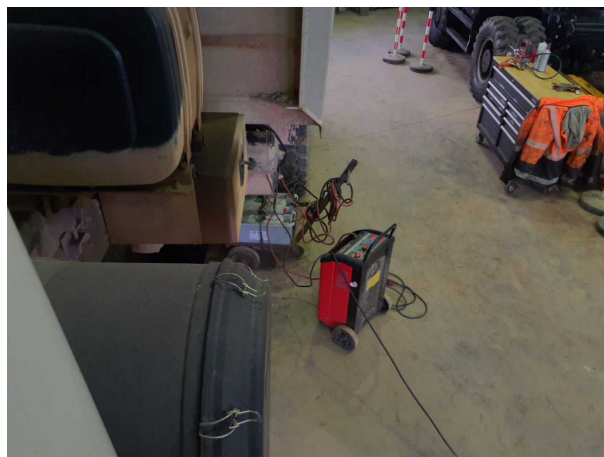

Beschädigung 7: elektrisches System: Batterie (Tiefenentladung) - defekt - erneuern




Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen




Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen hinten (1HA und 2HA) - verschlissen - erneuern

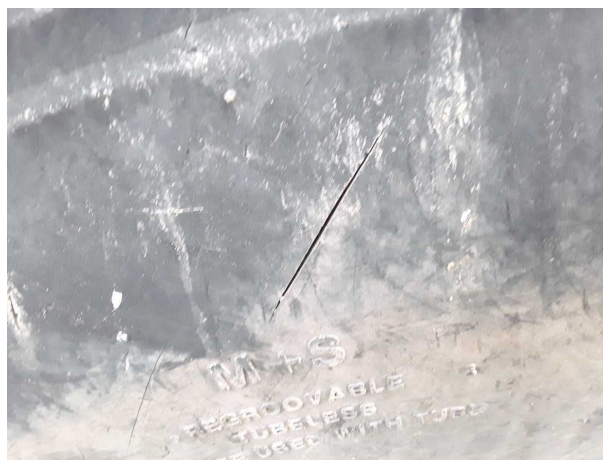

Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen hinten (1HA und 2HA) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen hinten (1HA und 2HA) - verschlissen - erneuern

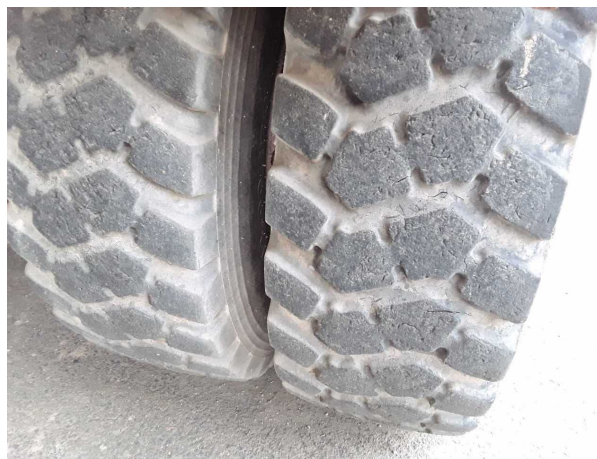

Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen hinten (1HA und 2HA) - verschlissen - erneuern