

Expertise LKW

Vertragsnummer: 835.0091.214

FIN: 85624232000000000

Kennzeichen: HEF-BT 35



Fahrzeugdaten

Hersteller	Stadler	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / Bitumen Lagertank	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	sonstiger Aufbau (Isolierter Bitumentank)	Motorleistung (kw)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Rot	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	
Erstzulassung	10.07.1985	Gesamtgewicht	16.000
Laufleistung	0 km / abgelesen	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	03.25 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 365/80 R20 160K	Sommerreifen auf Stahl	Barum	12 / 12 mm
2. 365/80 R20 160K	Sommerreifen auf Stahl	Barum	13 / 11 mm

Wertrelevante Ausstattung

Tankfahrzeug



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Spritzschutz) - gebrochen / gerissen - erneuern
2 Aufbau	Aufbau (MarkierungsReflektor vorn rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern
3 Bremsanlage	Bremsanlage (Rückzugsfeder für Gestängesteller VR) - fehlt - erneuern
4 Kotflügel links	Radhausverbreiterung - gebrochen / gerissen - erneuern
5 Rahmen	Unterfahrschutz hinten (Laufleistung-/ Zeitgemässe Instandsetzung) - verformt - instandsetzen
6 Rahmen	Rahmen (Scherrenbolzen ausgeschlagen) - erneuern
7 Sonstiges	Hauptuntersuchung (m. Sp) - fällig - durchführen
8 elektronische Systeme	elektronische Systeme (Heckbeleuchtung Kabel) - beschädigt - erneuern
9 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
10 Bremsanlage	Bremsanlage (Lange Standzeit Innereuntersuchung m. Radlagerfetten) - instandsetzen
11 Tankfahrzeug	Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstartes Bitummen im Tank) - reinigen
12 Tankfahrzeug	Tankkammer (Isolierung u. Tank Kostenausweitung möglich) - undicht - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Anbauteil links	Unterfahrschutzprofil - verformt
2 Anbauteil rechts	Unterfahrschutzprofil - verformt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Sonstiges

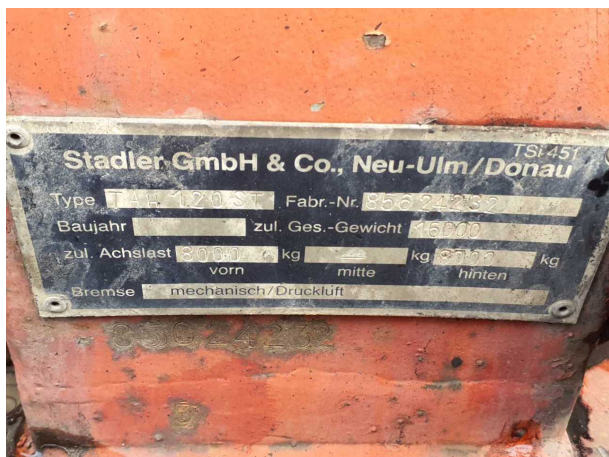


Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges

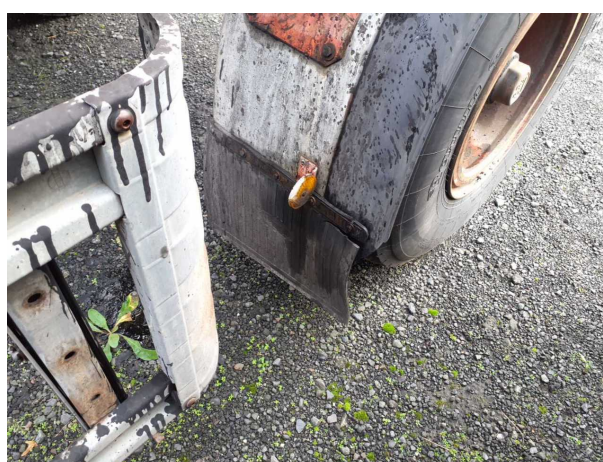


Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Spritzschutz) - gebrochen / gerissen - erneuern

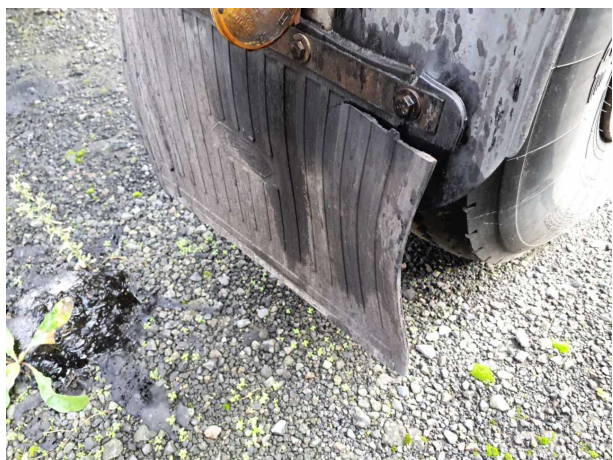

Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Spritzschutz) - gebrochen / gerissen - erneuern

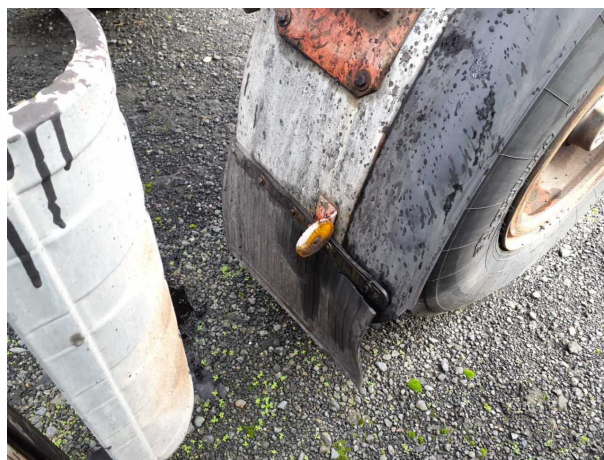


Beschädigung 2: Aufbau: Aufbau (MarkierungsReflektor vorn rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern

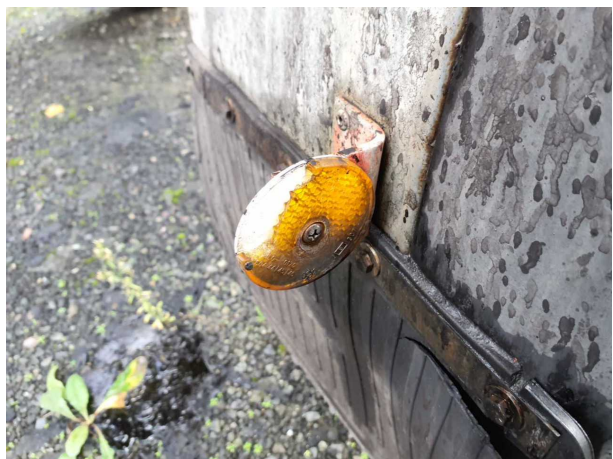

Beschädigung 2: Aufbau: Aufbau (MarkierungsReflektor vorn rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsanlage (Rückzugsfeder für Gestängesteller VR) - fehlt - erneuern

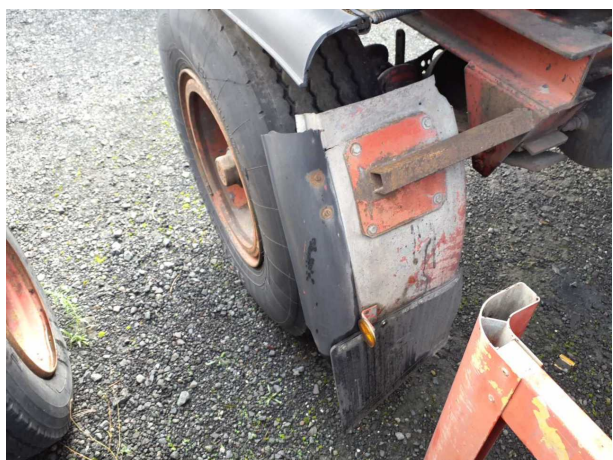

Beschädigung 4: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Rahmen: Unterfahrschutz hinten (Laufleistung-/ Zeitgemässe Instandsetzung) - verformt -



Beschädigung 5: Rahmen: Unterfahrschutz hinten (Laufleistung-/ Zeitgemässe Instandsetzung) - verformt -




Beschädigung 5: Rahmen: Unterfahrschutz hinten (Laufleistung-/ Zeitgemässe Instandsetzung) - verformt -




Beschädigung 5: Rahmen: Unterfahrschutz hinten (Laufleistung-/ Zeitgemässe Instandsetzung) - verformt -




Beschädigung 6: Rahmen: Rahmen (Scherrenbolzen ausgeschlagen) - erneuern

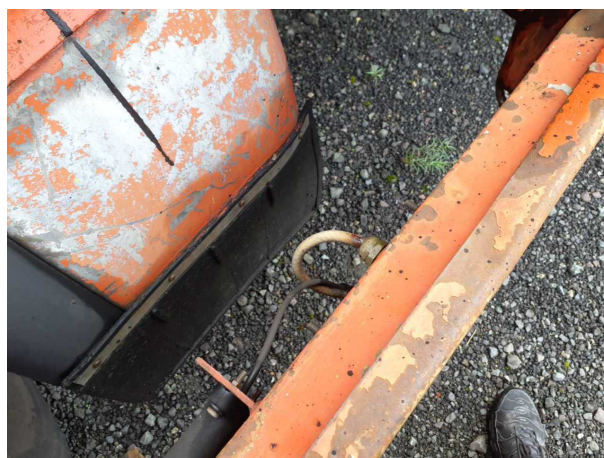

Beschädigung 8: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Heckbeleuchtung Kabel) - beschädigt - erneuern

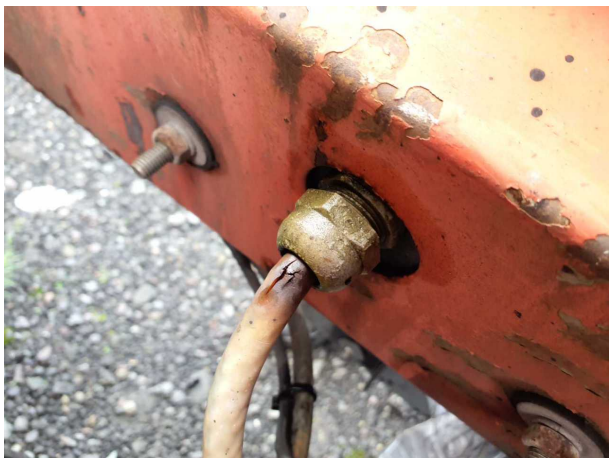

Beschädigung 8: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Heckbeleuchtung Kabel) - beschädigt - erneuern

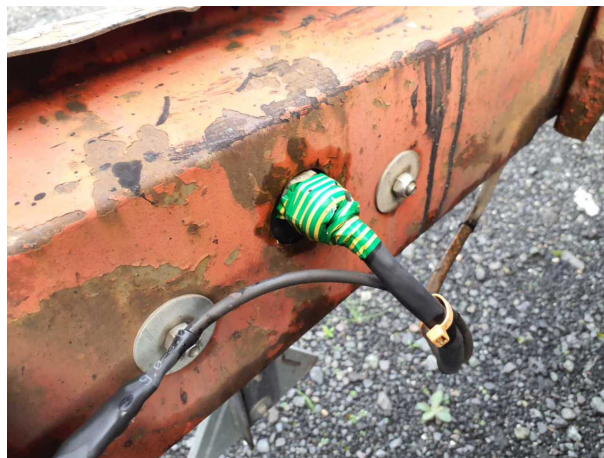

Beschädigung 8: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Heckbeleuchtung Kabel) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Tankfahrzeug: Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstarrtes Bitummen im Tank) - reinigen



Beschädigung 11: Tankfahrzeug: Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstarrtes Bitummen im Tank) - reinigen




Beschädigung 11: Tankfahrzeug: Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstarrtes Bitummen im Tank) - reinigen



Beschädigung 11: Tankfahrzeug: Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstarrtes Bitummen im Tank) - reinigen



Beschädigung 11: Tankfahrzeug: Tankkammer (Dichtigkeit nicht bekannt und erstarrtes Bitumen im Tank) - reinigen

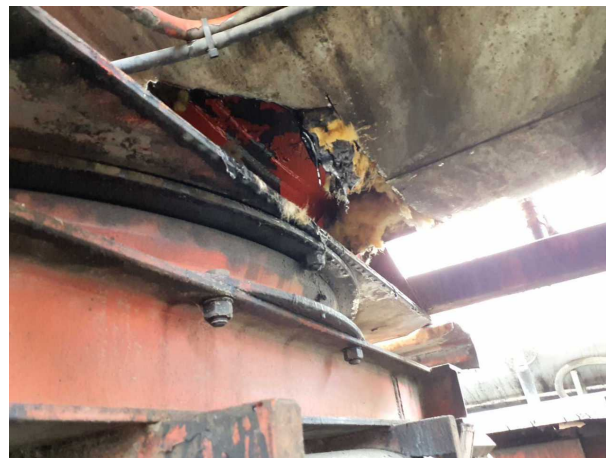

Beschädigung 12: Tankfahrzeug: Tankkammer (Isolierung u. Tank Kostenausweitung möglich) - undicht - instandsetzen




Beschädigung 12: Tankfahrzeug: Tankkammer (Isolierung u. Tank Kostenausweitung möglich) - undicht - instandsetzen



Beschädigung 12: Tankfahrzeug: Tankkammer (Isolierung u. Tank Kostenausweitung möglich) - undicht - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Anbauteil links: Unterfahrerschutzprofil - verformt

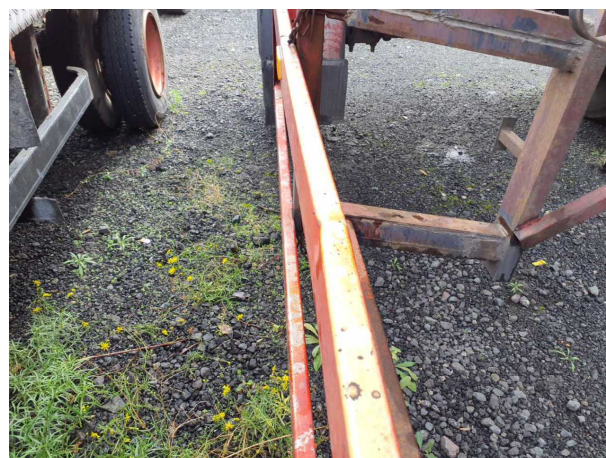

Gebrauchsspur 1: Anbauteil links: Unterfahrerschutzprofil - verformt



Gebrauchsspur 2: Anbauteil rechts: Unterfahrschutzprofil - verformt



Gebrauchsspur 2: Anbauteil rechts: Unterfahrschutzprofil - verformt