



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte		
Besichtigungsdatum / Ort	22.06.2026 / Strabag BMTI GmbH Spittal Ortenburger Straße 27 9800 Spittal an der Drau		
Fahrzeugart	PKW Kombi		
Hersteller	Skoda		
Modell / Verkaufsbezeichnung	Octavia Combi 1,6 TDI Style Limited		
Fahrzeug-Identnummer	TMBJG7NE6L0065579		
Erstzulassung	08.11.2019		
Nächste HU	11/2026		
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.		
Laufleistung	172.947 km / abgelesen		
Farbe / Farbcode	Blau		
Antriebsart	Frontantrieb		
Kraftstoffart	Diesel		
Hubraum / Leistung	1.598 ccm/ 85 kW		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5		
Getriebe	Manuell		
Anzahl Gänge	5		
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig		
Restlauf bis Service	6.500 km		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

#1 205/55 R16	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/55 R16	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/55 R16	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/55 R16	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung**Ausstattung**

Klimaautomatik

Ohne Navigationsgerät

Radio

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Motor	Motor (Motorkontrolllampe leuchtet, Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
4	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Geruch - kein Abzug


Hinweise zum Gutachten**Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug wurde auf Grundlage des Fahrzeugrückgabe-Bewertungskatalogs der Fa. Strabag besichtigt. Grundlage der Bewertung ist der Mittelwert aus Ein/Verkaufspreis. Minderwert lt. Rückgabetabelle der Fa. Strabag.

Fahrzeug hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Verkehrssicherheit wurde nicht überprüft.



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 7: Innenraum


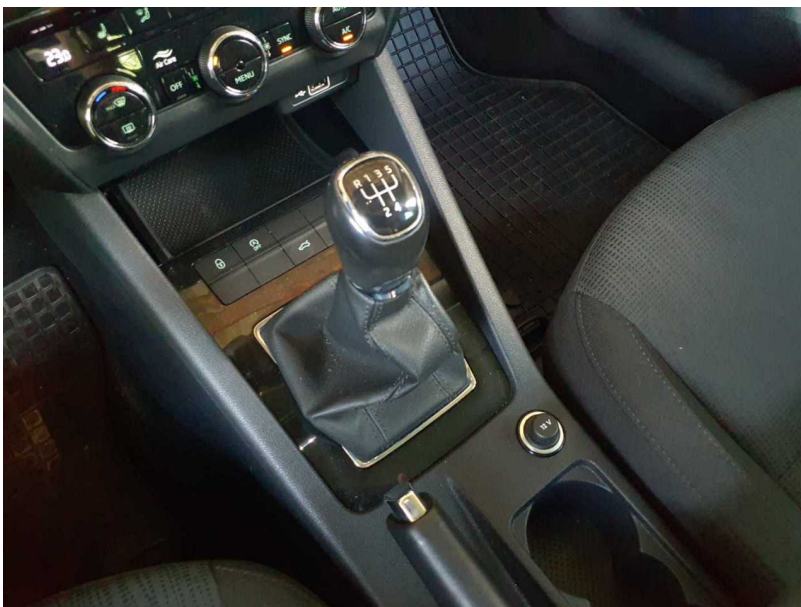


Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges


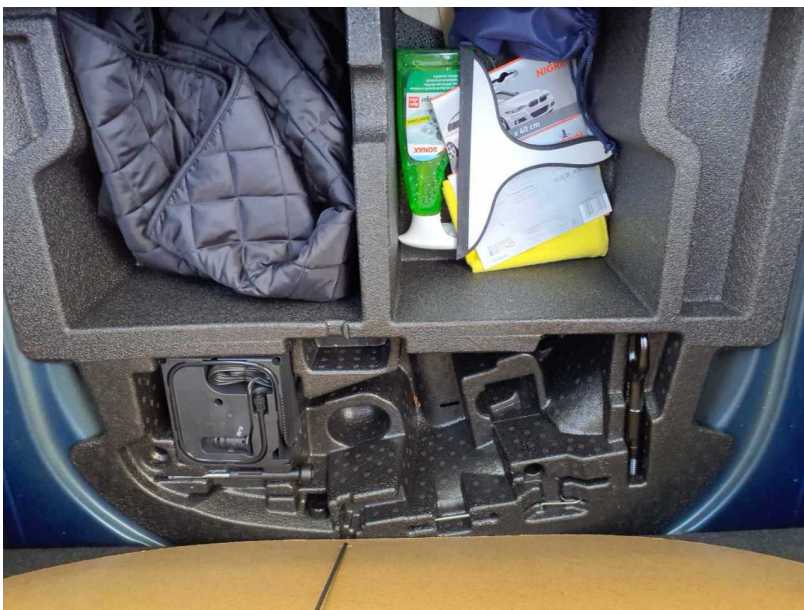


Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 33: FIN

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 46129902


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

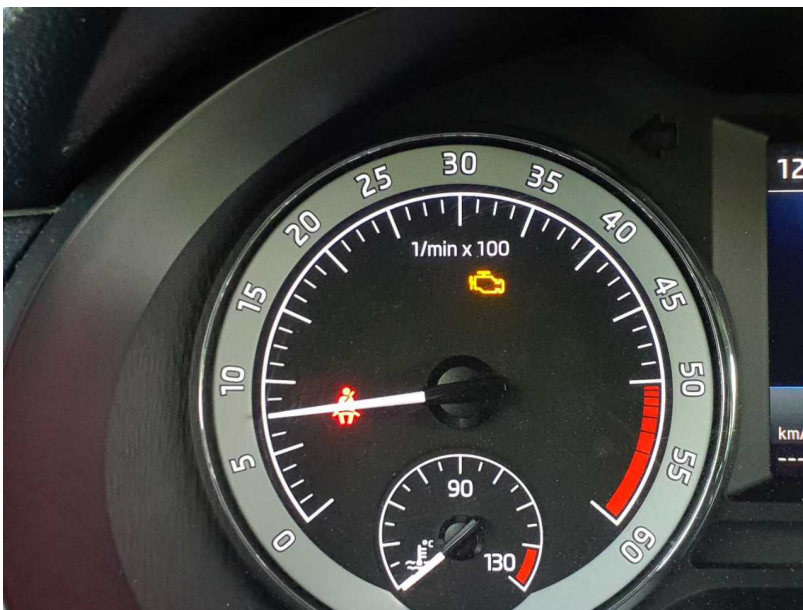


Beschädigung #3: Motor: Motor (Motorkontrolllampe leuchtet, Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 46129902


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

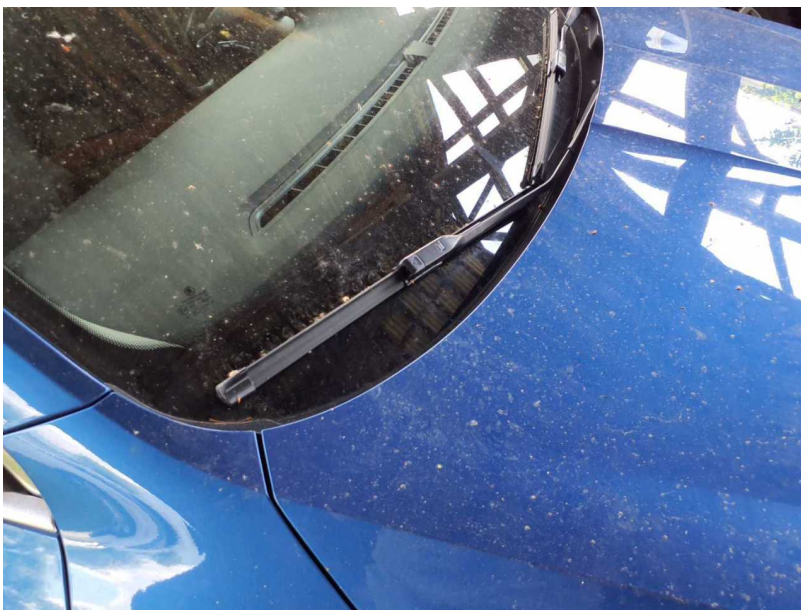

Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46129902

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug