

Expertise LKW

Vertragsnummer: 273.V308.462

FIN: 00043511510109846

Kennzeichen: FN-K 147



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes	Euro Norm	
Typ/Modell	Sonstiges / U435	Hubraum (ccm) / Zylinder	5.638 /
Aufbau / Ausführung	Pritsche (3 Seiten verrigelung)	Motorleistung (kW)	96
Fahrerhaus		Getriebe	Manuell
Farbe	Gelb	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 4	Leergewicht	4.700
Erstzulassung	28.03.1984	Gesamtgewicht	7.490
Laufleistung	62.194 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.240
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	3.150 x 2.200 x 450
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	hoch
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	335/80 R20 147K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	9 / 8 mm
2.	335/80 R20 147K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	13 / 13 mm

Wertrelevante Ausstattung

Sprühbalken hiten, Wassertank 3000L, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss für Anhänger, Maulkupplung, Nebenabtrieb



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Außenspiegel - beschädigt - erneuern
2 Motorhaube	Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern
3 Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4 Tür vorn links	Tür (Korrosion und Verkleidung löse) - instandsetzen
5 Aufbau	Aufbau (Tank Fixierung) - porös / rissig - erneuern
6 Aufbau	Aufbau (Domdeckel) - fehlt - erneuern
7 Fahrerhaus	Fahrerhaus (Fensterrahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren
8 Vorderachse	Radnabe rechts (Untersetzung) - undicht - instandsetzen
9 Vorderachse	Radnabe links - undicht - instandsetzen
10 Hinterachse	Differential - undicht - befunden ggf. instandsetzen
11 Getriebe	Getriebe - undicht - befunden ggf. instandsetzen
12 Aufbau	Aufbau (Wasserpumpe) - fehlt - erneuern
13 Motor	Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen
14 Sitz vorn	Sitz links (und rechts) - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt



Fehlteile

Beschreibung

Sitz vorn - Kopfstütze Sitz links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Motorhaube: Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Korrosion und Verkleidung löse) - instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Korrosion und Verkleidung löse) - instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür (Korrosion und Verkleidung löse) - instandsetzen



Beschädigung 5: Aufbau: Aufbau (Tank Fixierung) - porös / rissig - erneuern




Beschädigung 7: Fahrerhaus: Fahrerhaus (Fensterrahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Fahrerhaus: Fahrerhaus (Fensterrahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Vorderachse: Radnabe rechts (Untersetzung) - undicht - instandsetzen

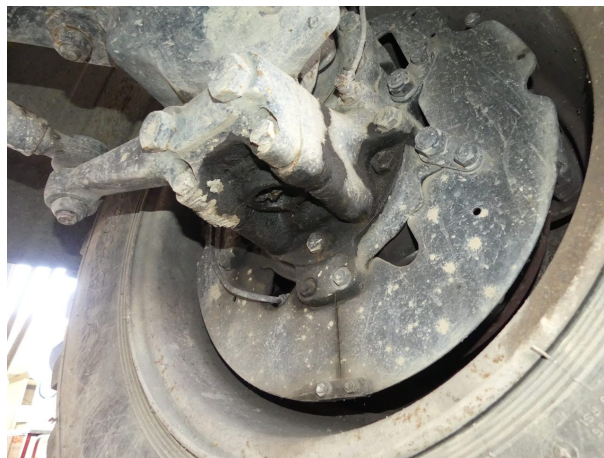

Beschädigung 9: Vorderachse: Radnabe links - undicht - instandsetzen



Beschädigung 10: Hinterachse: Differential - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 11: Getriebe: Getriebe - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 11: Getriebe: Getriebe - undicht - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung 11: Getriebe: Getriebe - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 12: Aufbau: Aufbau (Wasserpumpe) - fehlt - erneuern



Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen

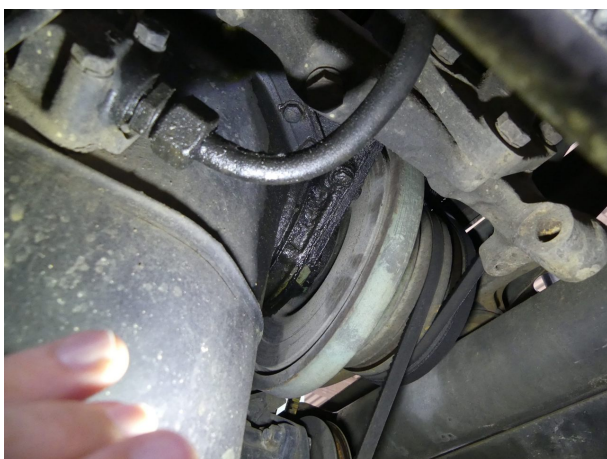

Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 14: Sitz vorn: Sitz links (und rechts) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Sitz vorn: Sitz links (und rechts) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Sitz vorn: Sitz links (und rechts) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Sitz vorn: Sitz links (und rechts) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Sitz vorn: Sitz links (und rechts) -
verschlissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verformt



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Fehlteil 1: Sitz vorn: Kopfstütze Sitz links - fehlt - erneuern