

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	13.04.2026 00:00
Dátum obhliadky:	13.04.2026 08:30	Miesto obhliadky:	STRABAG Košice
Dátum ukončenia:	30.04.2026 13:32		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL711KY	VIN:	WV1ZZZ2KZGX059592
Model vozidla:	Volkswagen Caddy	Vyhotovenie:	4 Kombi MAXI
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2015
Dátum prvej evidencie:	24.11.2015	Platnosť technickej kontroly do:	18.01.2026
Stav tachometra:	289679 km Odčítané z tachometra	Servisná knižka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	nepredložené		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Prepážka batožinového priestoru, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika				
Nezistené				

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.
K vozidlu nebolo predložené osvedčenie o evidencii. Kalkulované náklady na opravu 7602,56 € s DPH vypracované Auto Gabriel, s.r.o., Košice.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	Kapota Z - piate dvere	Po DN	Vymeniť
2	sklo piatych dverí	Po DN	Vymeniť
3	bočný diel L	Po DN	Vymeniť
4	A stĺpik L	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
5	nárazník Z	Škrabance	Žiadne
6	spätné zrkadlo P	Škrabance	Žiadne
Interiér (vnútorný priestor)			
7	bočné steny nákladového priestoru	Škrabance	Lakovať

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Motor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok

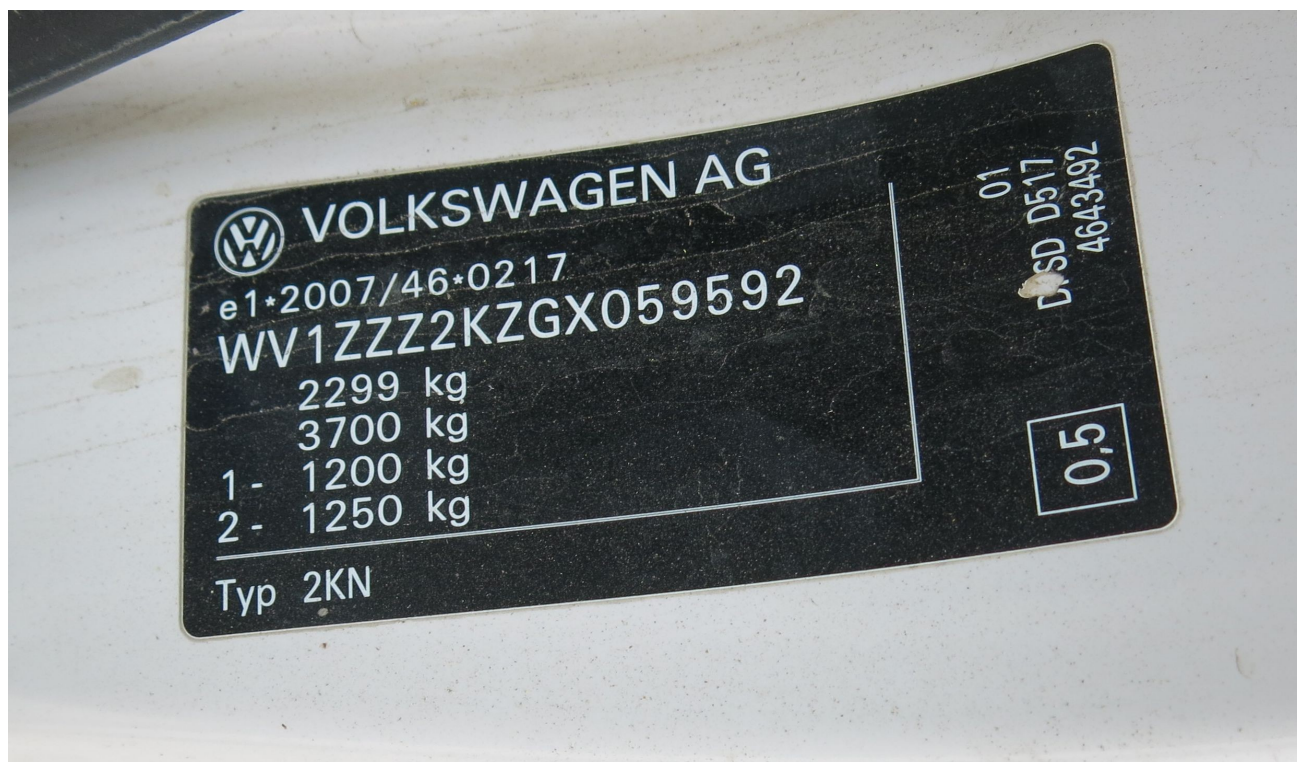

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Kapota Z - piate dvere - Po DN

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Vymeniť

Poznámka:



2 sklo piatych dverí - Po DN

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Vymeniť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 bočný diel L - Po DN
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Vymeniť

Poznámka:



4 A stĺpik L - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 nárazník Z - Škrabance

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:



6 spätné zrkadlo P - Škrabance

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 bočné steny nákladového priestoru - Škrabance**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7