

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IC: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chřlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AM4202	VIN:	WF0EXXTTGEGG51160
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.2 TDCi DPF EU5, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2198
Maximální výkon (kW):	92	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2016-05-27
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	253849 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	El. se záznamem
Poslední servisní kontrola (km):	0	Datum poslední prohlídky vozidla:	Neznámé
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 104 µm; LP blatník 115 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 104 µm; LZ bok 0 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 0 µm; PZ dveře 110 µm; PP dveře 112 µm; PP blatník 113 µm; Střeška 93 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2. akumulátor, airbag strana řidiče, alternátor 150 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdního účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráky 6,5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, počítáč palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Stage 5 / Euro 5, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servofizení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátka vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedáčka, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátka vněj. s záchytné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádiové dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), paket Viditelnost 1 (zrcátka vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), sestava se specifickým zamykání centr., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Zimní	4
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Zimní	4
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	235/65 R16C		8

Datum ukončení:

2026-07-29

Datum tisku: 2026-08-03



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Lakovat
3	Lišta levého B sloupku	Chybí	Doplnit/dodat
4	Zadní sklopné čelo	Deformace	Vyměnit
5	Pravá sklopná bočnice	Deformace	Vyměnit
6	Práh levý	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: + nové polepy prahu.		
7	Blikač boční L zpětného zrcátka	Deformace	Vyměnit
8	Přední nárazník	Škrábance	Vyměnit
9	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
10	Podlaha nákladové korby	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
11	Volant	Opotřebení	Vyměnit
12	Vnitřní výplně dveří	Deformace	Vyměnit
Ostatní			
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
14	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
15	Interiér	Znečištěno	Čištění
16	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
17	Turbodmychadlo	Závada	Vyměnit
	Poznámka: Dle informace provozovatele.		
18	Vstříkovač paliva	Závada	Vyměnit
	Poznámka: Dle informace provozovatele.		
19	Filtr pevných částic	Závada	Vyměnit
	Poznámka: Dle informace provozovatele.		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér

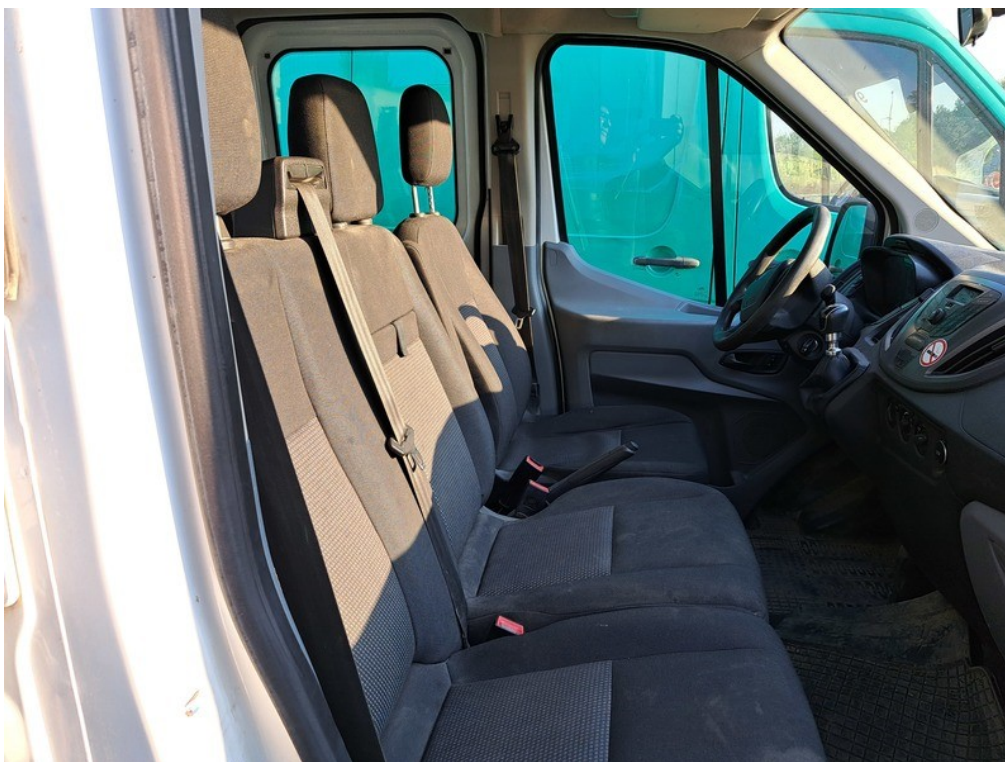

Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

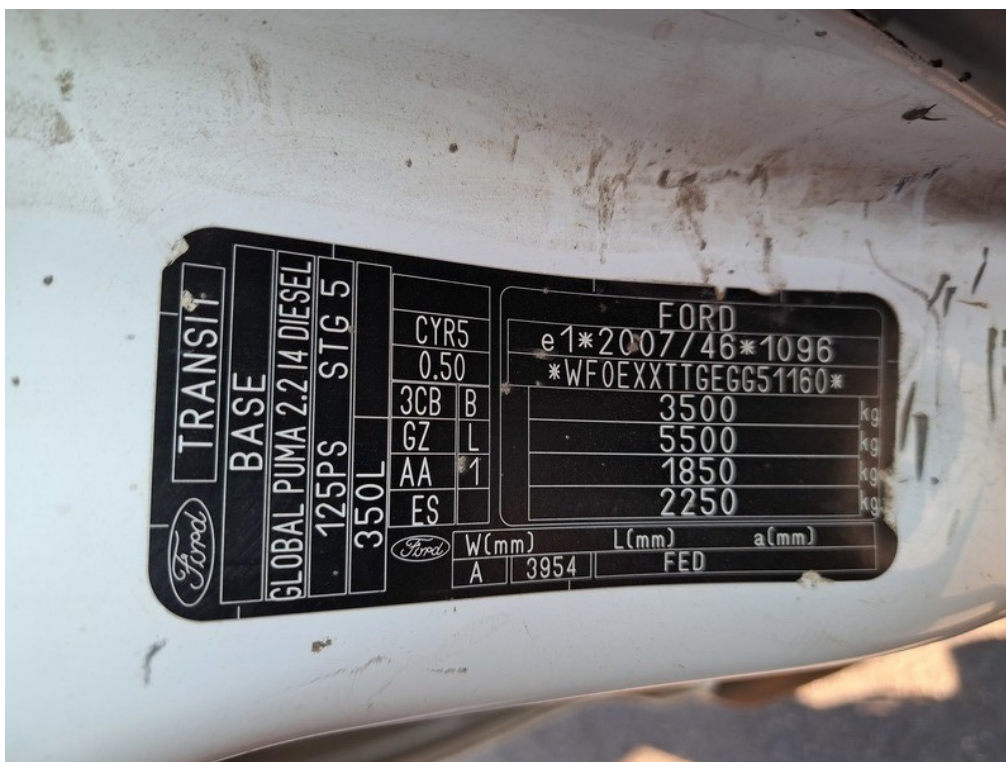

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Disk kola ocel 4ks - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2

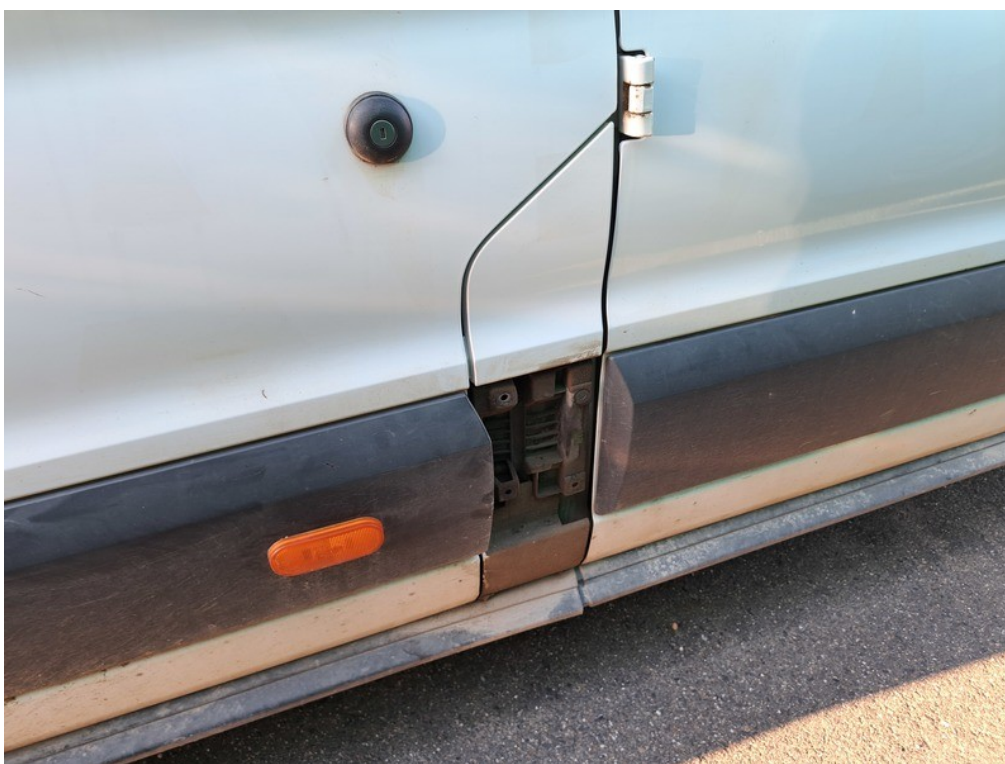

3 Lišta levého B sloupku - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 4 | Zadní sklopné čelo - Deformace | | |
| | Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| | Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 Prává sklopná bočnice - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: + nové polepy
prahu.



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 **Blikač boční L zpětného zrcátka - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 8 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Blatník přední pravý - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



10 Podlaha nákladové korby - Deformace

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Vnitřní výplně dveří - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



15 Interiér - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 16 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



- 17 **Turbodmychadlo - Závada**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka: Dle informace provozovatele.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Vstřikovač paliva - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: Dle informace
provozovatele.



19 Filtr pevných částic - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: Dle informace
provozovatele.