

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AK5165	VIN:	TMBJJ6NJ4JZ029214
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.4 TDI EU6, Ambition Green tec
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1422
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2017-08-29
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	174659 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 137 µm; LP blatník 132 µm; LP dveře 133 µm; LZ dveře 139 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 159 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 134 µm; PP dveře 131 µm; PP blatník 210 µm; Střecha 136 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), audiosystém Blues (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF, mřížka chladiče s okraj chrom., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, paket Výbavy: Green tec, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, schránka odkl./přiruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedadla, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: Maxi-DOT Display, nosič střeš. podél., opěrka ruky stř. vpředu, paket Výbavy: Plus(klimatizace, držadlo řadící/volící páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže, volant (kůže - 3-paprsky)), potah sedadla / čalounění: látka Ambition červená, rezervní kolo jako nouzové kolo, sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., světlomet - optická čočka, systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení (odním.koule), trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, zařízení park. za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zařiz.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-14

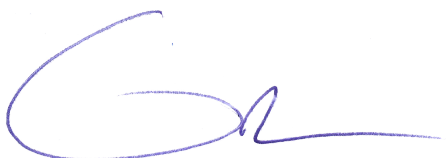

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Víko motoru	Škrábance	Lakovat
3	Stírací lišta LP dveří vnější	Deformace	Vyměnit
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance	Lakovat
5	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
6	Dveře zadní pravé	Deformace	Vyměnit
7	Rám PZ dveří	Škrábance	Lakovat
8	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
9	Práh levý	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
10	Těsnění LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
11	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
12	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
13	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
14	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
16	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
17	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
18	Poznámka: Naletová koroze, asfalt, střecha. Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek

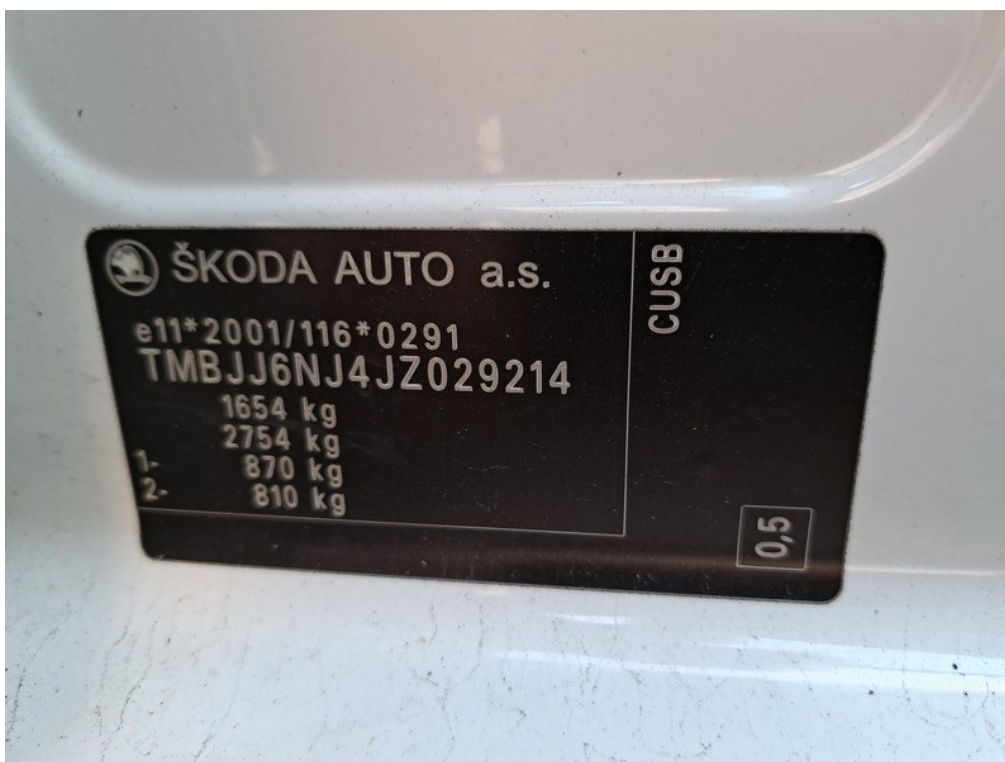


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

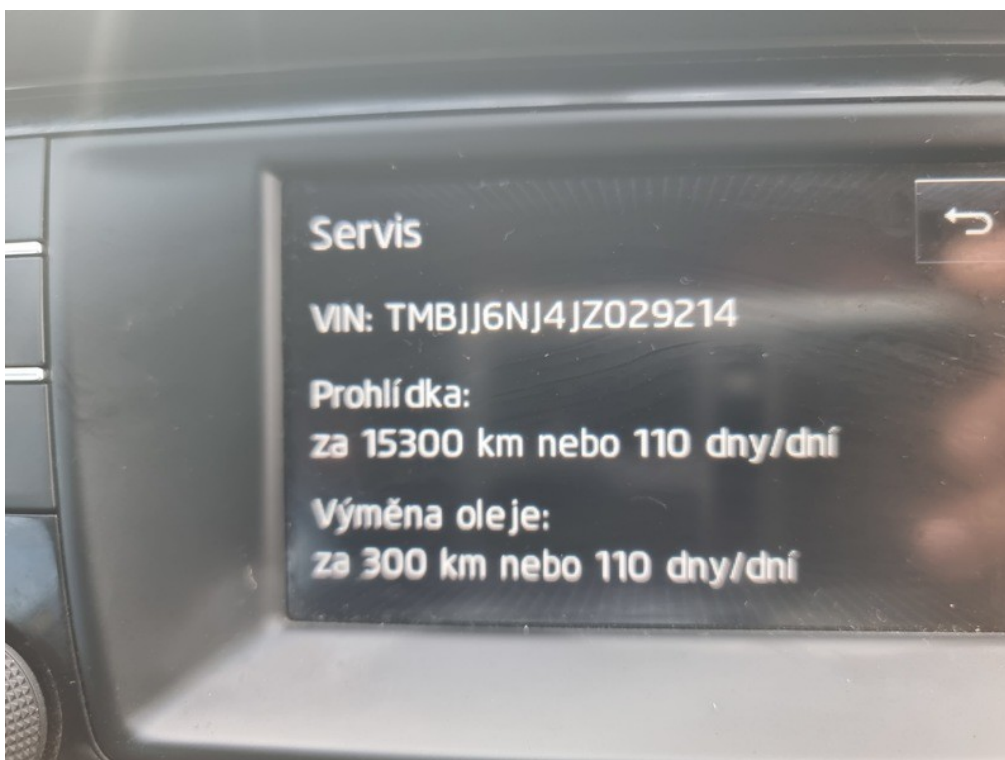

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit


Poznámka:



- 2 **Víko motoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

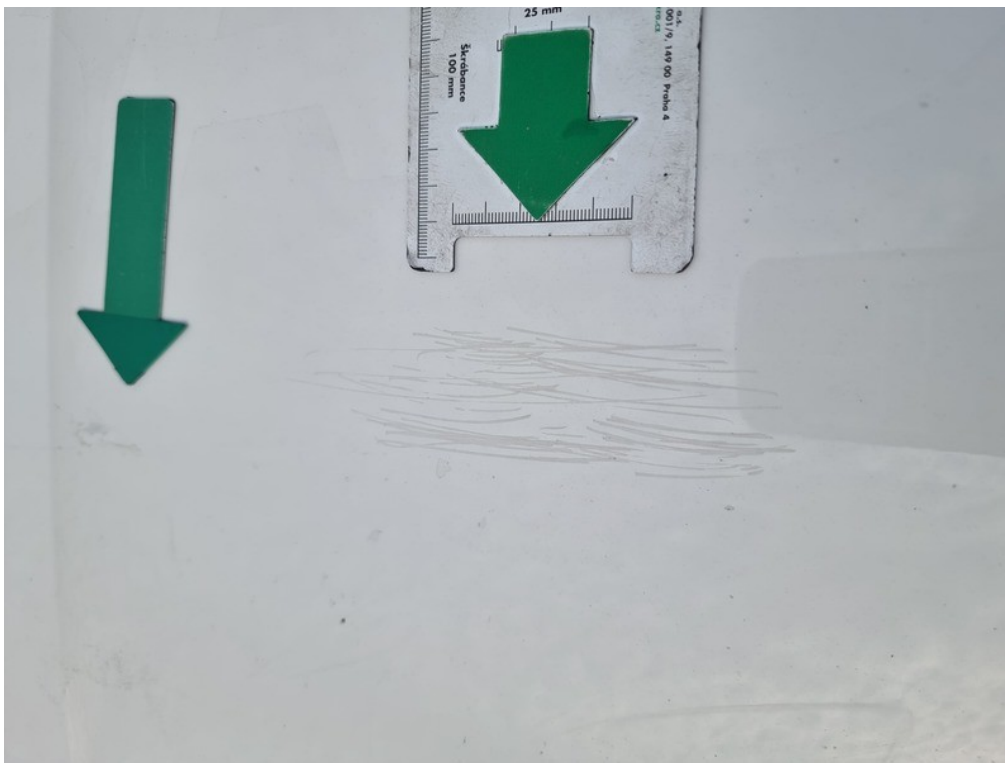

Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



- 3 Stírací lišta LP dveří vnější - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní pravé - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Rám PZ dveří - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 12 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 13 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14** **Hluková izolace víka motoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka: Naletová koroze,
asfalt, střecha.



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18