

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AD2603	VIN:	WF0EXXTTGEHM04994
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-03-30
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	226405 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	51904	Datum poslední prohlídky vozidla:	2019-10-15
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 151 µm; LP blatník 146 µm; LP dveře 140 µm; LZ dveře 150 µm; LZ bok 172 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 154 µm; PZ dveře 144 µm; PP dveře 148 µm; PP blatník 153 µm; Střeška 134 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, alternátor 165 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6.5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servořízení, sklo atermické prostor pro náklad/spolucestujícího, střed. stupeň tónování, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedadla, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. s záchytné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), paket Viditelnost 1 (zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), sestava se specifickým zamykání centr., zařízení závěsné kulové hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65R16	Smíšené	5
Pneu PP	Continental	235/65R16	Smíšené	5
Pneu LZ	Semperit	235/65R16	Smíšené	6
Pneu PZ	Semperit	235/65R16	Smíšené	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	235/65R16		3

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo mokré

Datum ukončení:
2026-07-22
Datum tisku: 2026-07-29



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Celní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Střecha	Koroze	Lakovat
3	Střecha	Nadstandardní prvek	Vyměnit
4	Světlomet pravý	Opotřebení	Vyměnit
5	Přední nárazník	Škrábance	Vyměnit
6	Světlomet levý	Opotřebení	Vyměnit
7	Lišta P nárazníku	Škrábance	Lakovat
8	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
9	A sloupek levý	Koroze	Lakovat
10	Kryt LP kola	Chybí	Doplnit/dodat
11	Blikač boční L zpětného zrcátka	Prasklina	Vyměnit
12	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: Plus škrábance		
13	Ozdobná lišta LP dveří	Škrábance	Vyměnit
14	Práh levý	Koroze	Lakovat
15	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
16	Ozdobná lišta LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
17	Bočnice zadní levá	Deformace	Opravit
18	Nástavba valník	Opotřebení	Vyměnit
19	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
20	Bočnice zadní pravá	Koroze	Lakovat
21	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
22	Ozdobná lišta PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
23	Ozdobná lišta PP dveří	Škrábance	Vyměnit
24	Dveře zadní pravé	Koroze	Lakovat
25	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
26	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
27	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
28	Blikač boční P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
29	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
30	Lem kola PP blatníku	Neodborná oprava	Vyměnit
31	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
32	Hluková izolace víka motoru	Prasklina	Vyměnit
33	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
34	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
35	B sloupek levý - spodní část	Jamka	Opravit
36	Sedadla	Nadstandardní prvek	Odstranit
	Poznámka: Potahy		
37	Volant	Opotřebení	Vyměnit
38	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
39	Manžeta řadicí páky	Prasklina	Vyměnit
40	Odkládací schránka	Nadstandardní prvek	Odstranit
41	Výplň LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
42	Podběh LZ kola	Škrábance	Vyměnit
43	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
44	B sloupek pravý - spodní část	Jamka	Opravit
45	Přístrojová deska	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
46	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
47	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
48	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
49	Horní kryt motoru	Prasklina	Vyměnit
50	Interiér	Znečištěno	Čištění
51	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

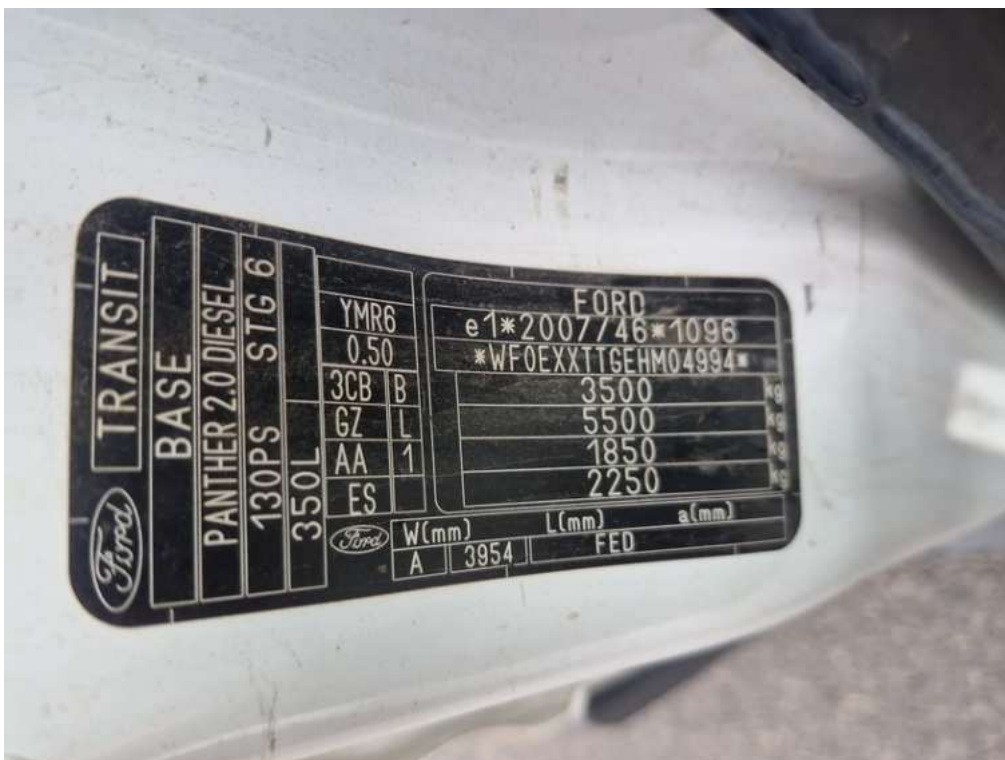


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor

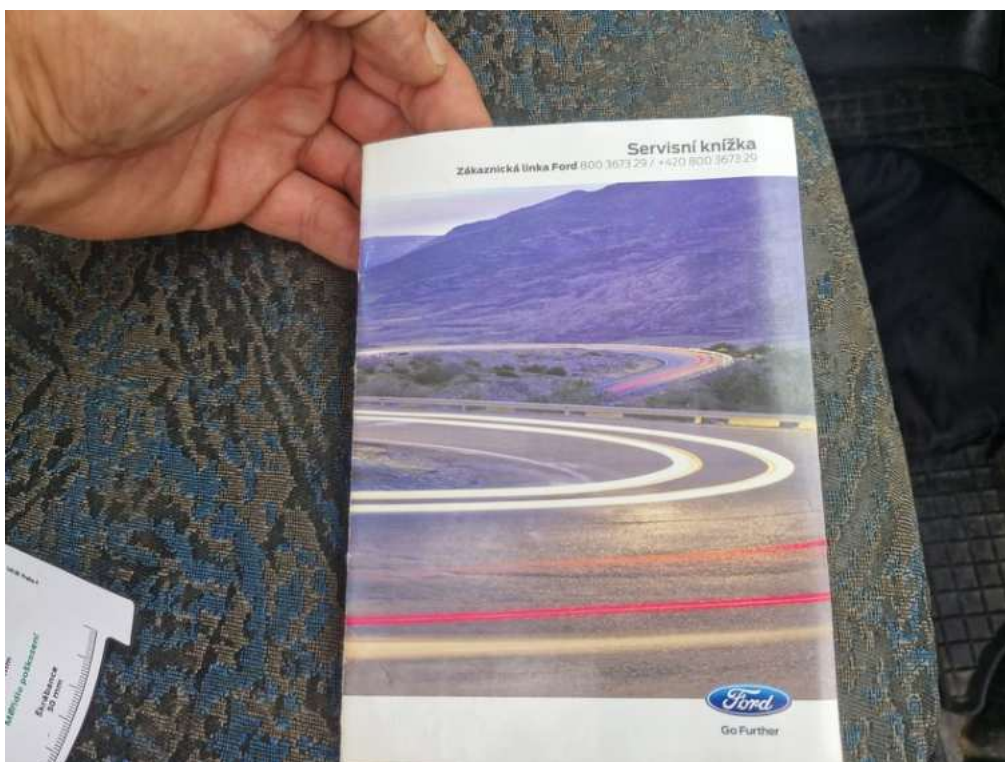

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

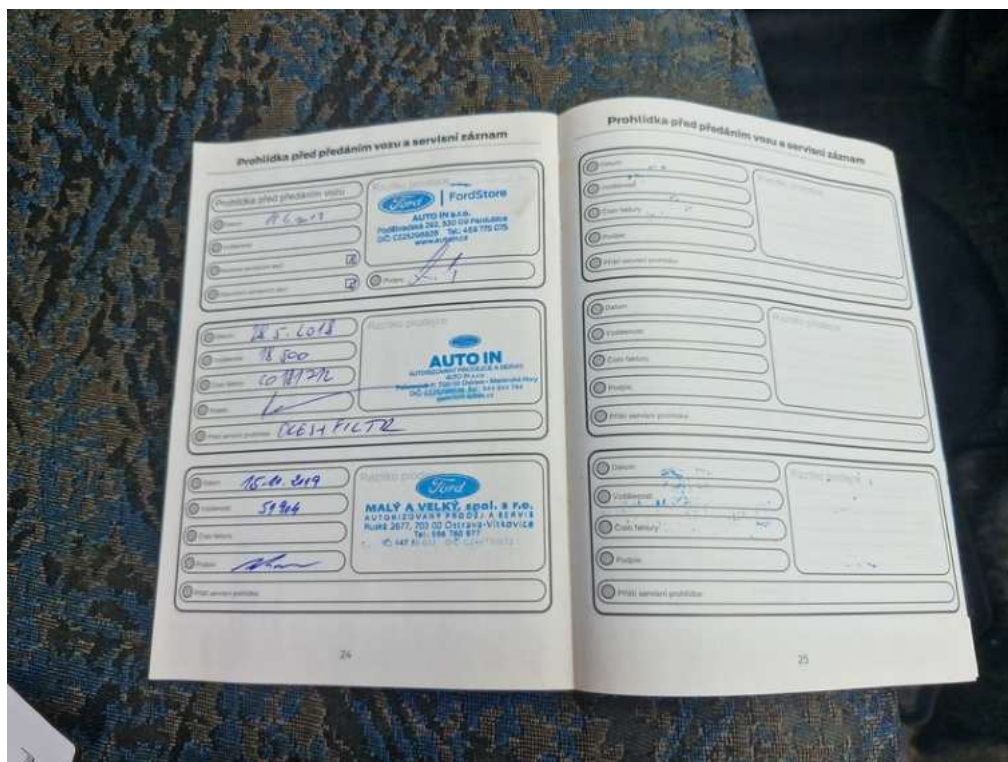

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Střecha - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Střecha - Nadstandardní prvek

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 Světlo met pravý - Opatření

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Lišta P nárazníku - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 A sloupek levý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Kryt LP kola - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Blikač boční L zpětného zrcátka - Prasklina**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
 Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: Plus škrábance



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Práh levý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Ozdobná lišta LZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Nástavba valník - Opatření**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Bočnice zadní pravá - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 21** **Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Ozdobná lišta PP dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Dveře zadní pravé - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Práh pravý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Blikač boční P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 **Lem kola PP blatníku - Neodborná oprava**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 **Disk kola ocel 4ks - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 **Hluková izolace víka motoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 33

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 Těsnění LP dveří - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 B sloupek levý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

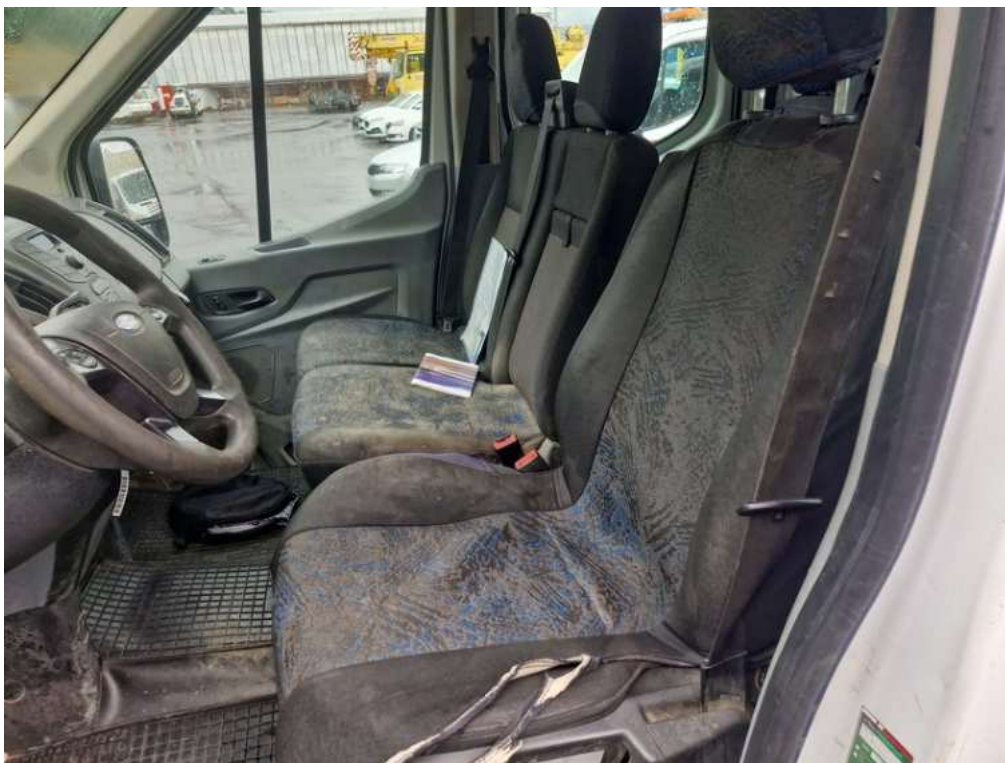

36 Sedadla - Nadstandardní prvek
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Odstranit

Poznámka: Potahy

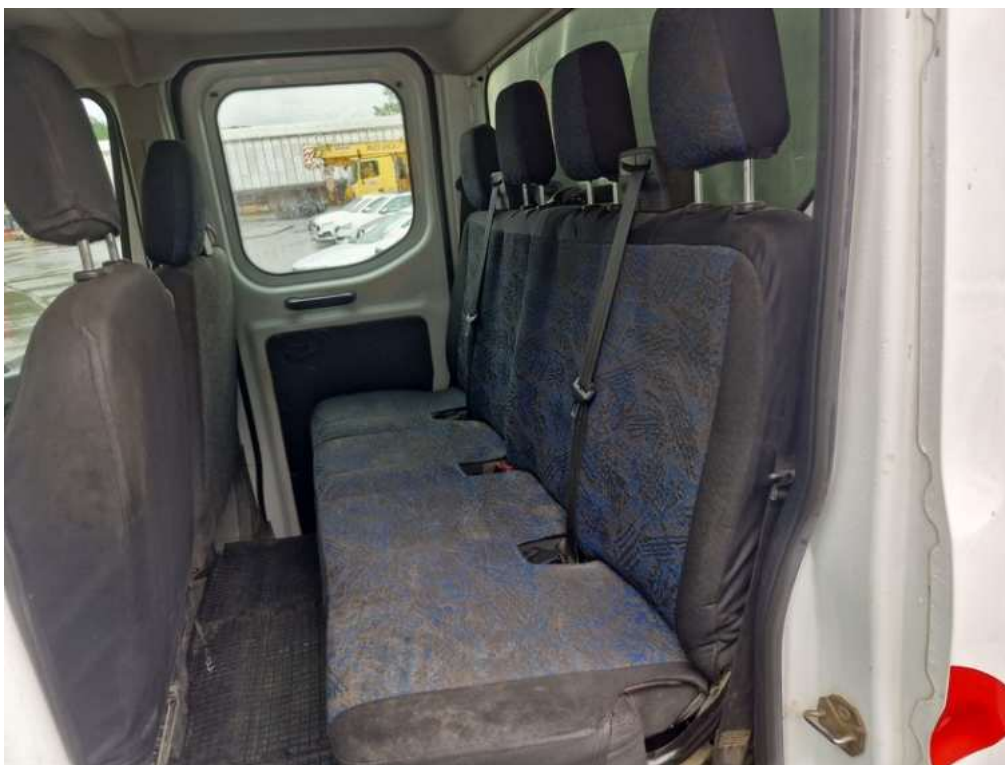

Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



38 Řadicí páka - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Manžeta řadicí páky - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 39

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 **Odkládací schránka - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 40

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



41 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 41

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



42 Podběh LZ kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 42

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



43 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 43

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



44 B sloupek pravý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 44

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 44



45 **Přístrojová deska - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 45



Viz popis k poškození č. 45

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



46 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 46

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



47 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 47

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



48 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 48

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 48



49 Horní kryt motoru - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 49



50 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 50




Viz popis k poškození č. 50

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 50

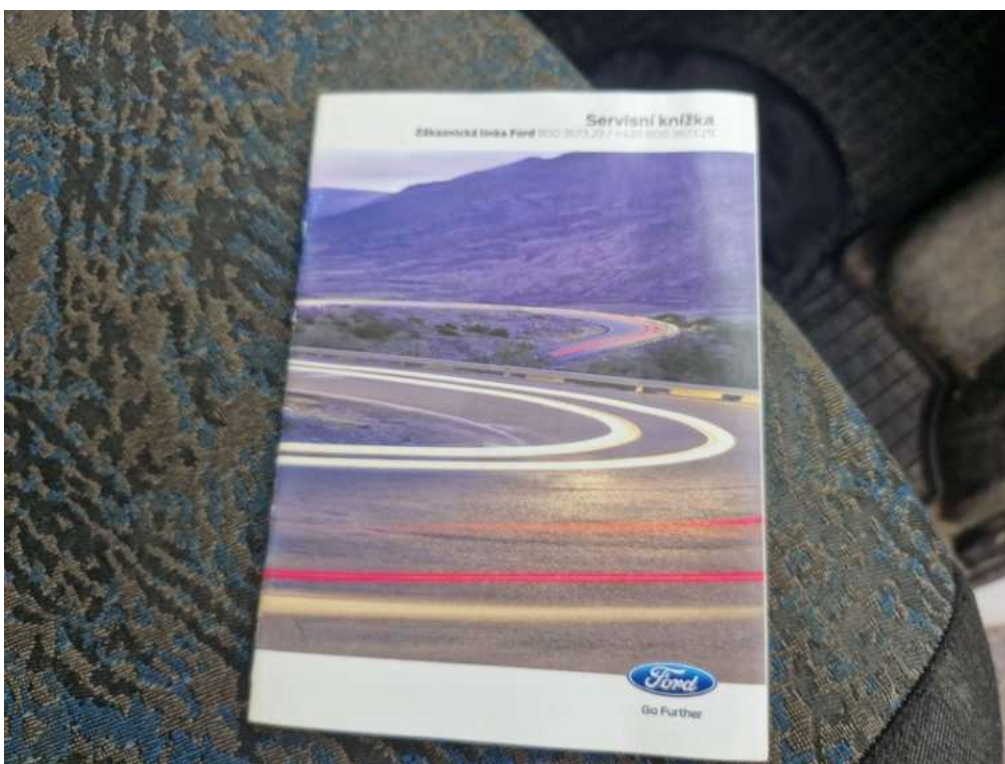

51 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

[illegible]

Viz popis k poškození č. **51**