

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AM4235	VIN:	WF0EXXTTGEGG50377
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.2 TDCi DPF EU5, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2198
Maximální výkon (kW):	92	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2016-05-27
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	204321 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	0	Datum poslední prohlídky vozidla:	2016-06-02
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 98 µm; LP blatník 173 µm; LP dveře 123 µm; LZ dveře 158 µm; LZ bok 209 µm; Z víko 131 µm; PZ bok 137 µm; PZ dveře 133 µm; PP dveře 112 µm; PP blatník 113 µm; Střecha 78 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2. akumulátor, airbag strana řidiče, alternátor 150 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdního účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráky 6,5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, počítáč palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Stage 5 / Euro a 5, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servofixování, sloupek řízení (volant) výškově/podélně nastavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedadla, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. s zachytitelné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba
Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), sestava se specifickým zamykáním centr., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65R16	Zimní	7
Pneu PP	Continental	235/65R16	Zimní	7
Pneu LZ	Continental	235/65R16	Zimní	7
Pneu PZ	Continental	235/65R16	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	-		7

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo mokré

Datum ukončení:
2026-07-22
Datum tisku: 2026-07-29

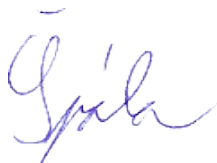

Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Střecha	Otvor	Vyměnit
	Poznámka: Plus koroze		
3	Víko motoru	Škrábance	Lakovat
4	Světlomet pravý	Opotřebení	Vyměnit
5	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
6	Lišta P nárazníku	Deformace	Vyměnit
7	Světlomet levý	Opotřebení	Vyměnit
8	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
9	Lem kola LP blatníku	Škrábance	Vyměnit
10	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
11	Blikač boční L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
12	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
13	Ozdobná lišta LP dveří	Škrábance	Vyměnit
14	Práh levý	Škrábance	Lakovat
15	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
16	Ozdobná lišta LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
17	Bočnice zadní levá	Koroze	Lakovat
18	Lapač nečistot LZ	Chybí	Doplnit/dodat
19	Nástavba valník	Opotřebení	Vyměnit
20	Krycí plachta	Prasklina	Vyměnit
21	Zadní nárazník - levý díl	Škrábance	Vyměnit
22	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
23	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
24	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
25	Dveře zadní pravé	Deformace	Opravit
26	Ozdobná lišta PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
27	Kryt P prahu zadní	Deformace	Vyměnit
28	Kryt P prahu přední	Škrábance	Vyměnit
29	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
30	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
31	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance	Vyměnit
32	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
33	Blikač boční P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
34	Blatník přední pravý	Deformace	Opravit
35	Lem kola PP blatníku	Neodborná oprava	Vyměnit
36	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
37	Hluková izolace víka motoru	Prasklina	Vyměnit
38	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Prasklina	Vyměnit
39	Výplň LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
40	B sloupek levý - spodní část	Jamka	Opravit
41	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
42	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
43	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
44	Volant	Opotřebení	Vyměnit
45	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
46	Odkládací schránka	Deformace	Vyměnit
47	Výplň LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
48	Madlo výplně LZ dveří	Nekompletní	Doplnit/dodat
49	Stropnice	Prasklina	Vyměnit
50	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
51	Madlo výplně PZ dveří	Nekompletní	Doplnit/dodat
52	Výplň PP dveří	Opotřebení	Vyměnit
53	B sloupek pravý - spodní část	Jamka	Opravit
54	Přístrojová deska	Škrábance	Vyměnit
55	Omezovač PP dveří	Nadměrná hlučnost	Vyměnit
Ostatní			
56	Motor	Závada	Kontrola / další diagnostika
	Poznámka: Nepravidelný chod motoru, pravděpodobně prasklí píst.		
57	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
58	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
59	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
60	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
61	Interiér	Znečištěno	Čištění
62	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat
63	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
64	Brzdový systém	Závada	Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér

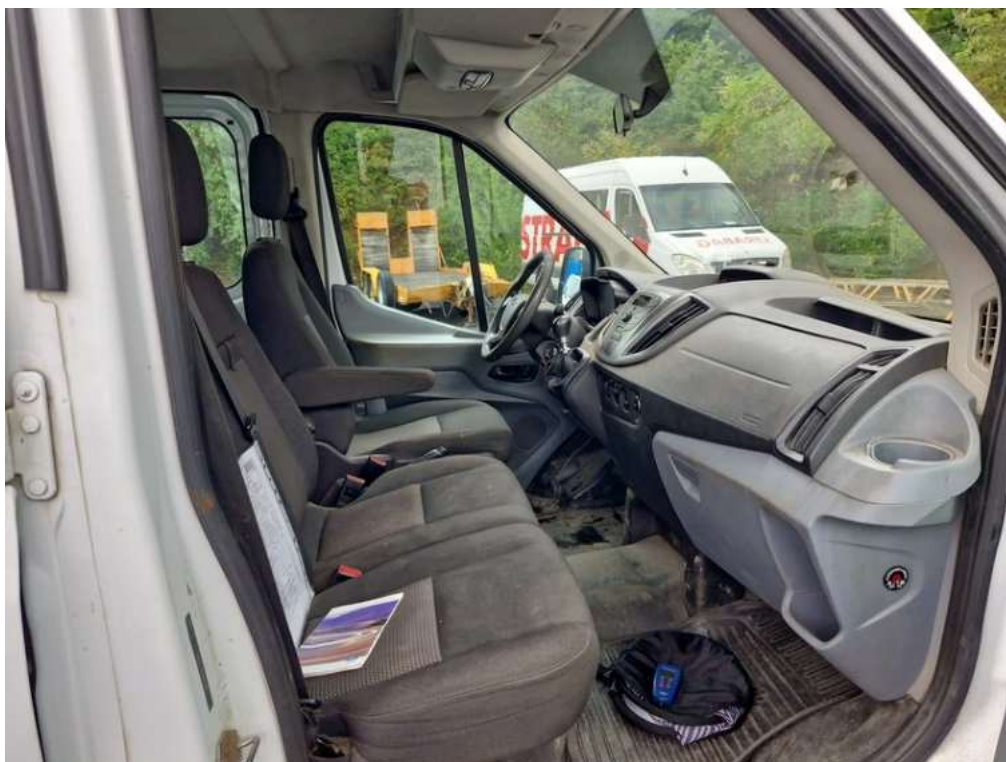

Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor

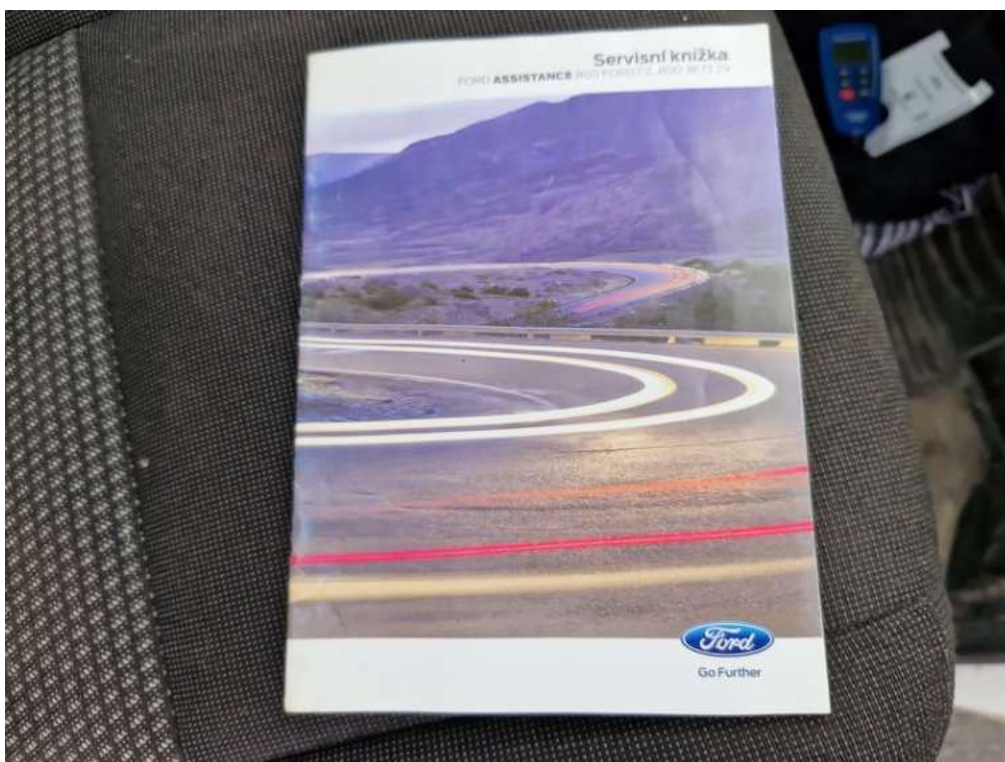

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

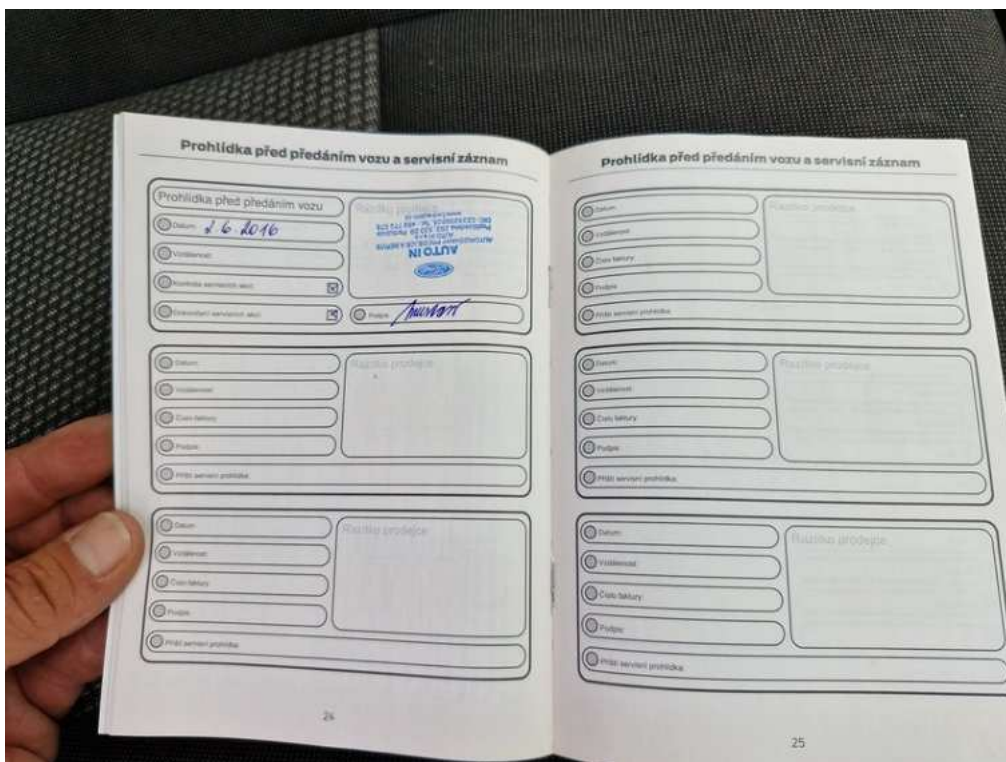

Servisní knížka



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Střecha - Otvor**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: Plus koroze



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Viko motoru - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlo met pravý - Opatření

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přední nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Lišta P nárazníku - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|
| 9 | Lem kola LP blatníku - Škrábance | | |
| | Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| | Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



- | | | |
|----|--|------------------|
| 11 | <p>Blikač boční L zpětného zrcátka - Škrábance</p> <p>Umístění: Exteriér (vnější prostor)</p> <p>Způsob opravy: Vyměnit</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----|--|------------------|

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 13** Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Ozdobná lišta LZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Bočnice zadní levá - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Lapač nečistot LZ - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Nástavba valník - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Krycí plachta - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 21 Zadní nárazník - levý díl - Škrábance**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit
 Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Kryt P prahu zadní - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Kryt P prahu přední - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Práh pravý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 **Blikač boční P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 **Lem kola PP blatníku - Neodborná oprava**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Disk kola ocel 4ks - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 36



Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 **Hluková izolace víka motoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 37

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



38 **Hluková izolace stěny motorového prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 38

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Výplň LP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 39

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 B sloupek levý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 40

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



41 Těsnění LP dveří - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 41

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 42 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

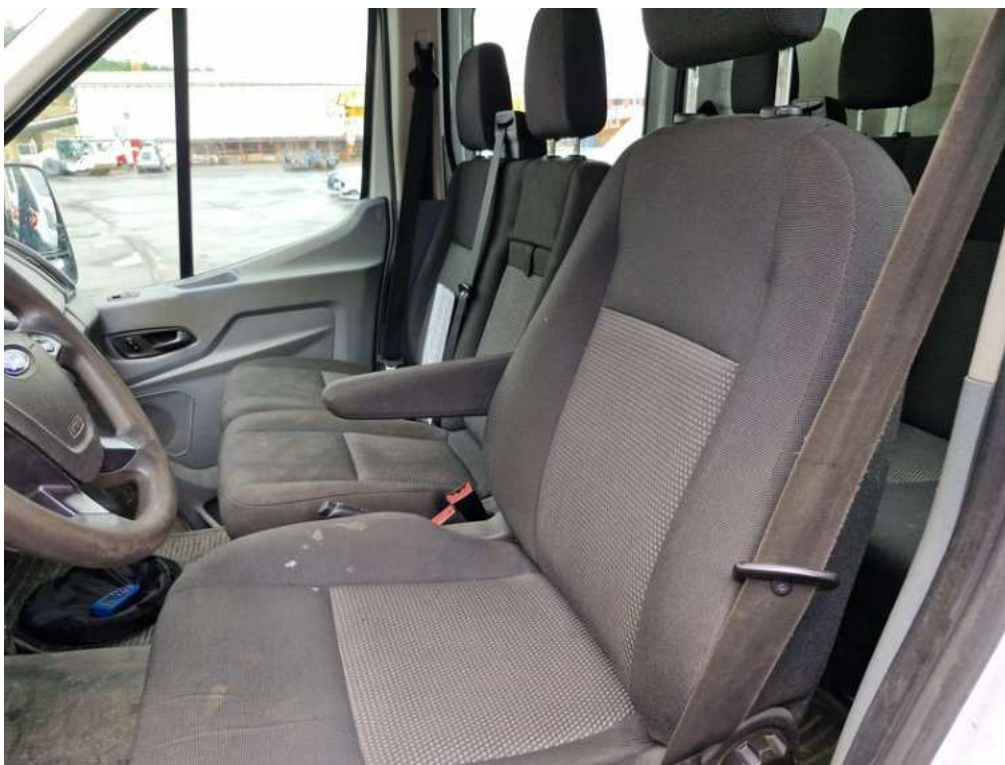

- 43 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



44 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



45 Řadící páka - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



46 Odkládací schránka - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 46

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



47 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 47

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



48 Madlo výplně LZ dveří - Nekompletní

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 48

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



49 Stropnice - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 49

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



50 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 50

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 51** **Madlo výplně PZ dveří - Nekompletní**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 51

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



52 Výplň PP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 52

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



53 B sloupek pravý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 53

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 53



54 **Přístrojová deska - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 54



55 Omezovač PP dveří - Nadměrná hlučnost
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 55



56 Motor - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: Nepravidelný chod motoru, pravděpodobně prasklí píst.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



57 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 57

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



58 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 58

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



59 **Střední plocha karoserie - Polepy**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 59

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 59



60 **Klíč od vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



61 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 61

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 61

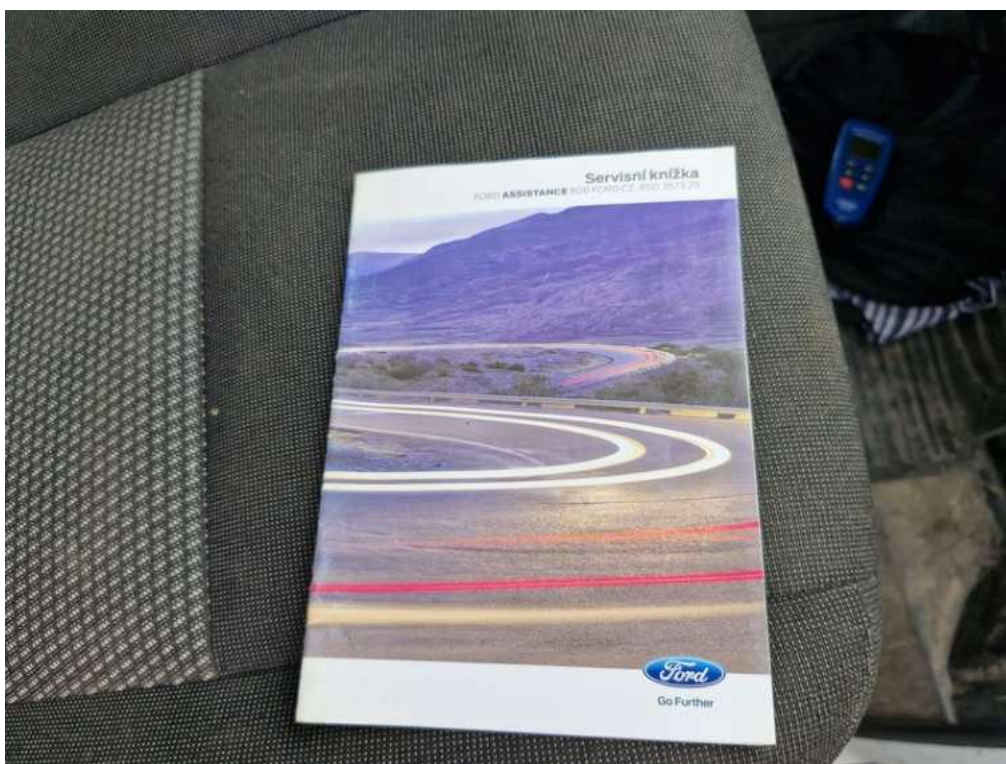


62 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

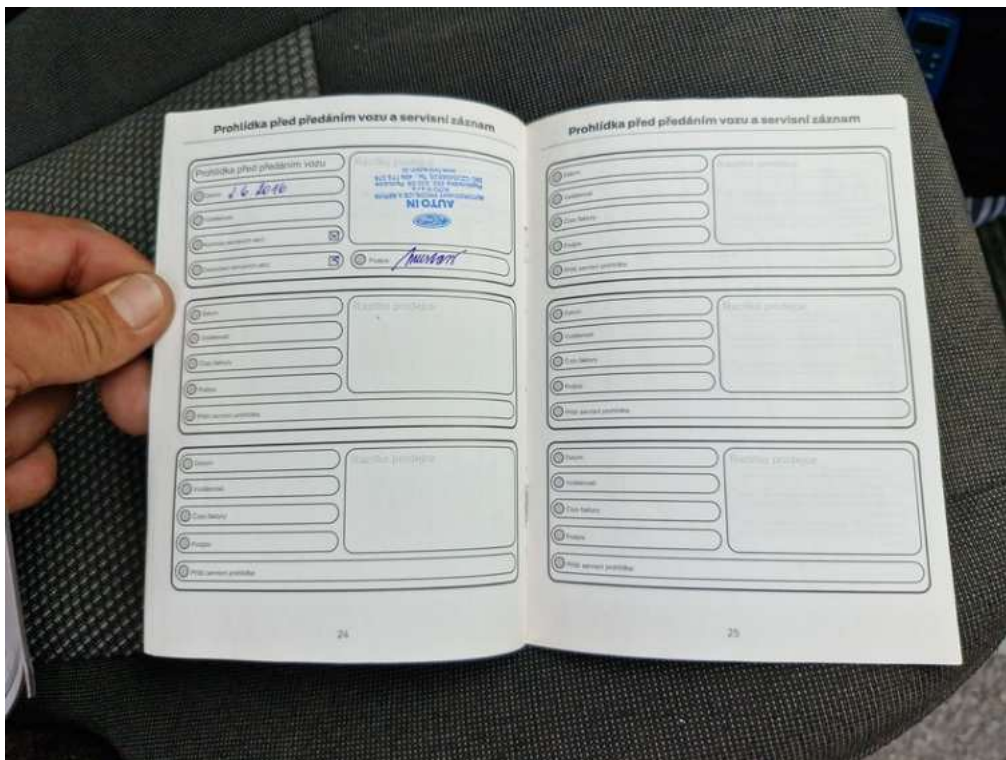

Viz popis k poškození č. 62



63 Osvědčení o registraci vozidla - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



64 Brzdový systém - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: