

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AB8380	VIN:	WF0EXXTTGEHJ37070
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-02-28
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	220260 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	48082	Datum poslední prohlídky vozidla:	2018-06-04
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 110 µm; LP blatník 130 µm; LP dveře 148 µm; LZ dveře 108 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 122 µm; PP dveře 152 µm; PP blatník 141 µm; Střeška 78 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, alternátor 165 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráky 6.5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servořízení, sklo atermické prostor pro náklad/spolucestujícího, střed. stupeň tónování, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedadla, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. s záchytné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba
Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), paket Viditelnost 1 (zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), sestava se specifickým zamykání centr., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65R16	Letní	7
Pneu PP	Continental	235/65R16	Letní	7
Pneu LZ	Continental	235/65R16	Letní	7
Pneu PZ	Continental	235/65R16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Bez				

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo mokré

Datum ukončení:
2026-07-22
Datum tisku: 2026-08-04



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Celní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Střecha	Deformace	Opravit
	Poznámka: Plus koroze		
3	Střecha	Nadstandardní prvek	Vyměnit
4	Světlomet pravý	Opotřebení	Vyměnit
5	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
6	Světlomet levý	Opotřebení	Vyměnit
7	Blatník přední levý	Škrábance	Lakovat
8	Lem kola LP blatníku	Škrábance	Vyměnit
9	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
10	Blikač boční L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
11	Kryt L prahu přední	Škrábance	Vyměnit
12	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: Plus škrábance		
13	Ozdobná lišta LP dveří	Škrábance	Vyměnit
14	Práh levý	Škrábance	Lakovat
15	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
16	Ozdobná lišta LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
17	Ozdobná lišta LZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
18	Bočnice zadní levá	Deformace	Opravit
19	Nástavba valník	Opotřebení	Vyměnit
20	Zadní nárazník	Deformace	Vyměnit
21	Krycí plachta	Prasklina	Vyměnit
22	Náhradní kolo	Chybí	Doplnit/dodat
23	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
24	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
25	Kryt P prahu zadní	Škrábance	Vyměnit
26	Kryt P prahu přední	Škrábance	Vyměnit
27	Dveře zadní pravé	Deformace	Opravit
28	Ozdobná lišta PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
29	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
30	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
31	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance	Vyměnit
32	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
33	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Prasklina	Vyměnit
34	Výplň LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
35	B sloupek levý - spodní část	Jamka	Opravit
36	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
37	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
38	Volant	Opotřebení	Vyměnit
39	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
40	Odkládací schránka	Nadstandardní prvek	Odstranit
41	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
42	Výplň LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
43	Potah sedáku zadního levého sedadla	Prasklina	Vyměnit
44	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
45	Výplň PP dveří	Opotřebení	Vyměnit
46	B sloupek pravý - spodní část	Jamka	Opravit
47	Sedák sedadla spolujezdce	Prasklina	Vyměnit
48	Přístrojová deska	Škrábance	Vyměnit
49	Odkládací skříňka - víko	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
50	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
51	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
52	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
53	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
54	Horní kryt motoru	Prasklina	Vyměnit
55	Interiér	Znečištěno	Čištění
56	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

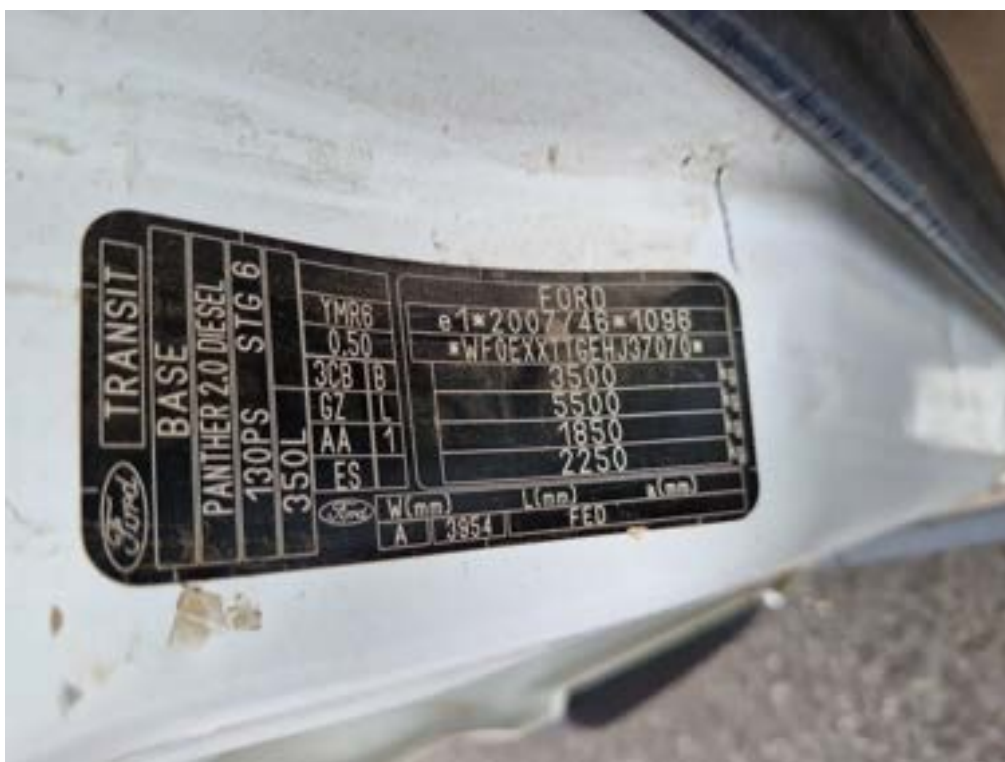


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor

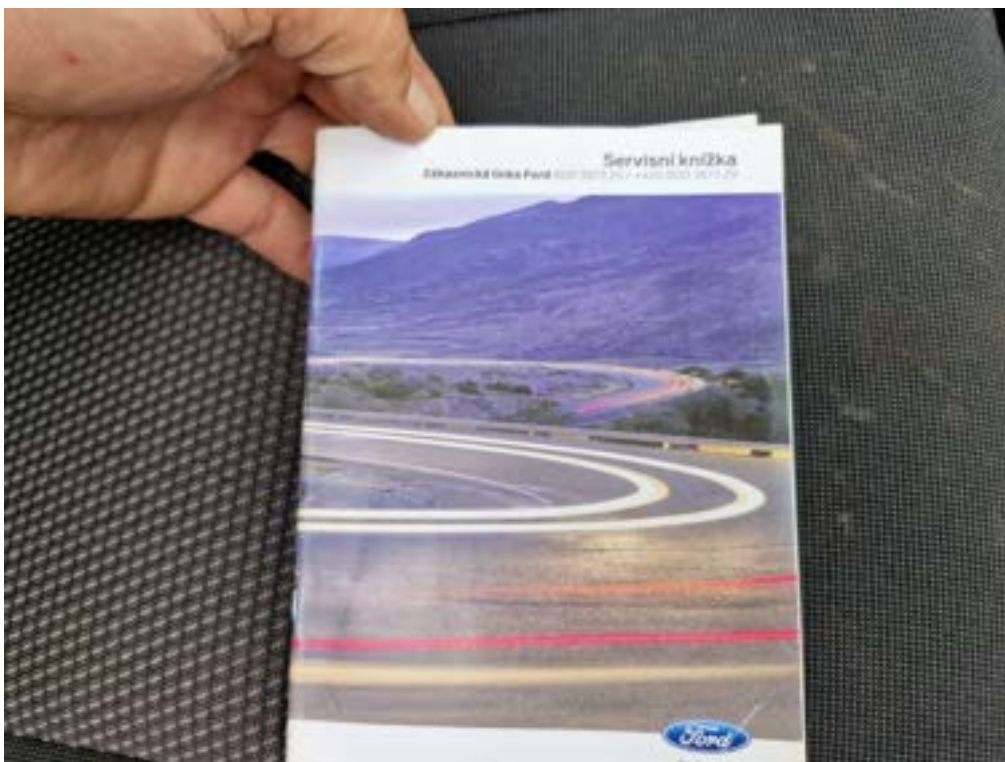

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

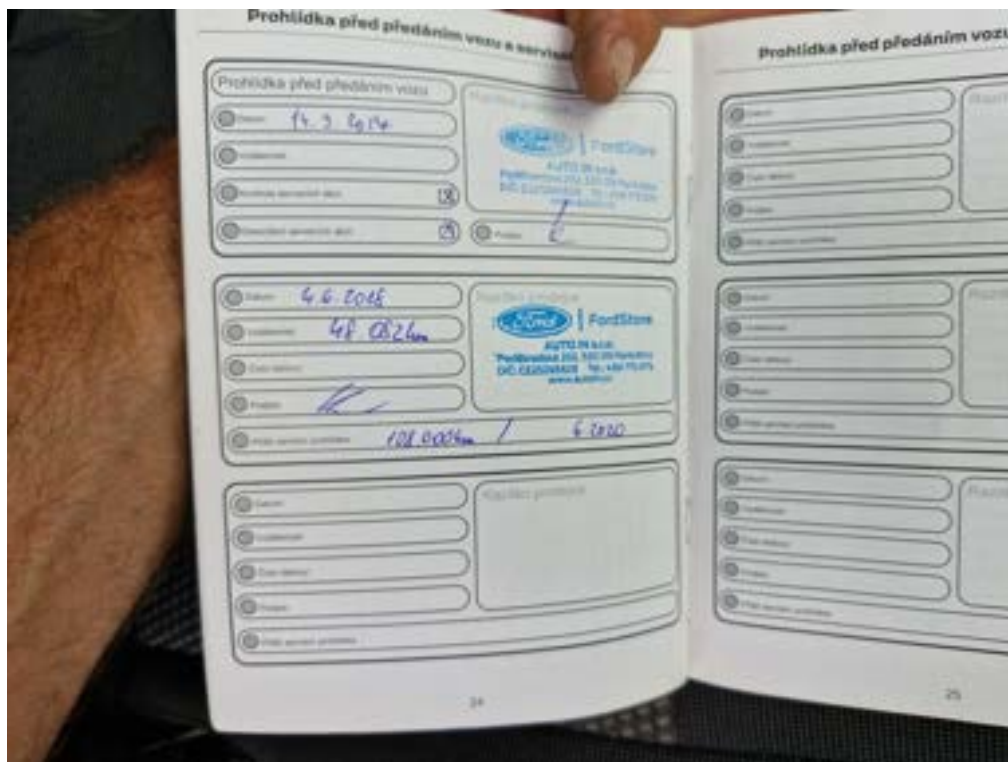

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Střecha - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: Plus koroze

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 3 | Střecha - Nadstandardní prvek | | |
| | Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| | Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlo met pravý - Opatření

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přední nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Blatník přední levý - Škrábance**

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



- 8 **Lem kola LP blatníku - Škrábance**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Blikač boční L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



- | | | |
|----|--|------------------|
| 11 | <p>Kryt L prahu přední - Škrábance</p> <p>Umístění: Exteriér (vnější prostor)</p> <p>Způsob opravy: Vyměnit</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----|--|------------------|

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: Plus škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Práh levý - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Ozdobná lišta LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 17 **Ozdobná lišta LZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Nástavba valník - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Krycí plachta - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Náhradní kolo - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



23 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Kryt P prahu zadní - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Kryt P prahu přední - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Dveře zadní pravé - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Práh pravý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Disk kola ocel 4ks - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 **Hluková izolace stěny motorového prostoru - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 Výplň LP dveří - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 B sloupek levý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 35




Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

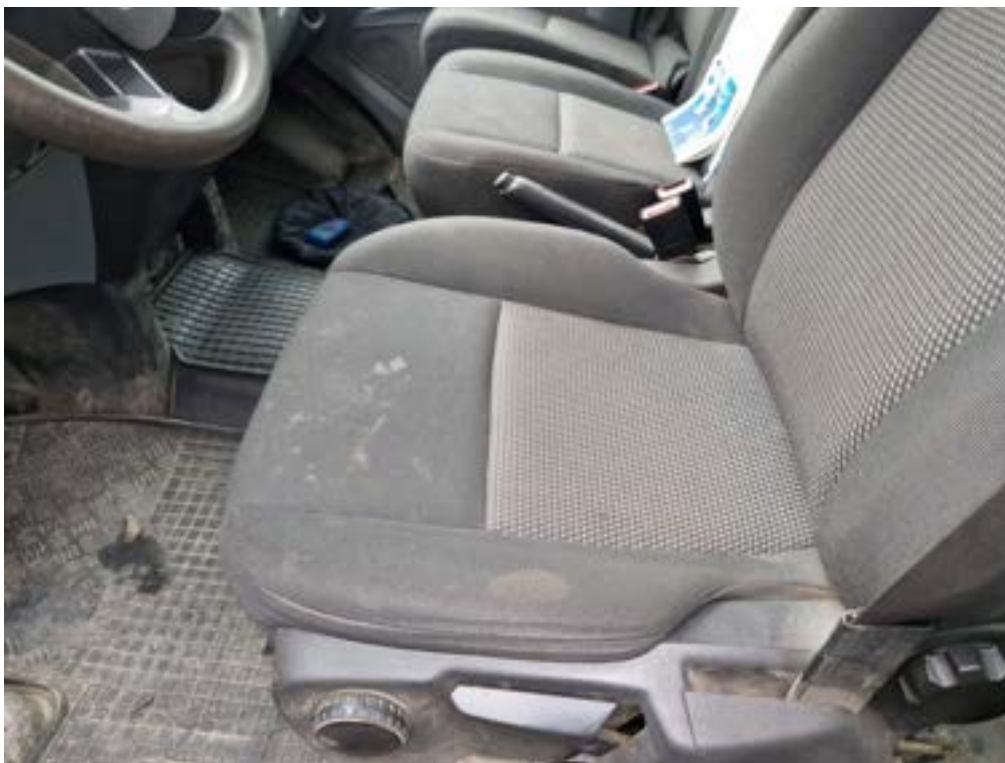

- 36 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

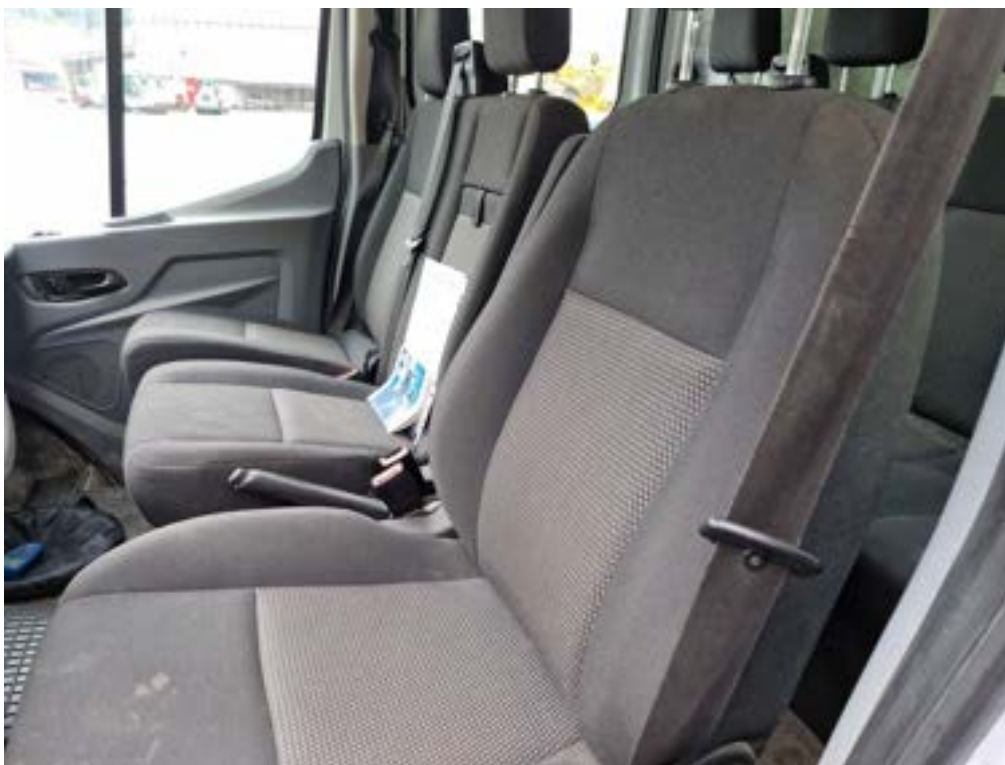

- 37 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



38 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



39 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 **Odkládací schránka - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 40

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



41 Přídavný koberec LP - Opatření

Umístění:

Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)

Vyměnit

Poznámka:



42 Výplň LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)


Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 42

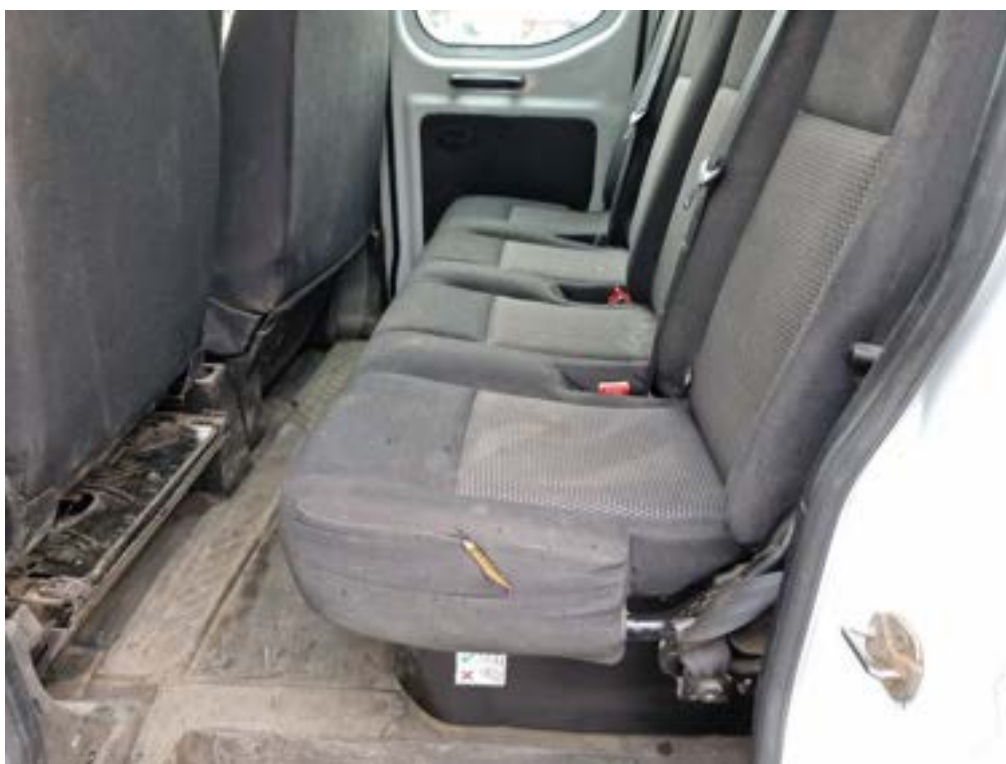

43 Potah sedáku zadního levého sedadla - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 43



44 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 44



45 Výplň PP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 45



46 B sloupek pravý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 46



Viz popis k poškození č. 46

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



47 Sedák sedadla spolujezdce - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 47

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 47



Viz popis k poškození č. 47

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 47



48 **Přístrojová deska - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 48



49 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 49



50 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 50



51 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 51



52 **Střední plocha karoserie - Polepy**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 52



Viz popis k poškození č. 52

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



53 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



54 Horní kryt motoru - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 54



55 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 55



Viz popis k poškození č. 55

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 55



56 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

[illegible]

Viz popis k poškození č. 56