

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AV7152	VIN:	WF0EXXTTGEJY09627
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2018-03-27
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	263578 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	62671	Datum poslední prohlídky vozidla:	2020-01-13
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 85 µm; LP blatník 173 µm; LP dveře 120 µm; LZ dveře 106 µm; LZ bok 135 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 131 µm; PZ dveře 101 µm; PP dveře 96 µm; PP blatník 111 µm; Střecha 124 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, alternátor 165 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráky 6,5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servořízení, sklo atermické prostor pro náklad/spolucestujícího, střed. stupeň tónování, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedadla, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. s záchytné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), paket Viditelnost 1 (zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), regulátor rychl. (tempomat) (volant (kúže)), sestava se specifickým zamykání centr., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65R16	Zimní	5
Pneu PP	Continental	235/65R16	Zimní	5
Pneu LZ	Continental	235/65R16	Zimní	5
Pneu PZ	Continental	235/65R16	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	-		7

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo mokré a špinavé

Datum ukončení:
2026-07-22
Datum tisku: 2026-07-29



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Střecha	Koroze	Lakovat
3	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
4	Blatník přední levý	Deformace	Vyměnit
5	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
6	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
7	Práh levý	Škrábance	Lakovat
8	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
9	Ozdobná lišta LP dveří	Škrábance	Vyměnit
10	Nástavba valník	Opotřebení	Vyměnit
11	Krycí plachta	Prasklina	Vyměnit
12	Dveře zadní pravé	Škrábance	Lakovat
13	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
14	Ozdobná lišta PP dveří	Škrábance	Vyměnit
15	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
16	Zpětné zrcátko pravé	Škrábance	Vyměnit
17	Blikač boční P zpětného zrcátka	Prasklina	Vyměnit
18	Blatník přední pravý	Deformace	Opravit
19	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Opravit
20	Světlomet pravý	Opotřebení	Vyměnit
21	Světlomet levý	Opotřebení	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
22	Hluková izolace víka motoru	Prasklina	Vyměnit
23	Výplň LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
24	B sloupek levý - spodní část	Jamka	Opravit
25	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
26	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
27	Volant	Opotřebení	Vyměnit
28	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
29	Výplň LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
30	Zadní čelo	Prasklina	Vyměnit
31	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
32	Výplň PP dveří	Opotřebení	Vyměnit
33	B sloupek pravý - spodní část	Jamka	Opravit
Ostatní			
34	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
35	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
36	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
37	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
38	Interiér	Znečištěno	Čištění
39	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér

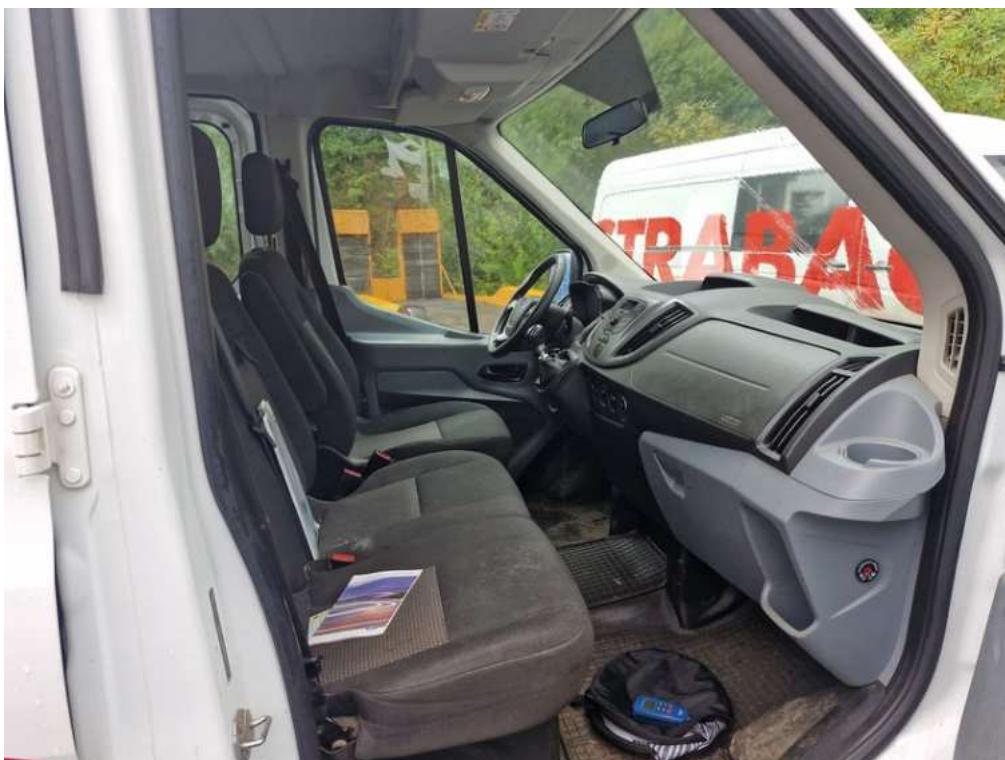


Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

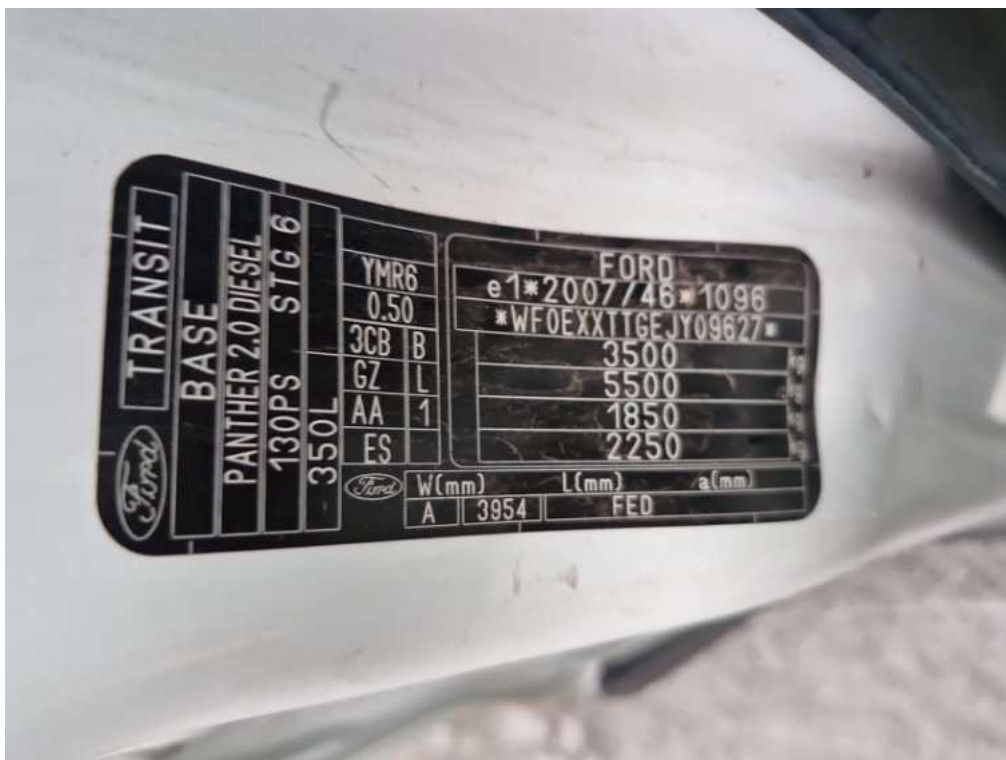


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

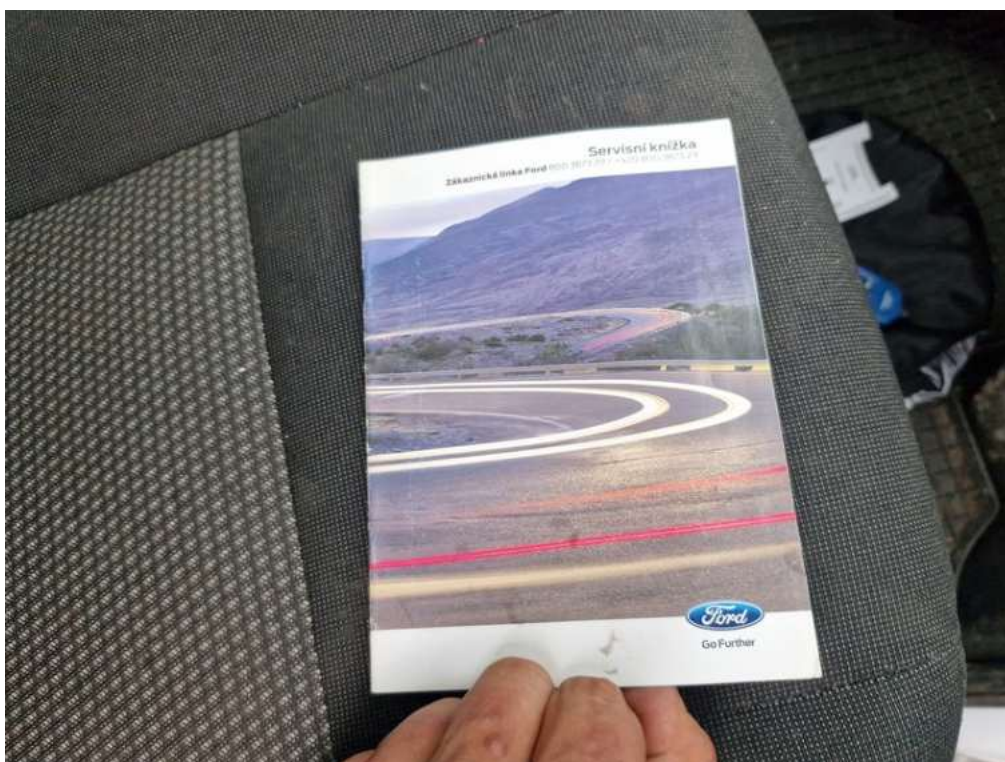

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

Prohlídka před předáním vozu

Datum: 9. 6. 2018

Vzdálenost:

Celo faktury:

Podpis:

Průběh servisní prohlídky:

Podpis prodejce:

Podpis servisní prohlídky:

Prohlídka před předáním vozu

Datum: 13. 7. 2020

Vzdálenost: 641

Celo faktury: SPL 200 219

Podpis:

Průběh servisní prohlídky: 1. 2020 / 140 000

Prohlídka před předáním vozu

Datum:

Vzdálenost:

Celo faktury:

Podpis:

Průběh servisní prohlídky:

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
63V7152

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
27. 03. 2018

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A Jméno NEBO OBCHODNÍ Jméno)
STRAHAG A S.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
KAČÍRKOVA 982/4
PRAHA, JINONICE, 158 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA (a) ANO, (b) NE
ANO I. DATUM 03. 09. 2018

UAY 548497

PODPIS:

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Střecha - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přední nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance

9 Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Nástavba valník - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Krycí plachta - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

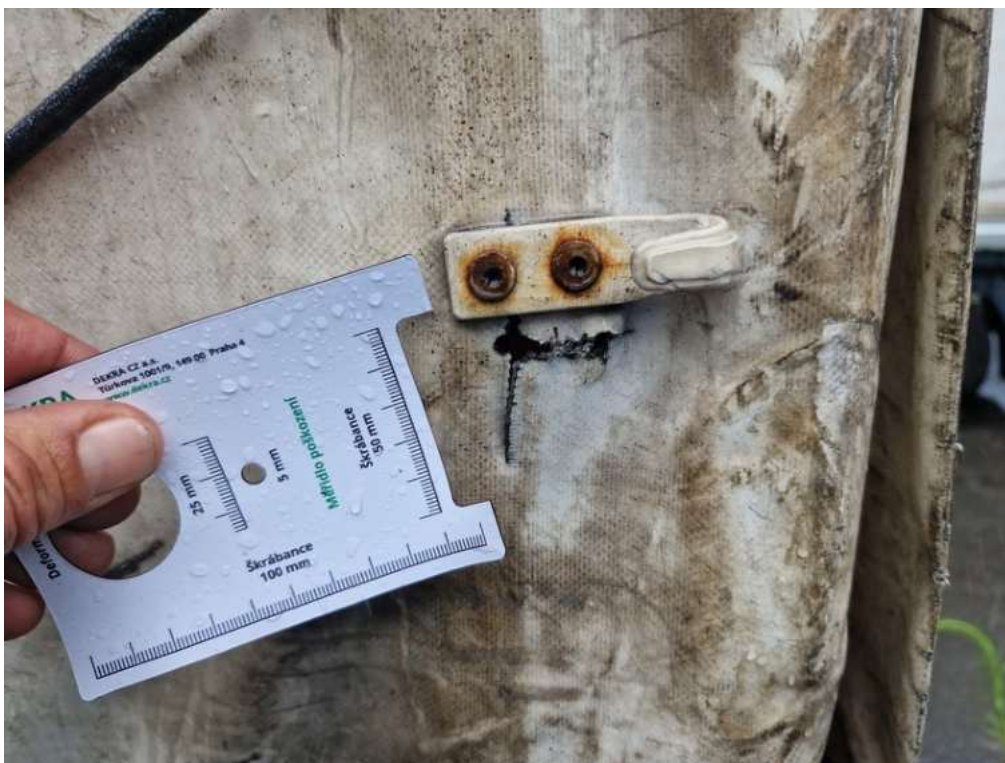

Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12

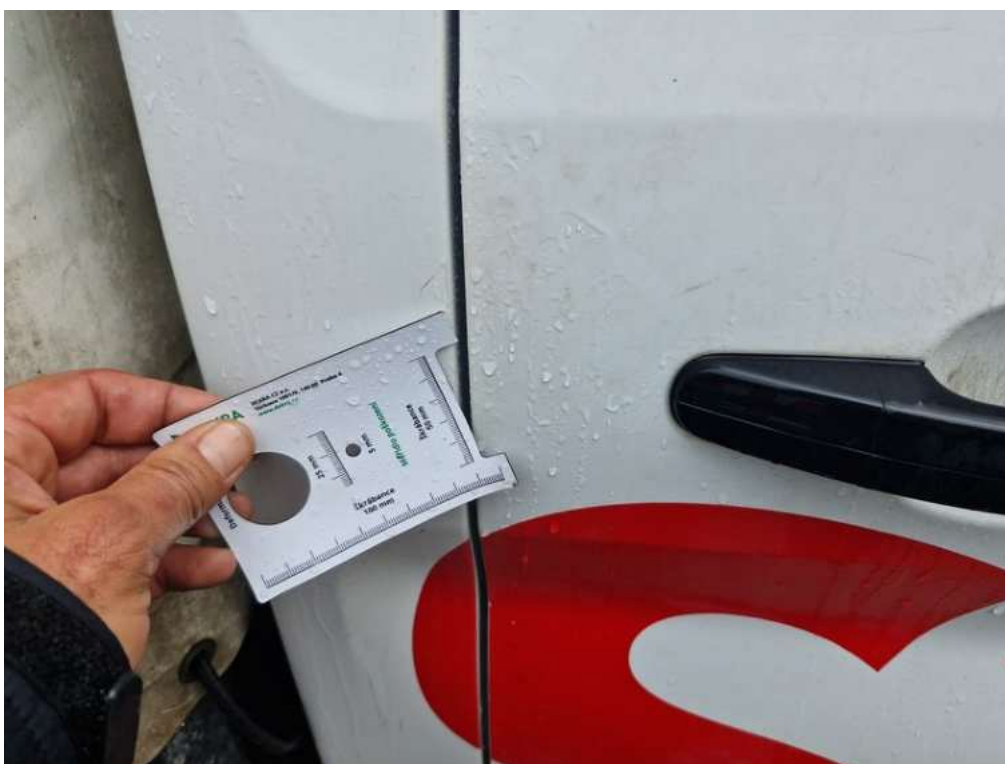

Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 13



14 Ozdobná lišta PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

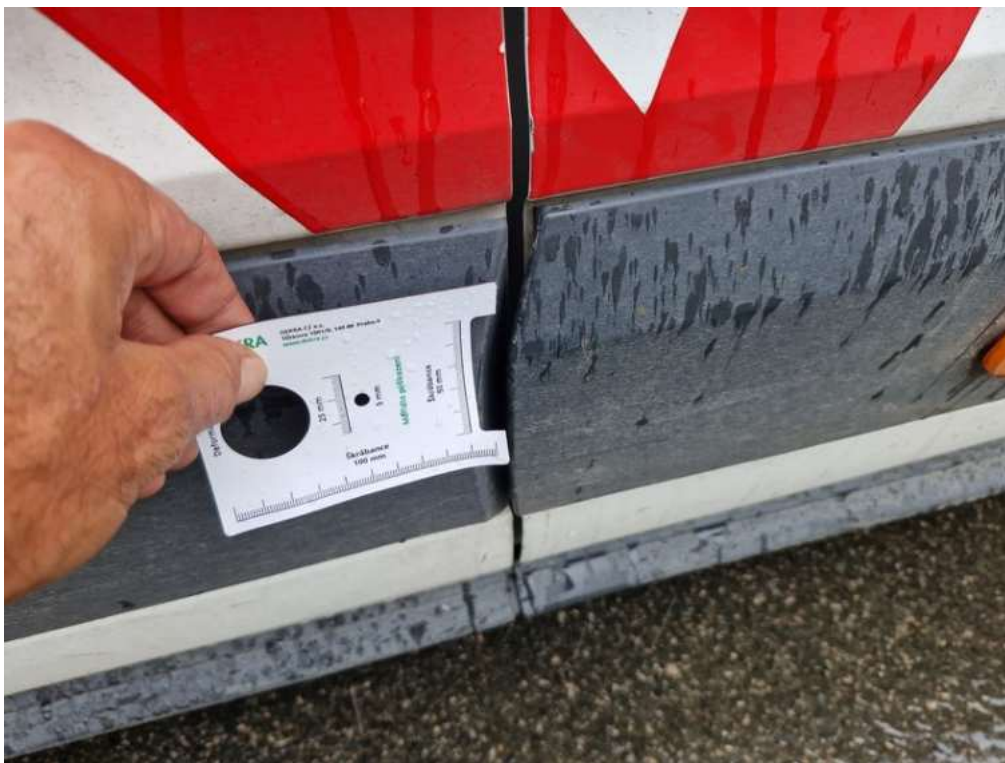

Viz popis k poškození č. 14



15 Práh pravý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Zpětné zrcátko pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Blikač boční P zpětného zrcátka - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Disk kola ocel 4ks - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Světlo met pravý - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Světlo met levý - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Hluková izolace víka motoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Výplň LP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 B sloupek levý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 24



25 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

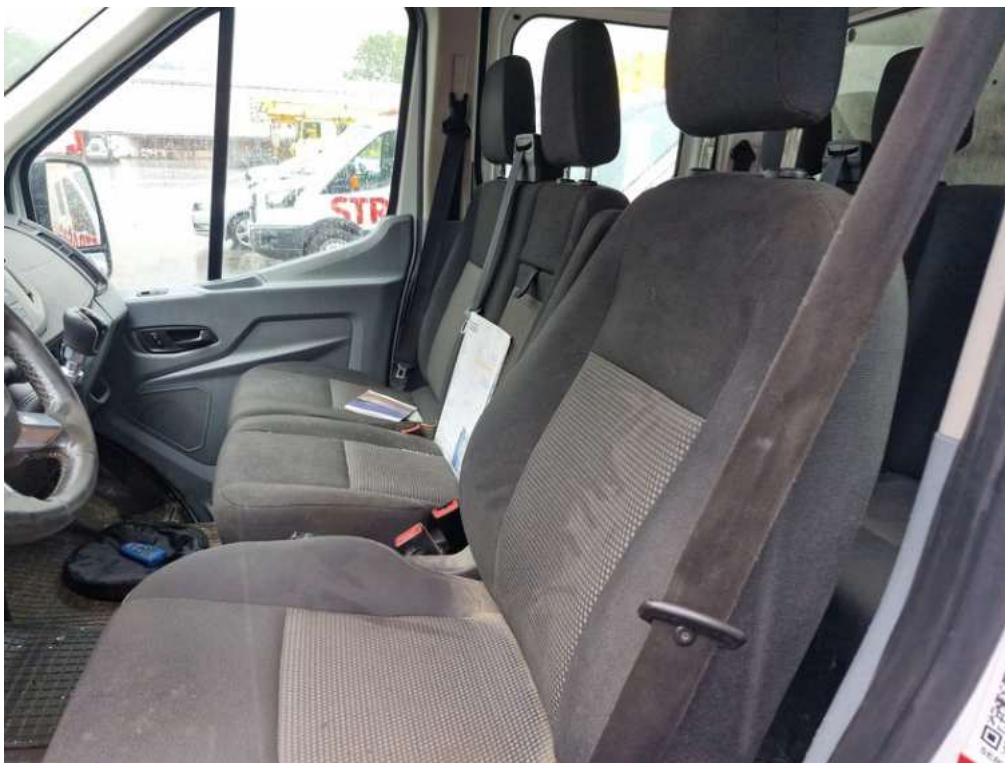

26 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



27 Volant - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



29 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Zadní čelo - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **31**



32 Výplň PP dveří - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 B sloupek pravý - spodní část - Jamka
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



36 **Střední plocha karoserie - Polepy**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 36



Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



38 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:


Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 38

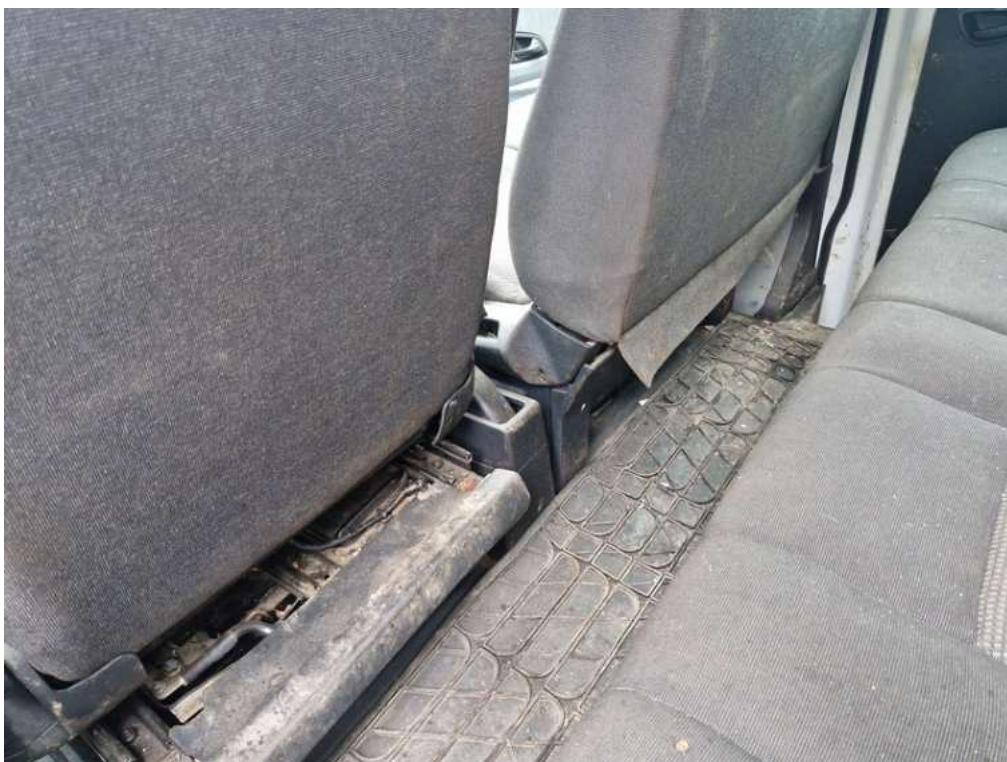


Viz popis k poškození č. 38

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 38

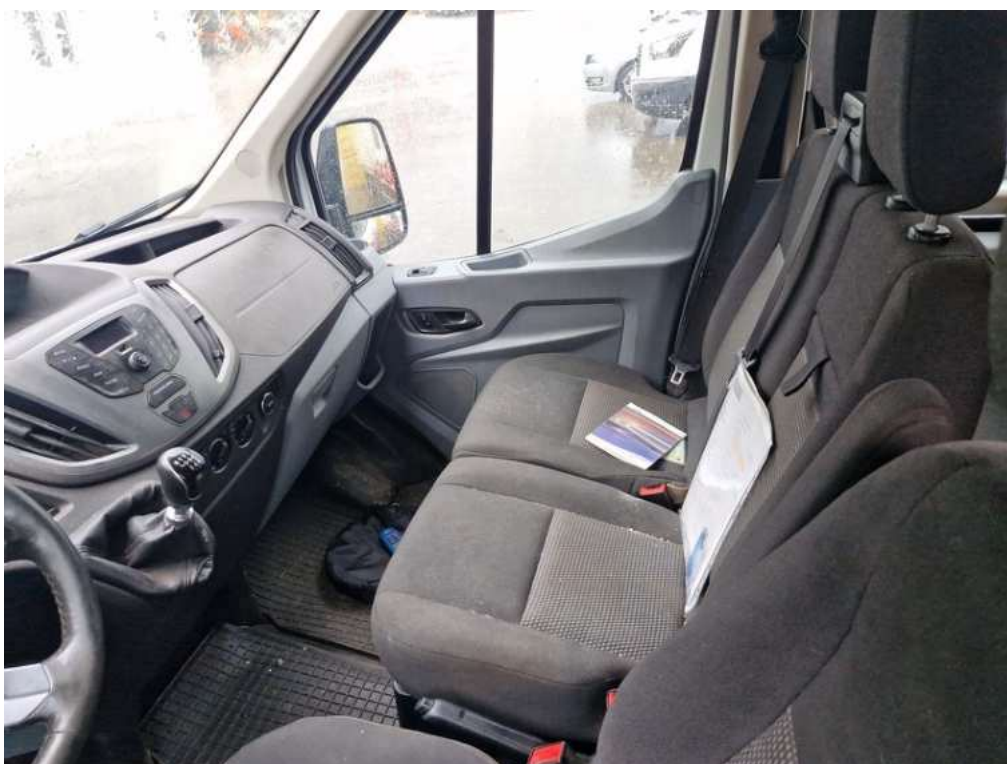


Viz popis k poškození č. 38

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 38

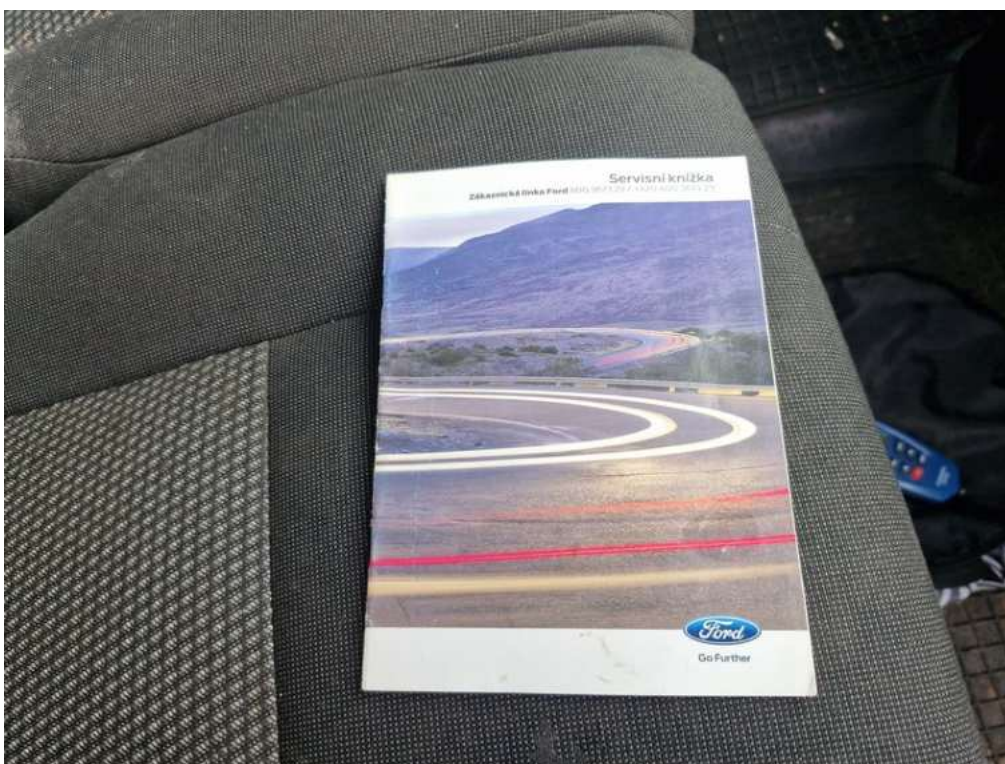


39 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:


Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

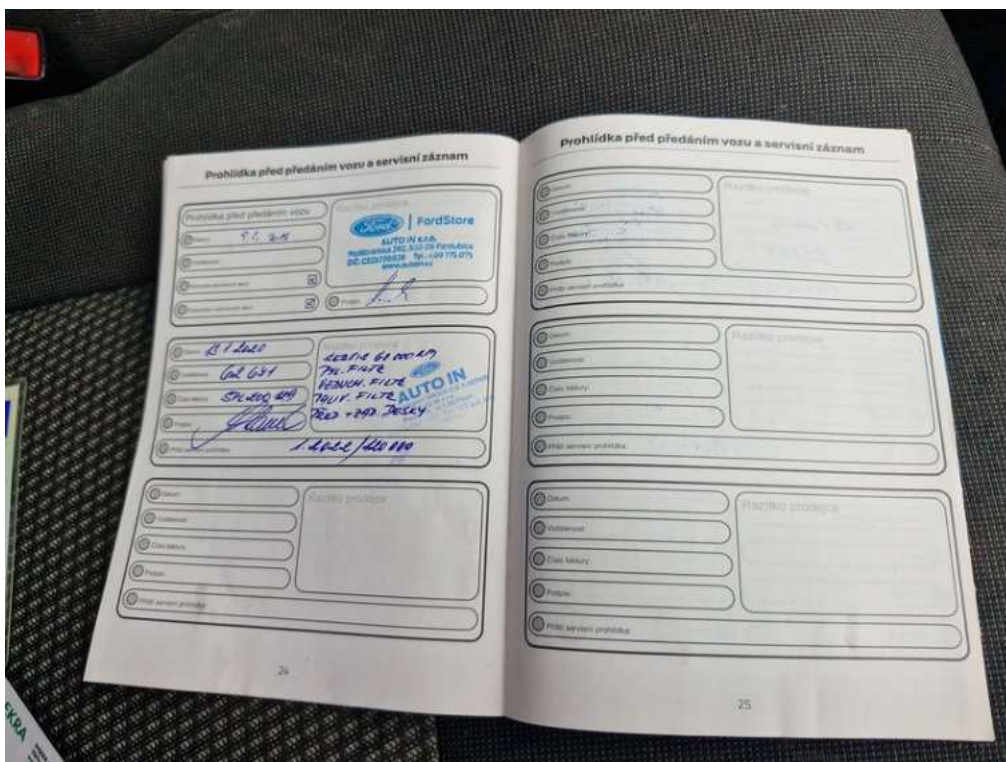

Viz popis k poškození č. 39

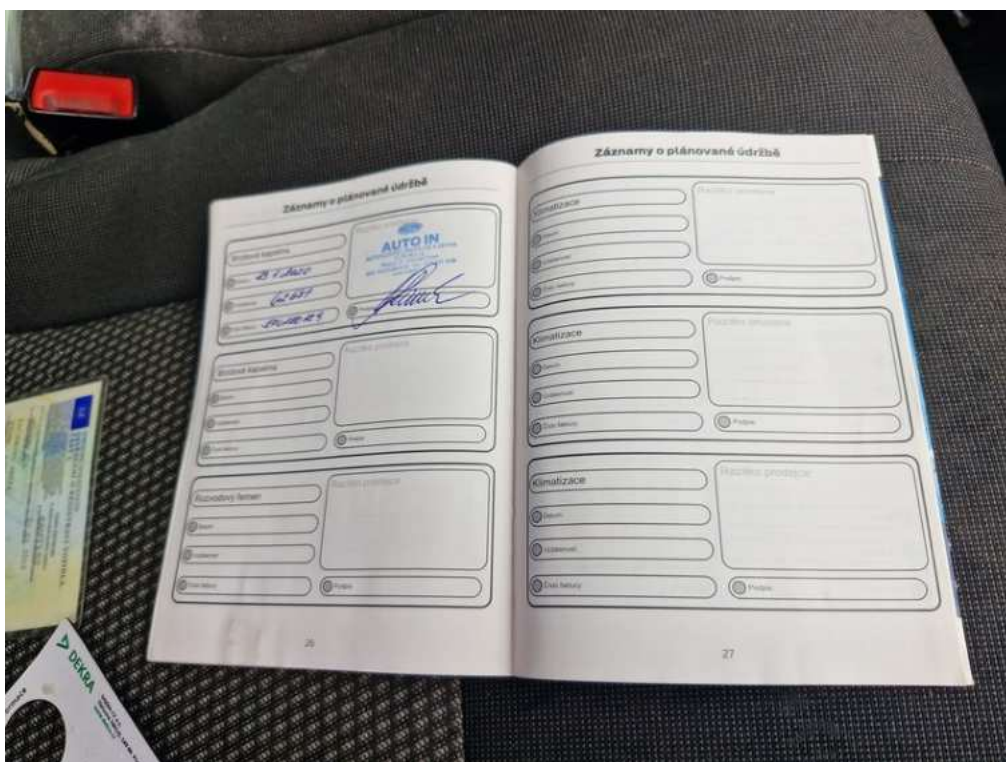

Viz popis k poškození č. 39