

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AC8842	VIN:	WV1ZZSYZJ9047091
Model vozidla:	Volkswagen Crafter Skříň	Provedení:	35 2.0 TDI EU6, RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	130	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2018-08-15
Platnost tech. kont. do:	Neznámé	Počet míst na sezení:	3
Stav tachometru:	208379 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 140 µm; LP blatník 146 µm; LP dveře 134 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 133 µm; Z víko 129 µm; PZ bok 146 µm; PZ dveře 132 µm; PP dveře 140 µm; PP blatník 154 µm; Střecha 129 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: druh pohonu: pohon za., držadlo vstup. na sloupek za. za. levý, držadlo vstup. na sloupek za. za. vpravo, dveře posuv. prostor pro náklad/spoluceustujícího vpravo, dveře za. křídlové bez prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), karoserie/nástavba skříň výškový prostor standard, krytina podlah. v kabina řidiče: pryž, madla A-sloupky, maximální celková hmotnost 3,50 t, motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI, mřížka chladiče s lišta chrom. nahoře, nádrž paliv.: 75 Ltr., nárazník vpředu v šedá s kryt v barvě vozu, ocelové rátky 6,5x16, osvětlení prostoru nákl./ pro cestující LED, pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 6-rychl., registrace nákl. automobilu, regulace světlometů, rozvor 3640 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, servofřízení elektromech., sklo atermické, sklo čelní vrstvené sklo, sloupek řízení (volant) nastav., Součinitel odporu vzduchu (C)-hodnota-obložení podvozku, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém motor, stěna ložn. prostoru odděl. vysoké bez okno, svítlny vnitř. v kabina řidiče: LED, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv., světlo konc. mlhové, světlomet dvojité, Systém SCR (Technologie AdBlue), upínací oka ložný prostor, verze karoserie: vysoká střecha v barvě vozu, zamykání centr. s ovládání dálk. a ovládání vnitř., zařízení výstražné pro pás bezpeč. (strana řidiče), zrcátko vněj. konvexní, levý, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zásuvky (12V-zásuvka) v kabina řidiče: (2 kus)

Speciální výbava: airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., audiosystém Composition Audio (rádio, SD karty-rozhraň, MP3 funkce opakovaného přehráni)(mobilní telefon rozhraní Bluetooth), klimatizace Climatic (kabina řidiče:), paket Odkládání 2(místa odkl.: 2 DIN šachta vpředu pod obložení stropu, svítlny vnitř. v kabina řidiče: lampička na čtení vpředu), podvozek: odpružení a tlumení zesílený, potah sedadla / čalounění: koženka, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou včetně nářadí a zvedák vozidla(nářadí a zvedák vozidla), rádiový klíč (2) skláp., sedadla v řidičové kabině: dvosedadlo spolujezdce s schránka odkl./příruční a opěradlo sedadla k stolek odkl. skláp., sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče komfort, spínač akumulátoru hlav., tachograf digitální, zařízení závěsné kulová hlavice pevný(stabilizační program přívěsu), zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., závěsy pro dveře za. s úhel otevření zvětšený


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Zimní	4
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Zimní	4
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	3
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	235/65 R16C		9

Datum ukončení:

2026-08-12

Datum tisku: 2026-08-13

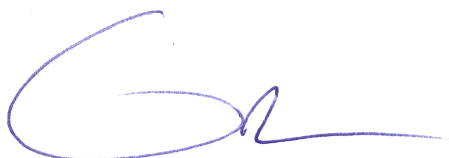

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Blatník přední levý	Deformace	Vyměnit
3	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Práh levý	Škrábance	Lakovat
5	Bočnice zadní L VELKÁ	Jamka	Opravit
6	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Vyměnit
7	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Vyměnit
8	D sloupek levý	Škrábance	Lakovat
9	Nárazník Z střední díl	Deformace	Vyměnit
10	Doraz LZ dveří	Nekompletní	Vyměnit
11	Odrážka PZ	Deformace	Vyměnit
12	Dveře boční posuvné P	Deformace	Opravit
13	Práh pravý	Deformace	Opravit
14	Známka STK	Opotřebení	Vyměnit
15	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
16	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
17	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
18	Polep leveho prahu	Opotřebení	Vyměnit
19	Těsnění víka zav. prostoru	Deformace	Vyměnit
20	Podlaha zav. prostoru	Nadstandardní prvek	Odstranit
21	Kryt zadního čela	Deformace	Vyměnit
22	Polep praveho prahu	Opotřebení	Vyměnit
23	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
24	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
25	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
26	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
27	Interiér	Znečištěno	Čištění
28	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
29	Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

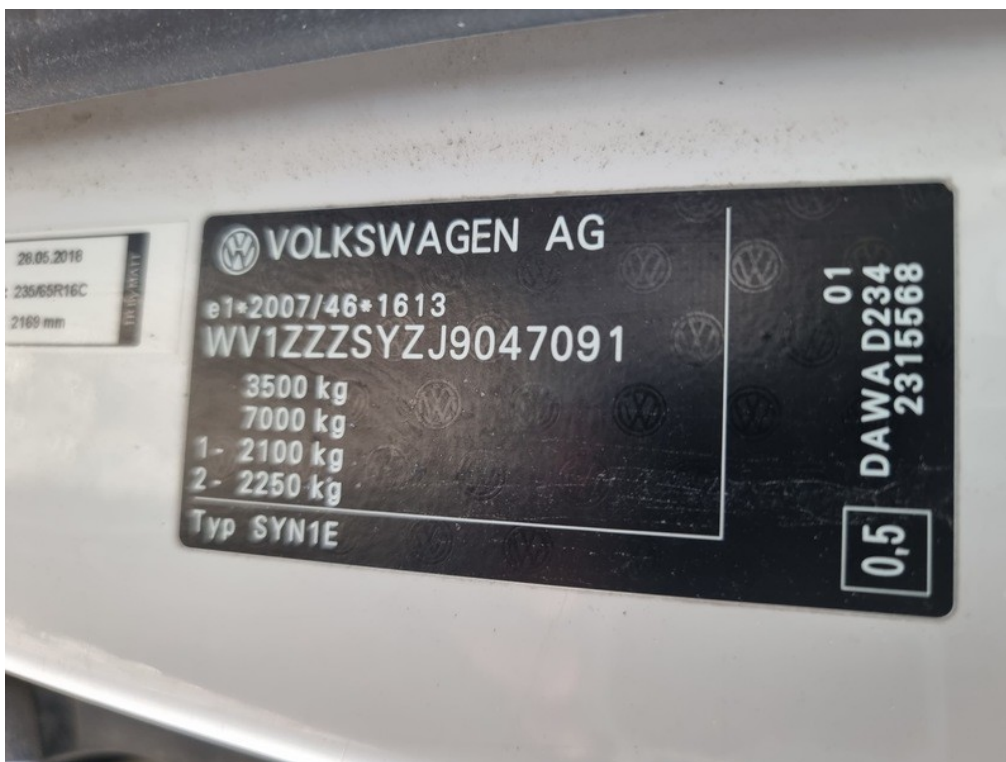

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Datový štítek vozidla

1. **SYB BBE**

2. **Crafter 35 KAST MR**

3. **130 kW HeSS06**

4. **DAWA**

LB9A 0000 0000 AL

3477

X10 B0A CM1 G0K G70 J0B DJB

1AS 1G2 1MM 1NE 5RB 5SB TK4

3SD VI4 17D BGU

3R2 1BJ 7MM

02A 4UF 4X0 412 NOC

BRD 2JF 0JA OYZ

Obr. 1 1: identifikační číslo vozidla; 2: typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: kód motoru, kód převodovky, číslo laku, umístění vybavení; 4: rozšířená vybavení, číslo PR.

Předprodejní servis byl proveden dne:

10.8.2018

Razítko partnera Volkswagen

13.8.2018

Razítko partnera Volkswagen

Srdečné poděkování za Vaši důvěru

S tímto vozem Volkswagen získáváte vozidlo s nejmodernější technologií a rozsáhlou komfortní výbavou, kterou budete mít k dispozici při každém provozu.

Před provedením prodeje je předložena a poskytnuta informace v tomto návodě, aby bylo možné rychle a kompletně porozumět, jaké i rozšířené příslušenství pro Vás i ostatní a mohl se jich využít.

Pokud byste měli k vozidlu vozidlu další dotazy nebo se Vám bude zdát, že příloha kniha není zcela vyčerpávací, obraťte se prosím na partnera Volkswagen Uživatelské služby, Dotazy, problémy i příslušenství vždy voláme.

Příloha Vám rovněž radí, v jakém vozem a vždy šetrnou cestu.

Váš Volkswagen AG

NEBEZPEČÍ

Respektujte všechna bezpečnostní pokyny v této knize a držte se pokynů k montáži a používání držáků sedadel.

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.

ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA

7AC8842

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA

15.08.2018

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRÁVNÍ A JIMENO NEBO OBCHODNÍ JIMENO)

STRABAG A.S.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA

KAČÍRKOVA 982/4

PRAHA, JINONICE, 158 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE

ANO DATUM **02.08.2019**

UAY 546074

PODPIS

STRAŽNÍK

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Blatník přední levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 **Bočnice zadní L VELKÁ - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

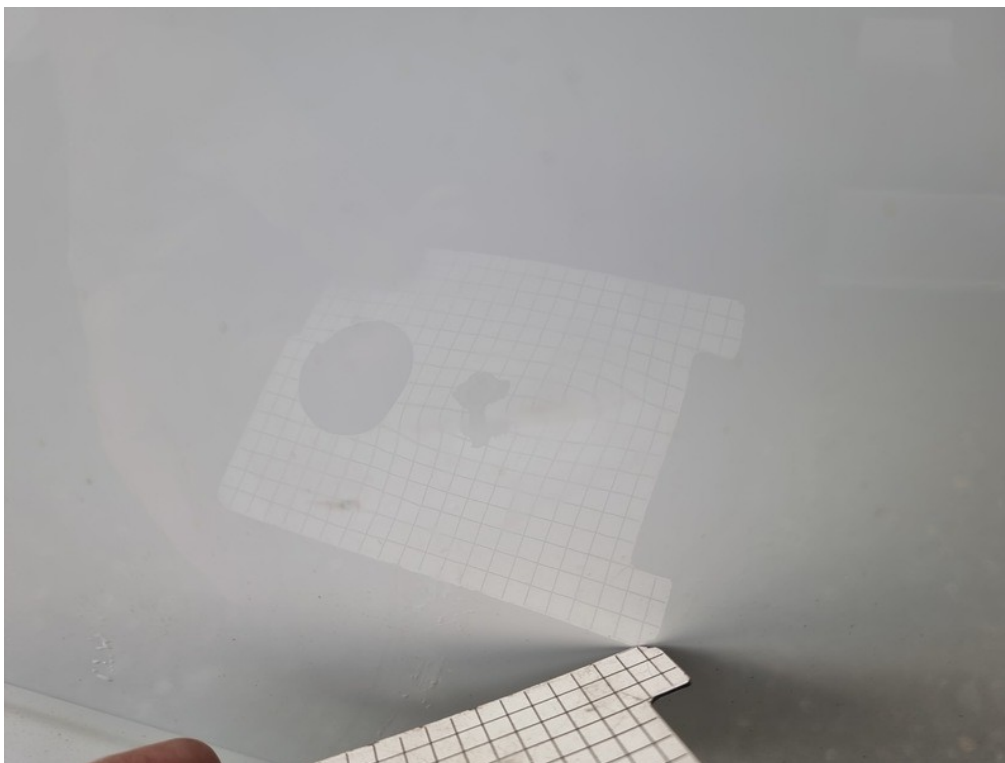

Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 D sloupek levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Nárazník Z střední díl - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



10 Doraz LZ dveří - Nekompletní

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Odrážka PZ - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře boční posuvné P - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Práh pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



14 Znamka STK - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



18 **Polep levého prahu - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 19 **Těsnění víka zav. prostoru - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 20 **Podlaha zav. prostoru - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21	Kryt zadního čela - Deformace Umístění: Způsob opravy:	Interiér (vnitřní prostor) Vyměnit	Poznámka:
----	---	---------------------------------------	-----------

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Polep pravého prahu - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 **Přídavný koberec LP - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit


Poznámka:



25 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

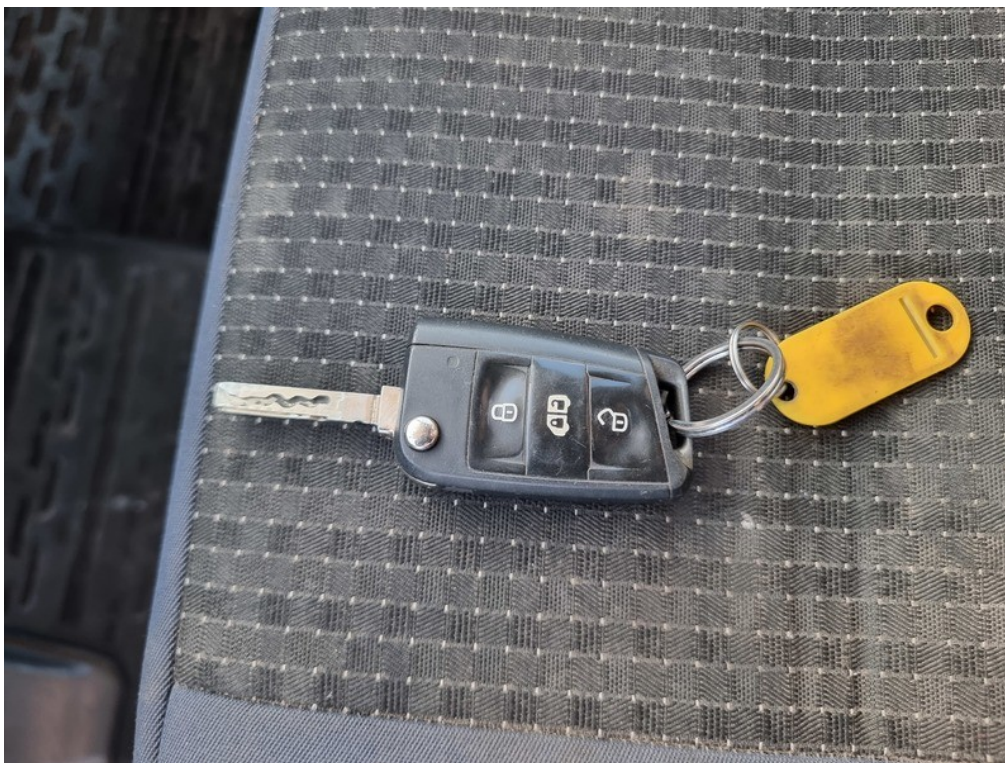

26 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



27 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29