

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AS0073	VIN:	VF37A9HN0FN507966
Model vozidla:	Peugeot Partner Skříň	Provedení:	1.6 HDi 75 FAP EU5, L1
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1560
Maximální výkon (kW):	55	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	3	Datum první registrace:	2015-04-24
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	2
Stav tachometru:	209043 Km Na základě informace	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 99 µm; LP blatník 105 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 104 µm; Z víko 106 µm; PZ bok 93 µm; PZ dveře 102 µm; PP dveře 101 µm; PP blatník 108 µm; Střeška 85 µm;


VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, druh pohonu: pohon př., elektron. stabiliz. systém (ESP, Bosch)(protipokluzová regulace (ASR)), filtr pevných částic, karoserie/nástavba skříň, krytina podlah. vinyl, lišty ochr. nárazník barva vozidla(nárazník lak.), motor 1,6 Ltr. - 55 kW 16V HDi FAP, Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 5-rychl., příprava rádia, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 2728 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5 (PSA = L6), sedadlo spolujezdce, servofřízení, Systém SCR (Technologie AdBlue), zrcátko zpět. vni. cloněný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: airbag strana spolujezdce, dveře posuv. vpravo, dveře za. křídlové s prosklení, hands-free Bluetooth(paket Elektro, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. nastav., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vpravo, spouštěč okna el. vpředu, levý s ochrana proti skřípnutí, zamykání centr. s ovládání dálk., audiosystém RD 4 (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), počítač palub.), klimatizace, stěna ložn. prostoru odděl. (mřížka / stěna) s kryt otvoru pro ulož. lyží, dem., světlomet mlhový(paket Elektro, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. nastav., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vpravo, spouštěč okna el. vpředu, levý s ochrana proti skřípnutí, zamykání centr. s ovládání dálk.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu PP	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu LZ	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu PZ	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	195/65 R 15		8

Datum ukončení:
2026-08-13
Datum tisku: 2026-08-13

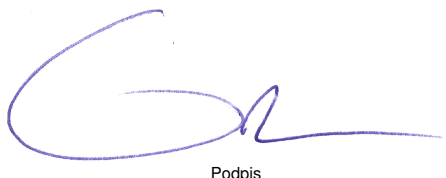

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Lakovat
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
4	Zadní nárazník - levý díl	Neodborná oprava	Vyměnit
5	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
6	Dveře zadní nákladové L křídlo	Lak	Lakovat
7	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Opravit
8	Kolejnice	Lak	Lakovat
9	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
10	Dveře boční posuvné P	Koroze	Lakovat
11	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
12	Práh pravý	Deformace	Opravit
13	Blatník přední pravý	Deformace	Opravit
14	Střecha	Koroze	Lakovat
15	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
16	Víko motoru	Koroze	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
17	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Opotřebení	Vyměnit
18	Volant	Opotřebení	Vyměnit
19	Těsnění LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
20	Krytina podlahy zav. prostoru	Opotřebení	Vyměnit
21	Vypine	Deformace	Vyměnit
Ostatní			
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
23	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
24	Interiér	Znečištěno	Čištění
25	Akumulátor	Opotřebení	Kontrola / další diagnostika
26	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
	Poznámka: Karoserie znečištěná a různý odstín laku po odstranění polepů.		
27	Nákladový prostor	Znečištěno	Čištění
28	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

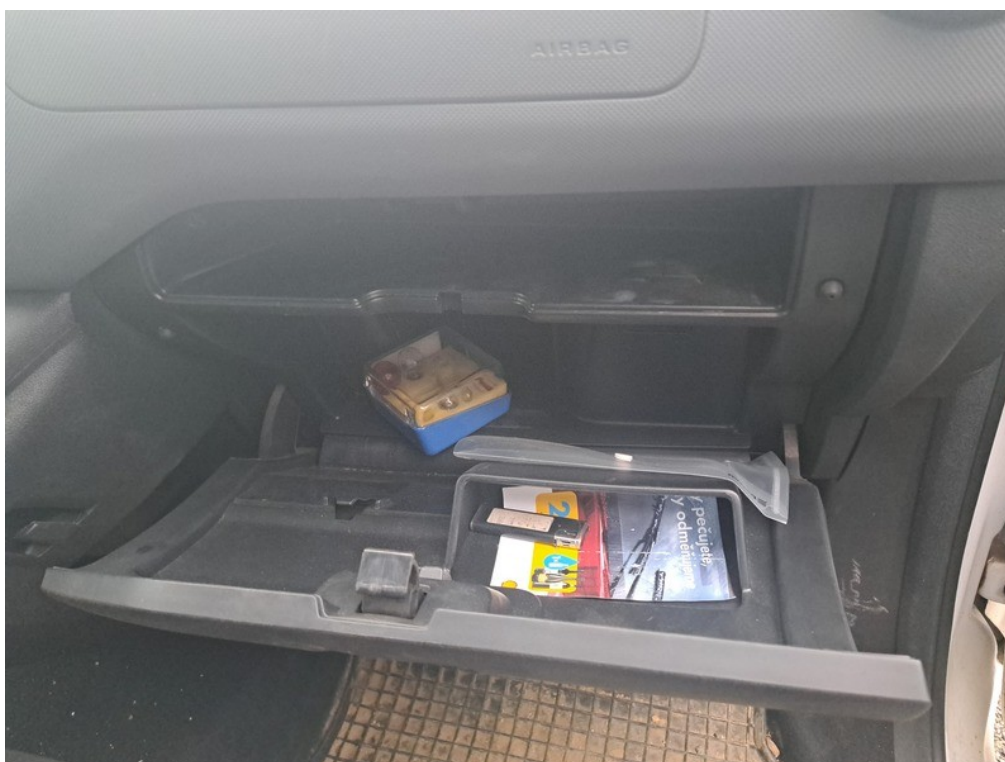


Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1

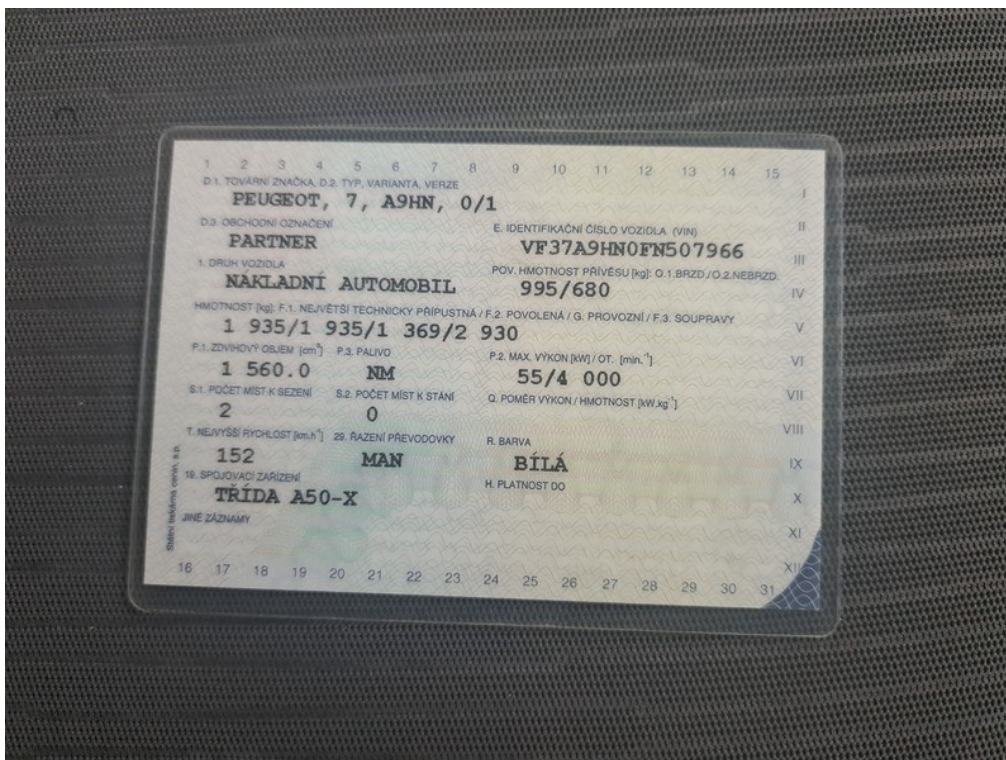

ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

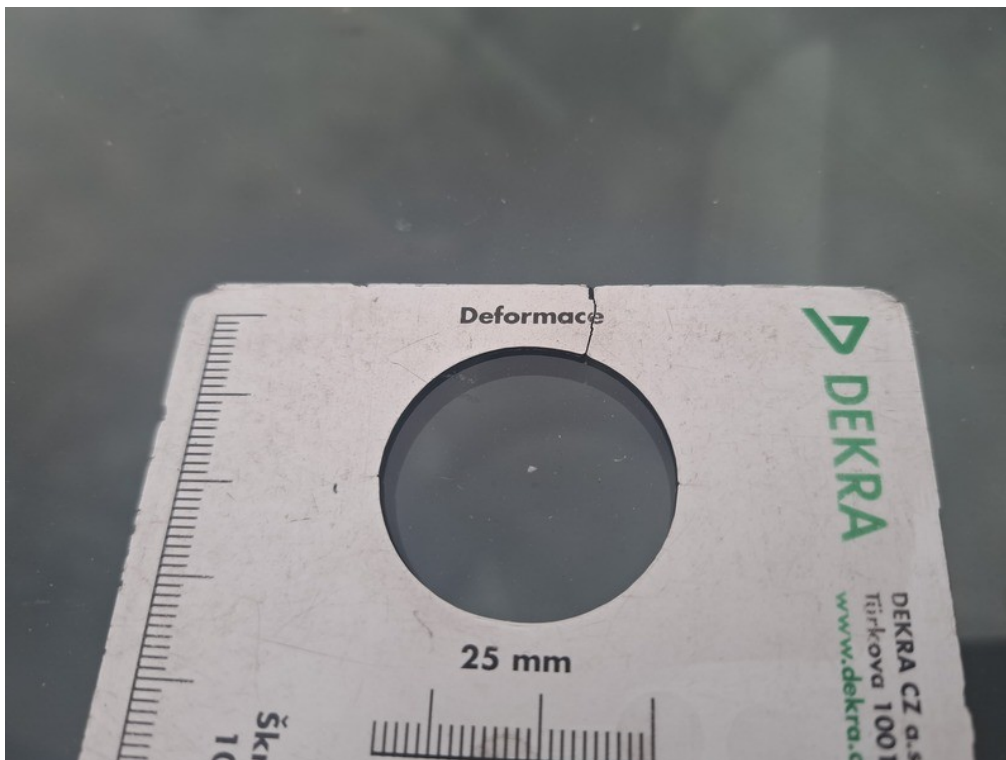

- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Disk kola ocel 4ks - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



- 3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Zadní nárazník - levý díl - Neodborná oprava**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



- 6 **Dveře zadní nákladové L křídlo - Lak**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Kolejnice - Lak**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře boční posuvné P - Koroze

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Dveře přední pravé - Deformace**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka: + škrábance
 Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Práh pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Střecha - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Viko motoru - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 17 Hluková izolace stěny motorového prostoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



19 Těsnění LP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Krytina podlahy zav. prostoru - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Vyplně - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



23 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Akumulátor - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:



26 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka: Karoserie
znečištěná a různý odstín laku
po odstranění polepů.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Nákladový prostor - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: