

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AP3389	VIN:	WV2ZZZ2KZX100083
Model vozidla:	Volkswagen Caddy Pkw	Provedení:	2.0 TDI BMT EU6d-T, Maxi Comfortline
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-05-20
Platnost tech. kont. do:	2027-05-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	25638 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Flouščka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 270 µm; LP blatník 119 µm; LP dveře 142 µm; LZ dveře 125 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 108 µm; PZ bok 161 µm; PZ dveře 135 µm; PP dveře 192 µm; PP blatník 178 µm; Střecha 111 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.f. sedadel lavice sedadlová (3 místa k sezení), 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s airbag hlav.-jednotka, airbag hlavový za., airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., drážadlo řadící/volící páky kůže, dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie/nástavba kombi, klíčky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. v barvě vozu, kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), lišty ochr. boč. barva vozidla, lékárnička a trojúhelník výstraž., madlo ruční páky brzdy kůže, motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, mřížka chladiče černá s lišty chrom., nekuřácká-sada, nosič střech. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu komfort vpředu a za., obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, omezovač rychlosti, opěrka ruky stř. vpředu výškové/podélné stavitelný, paket Chrom (1)(chromovaný dekor spínač světel), paket Výbavy: BlueMotion Technology, paket Výbavy: světlo + výhled, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City), prosklení za. tón. (74 %), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškové nastav., pásy bezpeč. za. s předpínač pásu, převodovka 6-rychl. - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přístr. deska s víko odkl. schránky, registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rozvor 3006 mm, rádiový klíč (2) skláp., s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, sedadla vpředu výškové nastav. s zásuvky(sedadla vpředu výškové nastav., sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadla vpředu), sedadla: komfortní sedadla vpředu, servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zelené tón., sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skládací stoly v opěradlo sedadla řidiče a spolujezdce integr., skříňka odkl. uzamykatelná a osvětl., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet hmotový, Systém SCR (Technologie AdBlue), ukazatel multifunkční plus(Pomocný systém řidiče: detekce únavy), vybavení interiéru: vložky ozd. Checkerplate Titan, zadní sklo vyhřív., zamykání centr. s ovládání dalk., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu, zrcátko vněj. asfēr., levý, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív., zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný **Speciální výbava:** Cool & Find paket(stěrač skla za., zadní sklo vyhřív., ukazatel multifunkční plus, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Audio-navigační systém Discover Media (Bluetooth, barevný dotykový displej, SD karty-rozhraňování), zesílení zvuku elektronický (komunikace vnitř.), multimediální přípojka AUX-IN a USB rozhraní, Bluetooth rozhraní pro mobilní telefon, klimatizace Climatronic 2-zónový, vyhřív. sedadla vpředu), krytina podlah. vnitř./ložný prostor (prýž), lampičky na čtení vpředu a za. LED, dodateč., multimediální rozhraní USB (iPhone / iPod) s AUX-IN, osvětlení prostoru nákl./ pro cestující LED, dodateč., paket Zima(zarízení pro čištění světlometu (Ostřik. zarí.), displej pro hladina kapaliny nádrže ostřikovače, trysky ostřikovače skla vyhřív., ohřívac. vzduchu přidav. el., vyhřív. sedadla vpředu), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go)(omezovač rychlosti), potah sedadla / čalounění: koženka Mesh, rádiový příjem digitální (DAB+), ráfek z leh. slitiny 6x16 (Fortaleza), svítlny vnitř. v kabina řidiče: LED, světlomet bi-xenon. s dynamicky natáč. světlomety(svítlny za. tmavé tón., světlo denní potkáv. LED), topení před., vnitřní osvětlení nákl. prostoru a interiéru a dveře za. výklop.-světlo LED(osvětlení prostoru nákl./ pro cestující LED), volant (kůže) s multifunkce(drážadlo řadící/volící páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže), zařízení park. za. včetně kamera zpětná(kamera zpětná (Rear View)), zrcátko vněj., provedení: UV, závěsy dveří vpředu levý zesílený


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 16	Letní	2
Pneu PP	Continental	205/55 R 16	Letní	2
Pneu LZ	Continental	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Continental	205/55 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:

2026-08-12

Datum tisku: 2026-08-14

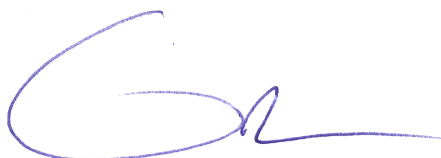

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Lakovat
3	Práh pravý	Deformace	Opravit
4	Víko motoru	Łak	Lakovat
5	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
6	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
7	Bočnice zadní levá	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
8	Těsnění LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
9	Volant	Škrábance	Vyměnit
10	Kryt zadního čela	Prasklina	Vyměnit
11	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
12	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
13	Výplně zad.křídla.dveří	Škrábance	Vyměnit
14	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Opotřebení	Vyměnit
15	Manžeta řadicí páky	Opotřebení	Vyměnit
16	Výplň PP dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
18	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

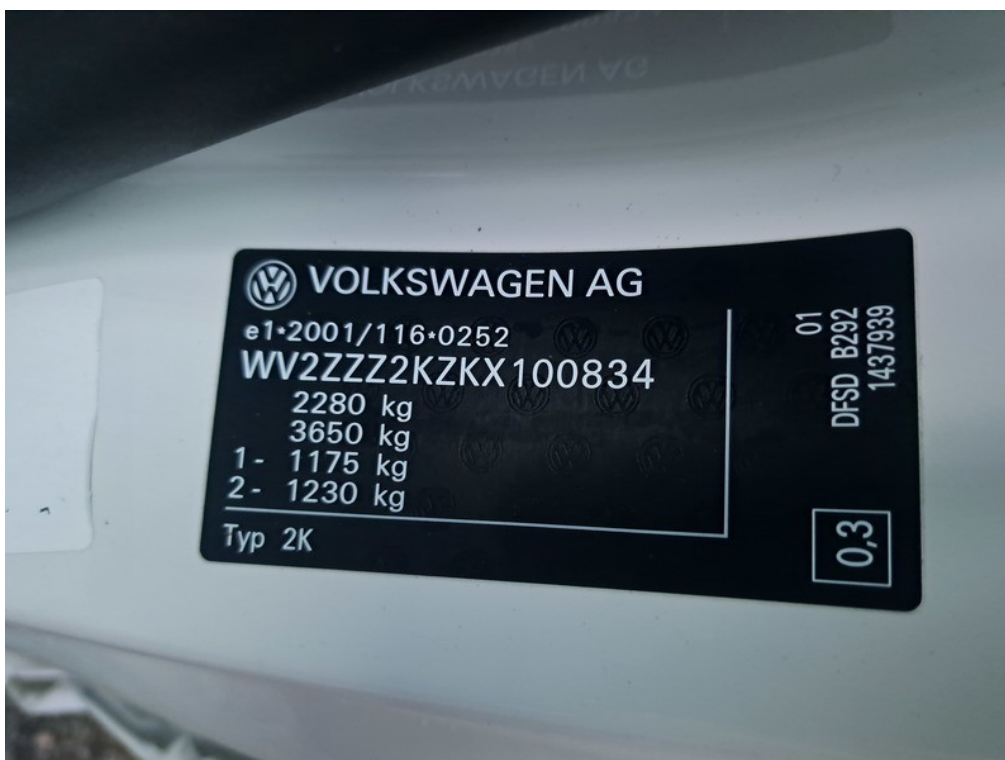


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

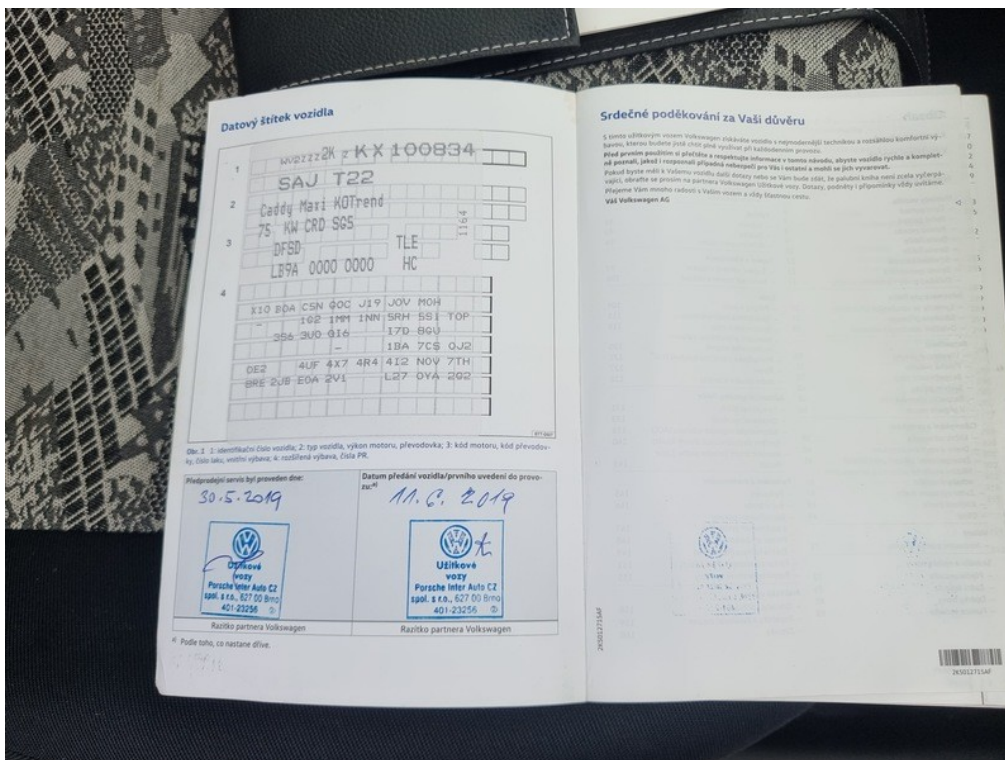

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Disk kola ocel 4ks - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Práh pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Víko motoru - Lak
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



7 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Těsnění LP dveří - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Volant - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Kryt zadního čela - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



- 11 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 12 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 13 **Výplně zad.křídla.dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Hluková izolace stěny motorového prostoru - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Manžeta řadicí páky - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



16 Výplň PP dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:


Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16

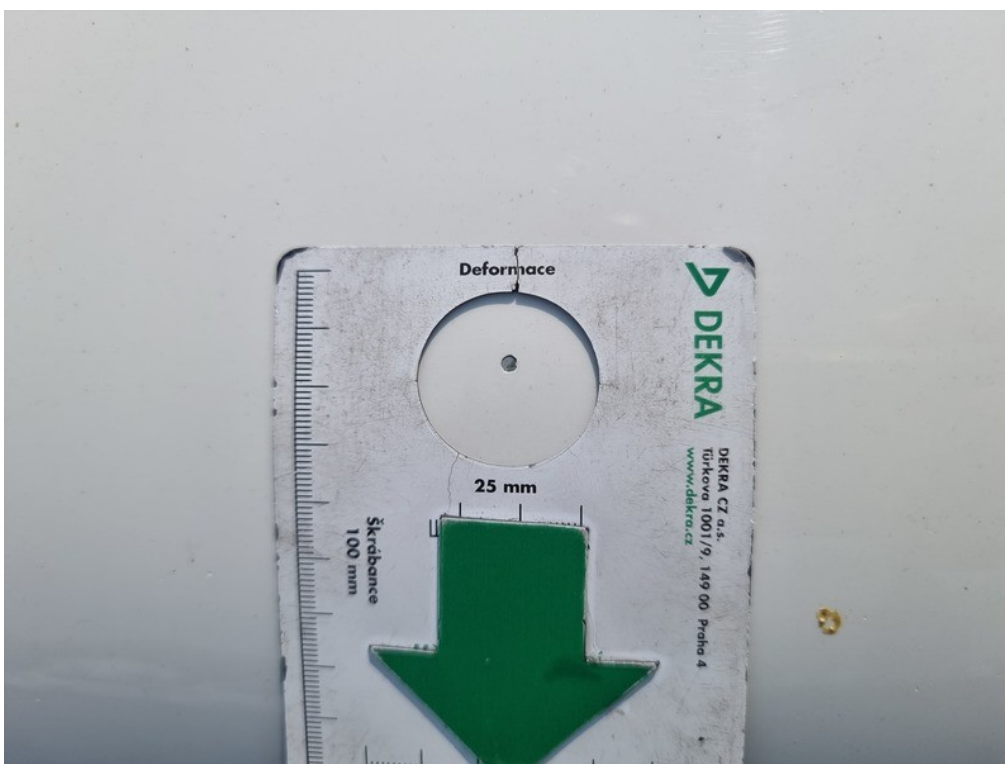

17 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: