

Expertise LKW

Vertragsnummer: 802.0079.656

FIN: ZCFA61AD602634775

Kennzeichen: SR-DY 637



Fahrzeugdaten

Hersteller	Iveco	Euro Norm	EURO VI
Typ/Modell	LKW > 3,5t / Eurocargo	Hubraum (ccm) / Zylinder	4.485 /
Aufbau / Ausführung	Koffer	Motorleistung (kW)	137
Fahrerhaus	Doppelkabine	Getriebe	Manuell
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	5.380
Erstzulassung	15.04.2015	Gesamtgewicht	7.490
Laufleistung	86.244 km / abgelesen	Radstand (mm)	4.185
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	4.770 x 2.500 x 2.380
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	// 02.26	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/75 R17.5 126/124M	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Uniroyal	9 / 8 mm
2.	215/75 R17.5 126/124M	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	10 / 11 / 11 / 13 mm

Wertrelevante Ausstattung

Koffer, Ladebordwand, Radio mit CD, Klimaanlage, Beifahrerdoppelsitzbank, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Maulkupplung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Verkleidungen/ Abdeckungen	B-Säule links Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern
2 Getriebe	Schaltmanschette - gebrochen / gerissen - erneuern
3 Koffer	Seitenwand links - Löcher - instandsetzen
4 Koffer	Seitenwand rechts - Löcher - instandsetzen
5 Zusatzleuchte	Arbeitsscheinwerfer - ohne Funktion - erneuern
6 Zusatzleuchte	Rundumleuchte (Blinkt nicht, leuchtet nur) - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen
7 Koffer	Stirnwand - Löcher - instandsetzen
8 Instrumententafel	Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern
9 Sonstiges	UVV LBW - abgelaufen - durchführen
10 Fahrerhaus	A-Säulenverkleidung links außen - gebrochen / gerissen - erneuern
11 Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motorkontrolle, Folgekosten möglich) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen
12 Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
13 elektrisches System	Batterie (Fahrzeug musste fremd gestartet werden) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
14 Fahrerhaus	Frontklappe - gebrochen / gerissen - erneuern
15 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Eckbeplankung unterhalb rechts - verformt - aufbereiten



Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

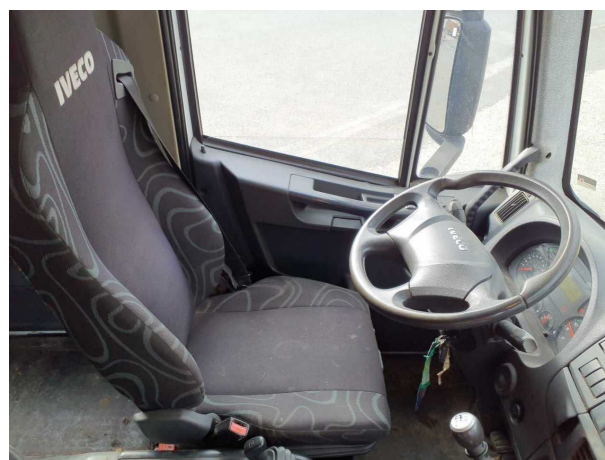


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum

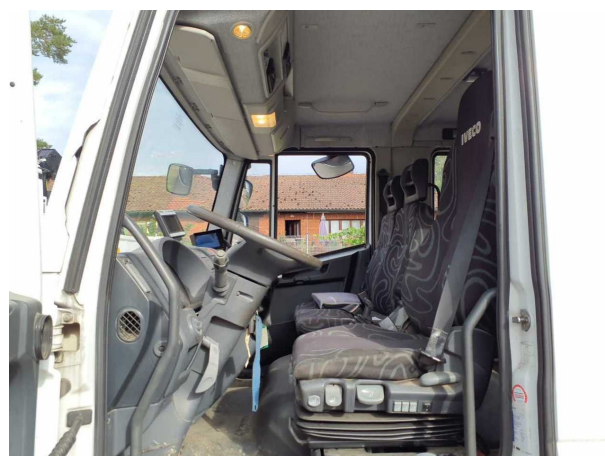


Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum

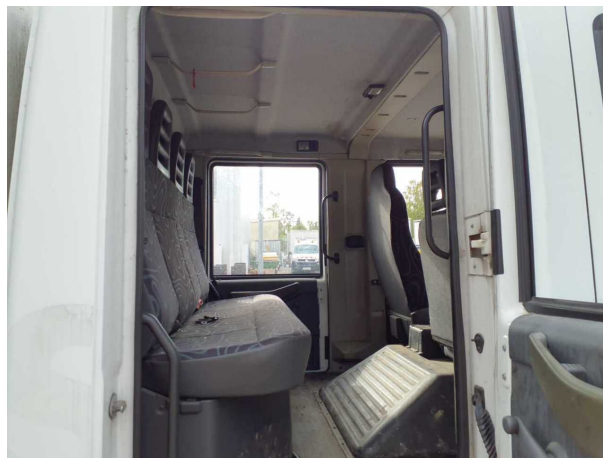


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Seitenansicht

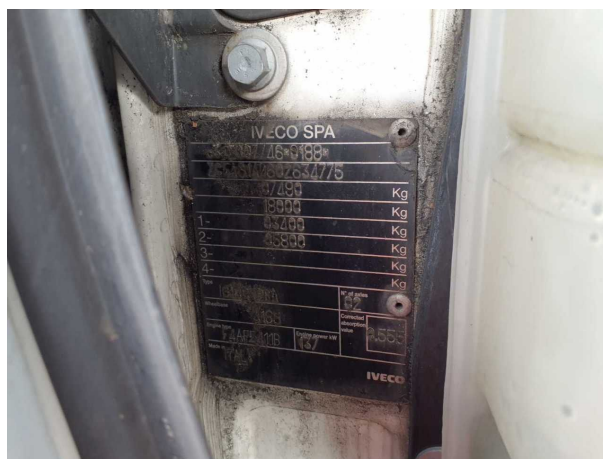


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

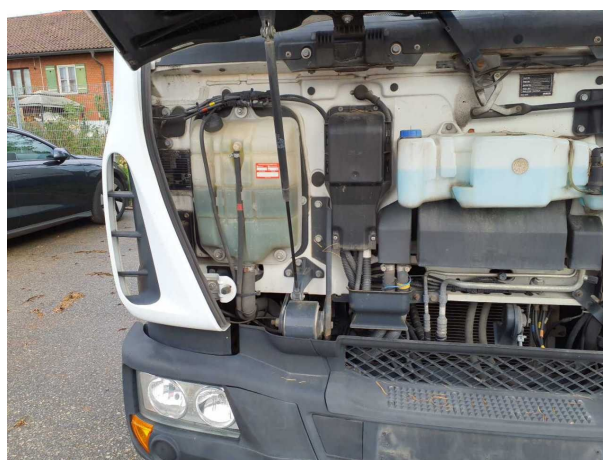


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

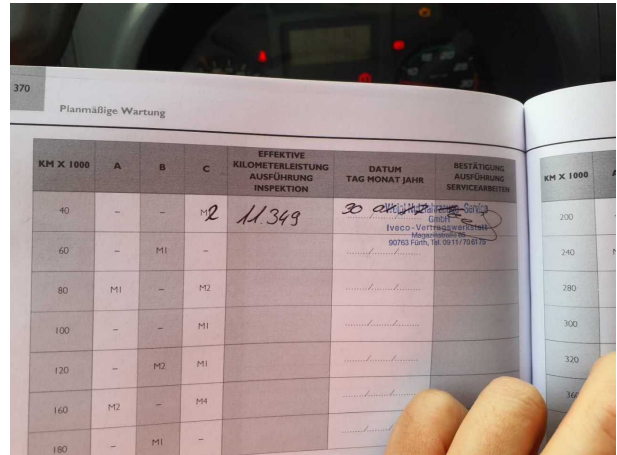


Abbildung 20: Sonstiges

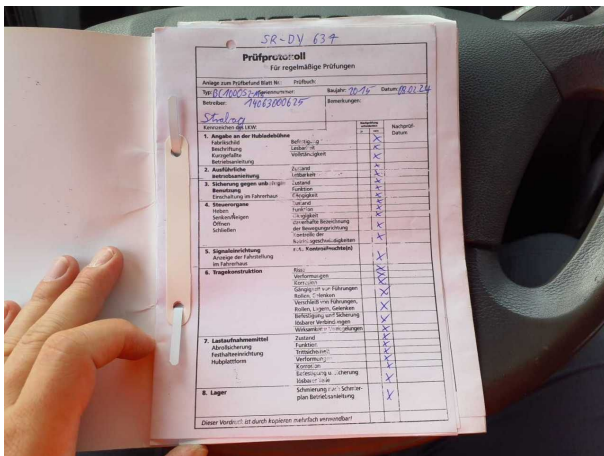


Abbildung 21: Sonstiges

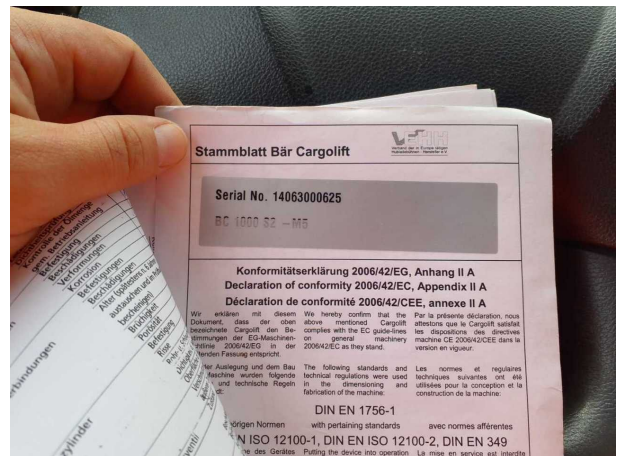


Abbildung 22: Sonstiges

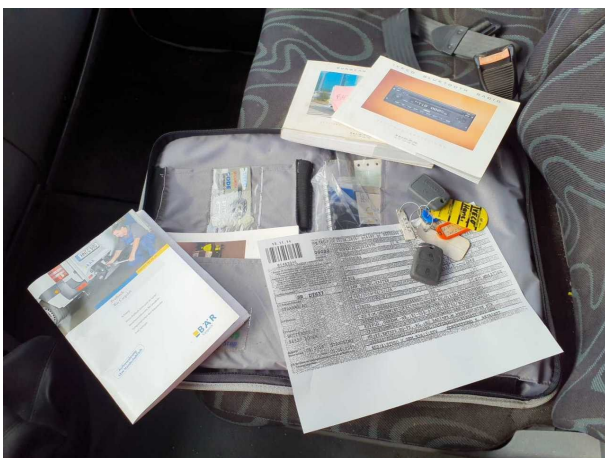


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

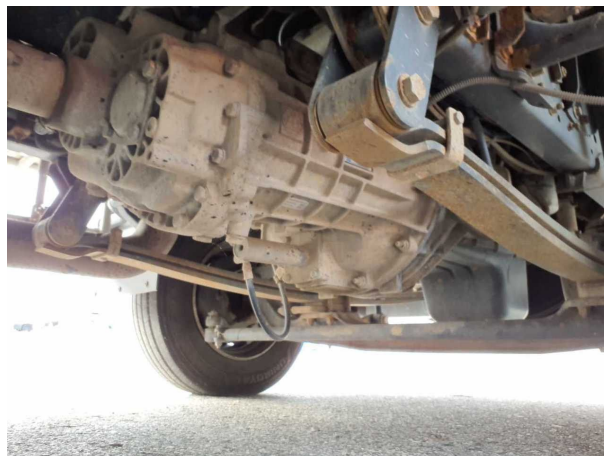


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

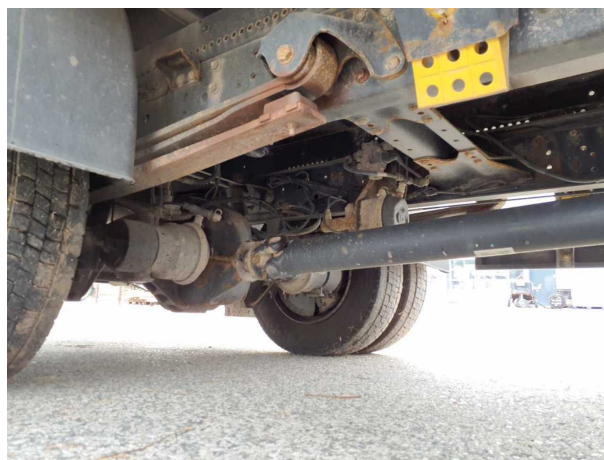


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

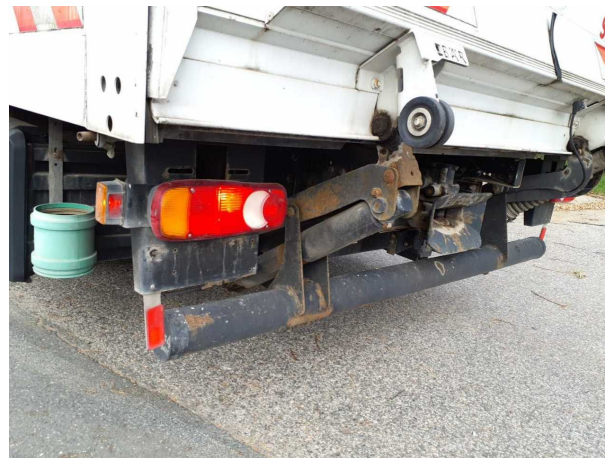


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

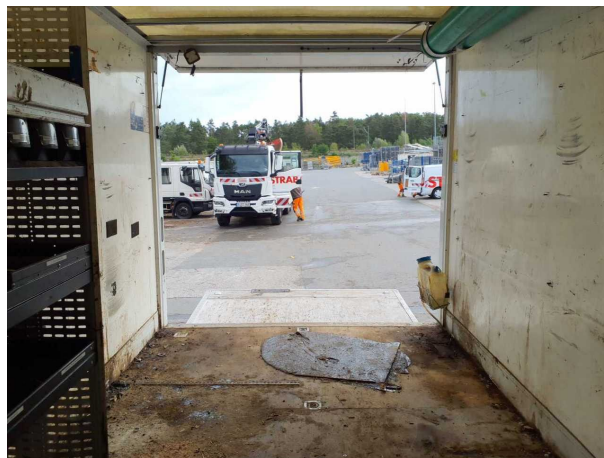


Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

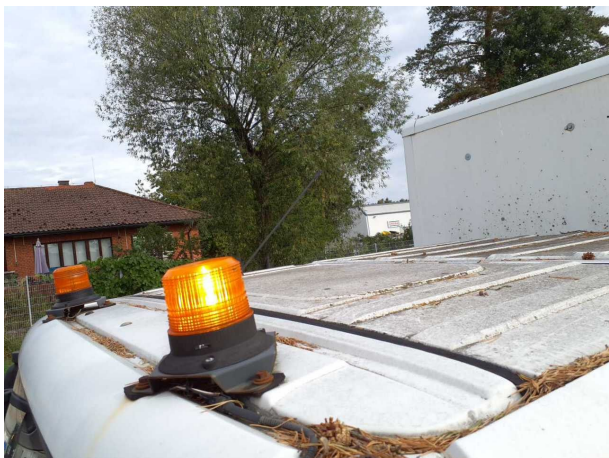


Abbildung 43: Sonstiges



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links
Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links
Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Getriebe: Schaltmanschette - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Koffer: Seitenwand links - Löcher -
instandsetzen



Beschädigung 3: Koffer: Seitenwand links - Löcher -
instandsetzen

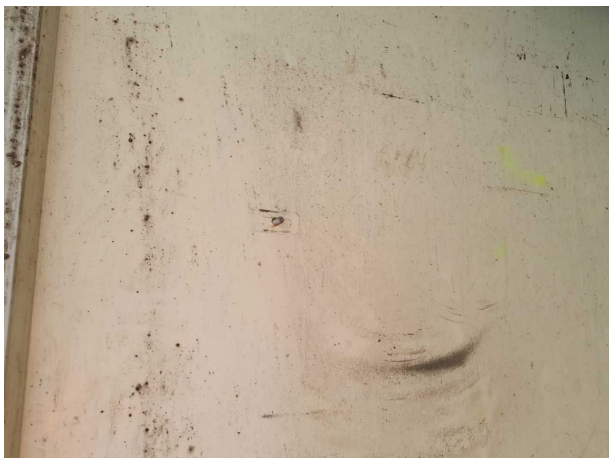


Beschädigung 3: Koffer: Seitenwand links - Löcher -
instandsetzen



Beschädigung 3: Koffer: Seitenwand links - Löcher -
instandsetzen



Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher -
instandsetzen

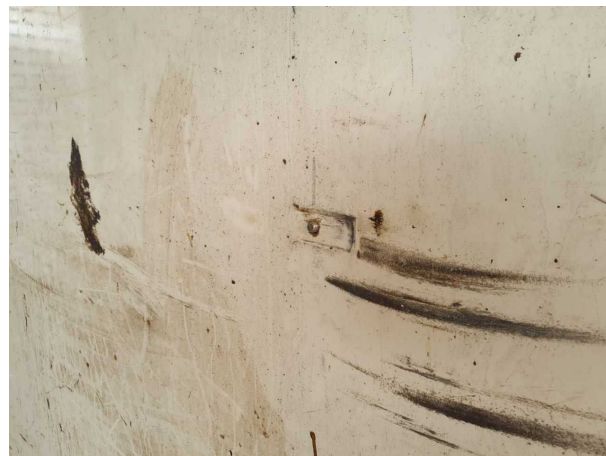

Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher -
instandsetzen



Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher -
instandsetzen



Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher -
instandsetzen




Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher - instandsetzen



Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher - instandsetzen



Beschädigung 4: Koffer: Seitenwand rechts - Löcher - instandsetzen

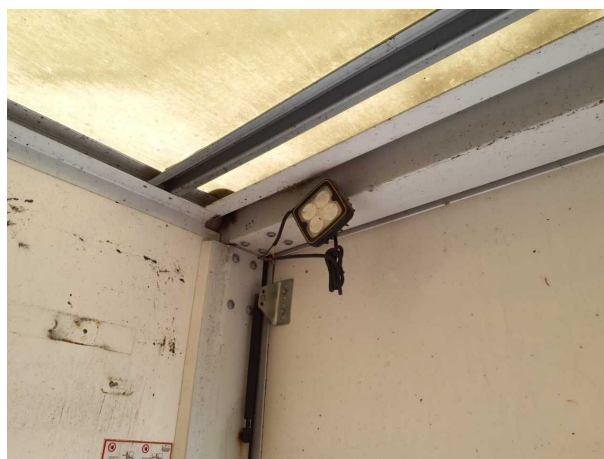

Beschädigung 5: Zusatzleuchte: Arbeitsscheinwerfer - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung 5: Zusatzleuchte: Arbeitsscheinwerfer - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung 6: Zusatzleuchte: Rundumleuchte (Blinkt nicht, leuchtet nur) - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 7: Koffer: Stirnwand - Löcher - instandsetzen



Beschädigung 7: Koffer: Stirnwand - Löcher - instandsetzen



Beschädigung 7: Koffer: Stirnwand - Löcher - instandsetzen



Beschädigung 8: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Fahrerhaus: A-Säulenverkleidung links außen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Fahrerhaus: A-Säulenverkleidung links außen - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 11: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrolle, Folgekosten möglich) - leuchtet - befunden ggf.



Beschädigung 14: Fahrerhaus: Frontklappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 14: Fahrerhaus: Frontklappe - gebrochen / gerissen - erneuern

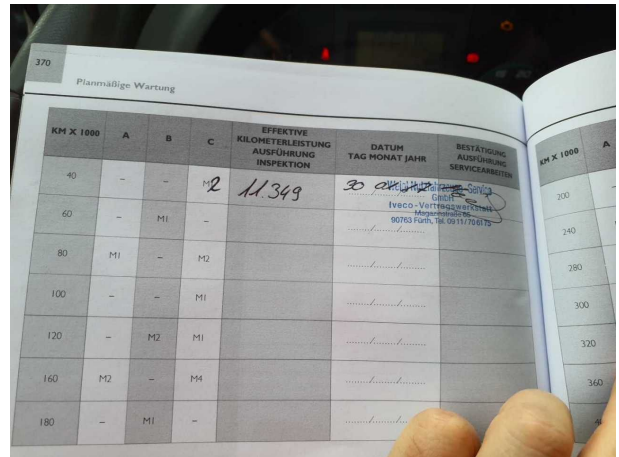

Beschädigung 15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Eckbeplankung unterhalb rechts - verformt - aufbereiten



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Eckbeplankung unterhalb
rechts - verformt - aufbereiten