

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8P33371	VIN:	W1K2052151G021077
Model vozidla:	Mercedes-Benz Třída C Combi	Provedení:	C 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1950
Maximální výkon (kW):	143	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	9	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2020-04-06
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	211082 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 136 µm; LP blatník 151 µm; LP dveře 122 µm; LZ dveře 138 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 138 µm; PZ bok 116 µm; PZ dveře 148 µm; PP dveře 136 µm; PP blatník 151 µm; Střecha 136 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: Adaptivní brzdové světlo, airbag boč. (Sidebag) vpředu, airbag hlavový (airbag okenní), airbag kolenní strana řidiče, airbag pánevní vpředu (Pelvisbag), airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa pro telefon (GPS), audiosystém Audio 20 (s barevný displej), brzda park. el., clony sluneč. s zrcátko (osvět.), dveře za. výklop. s automat. systém otvírání a zavírání, elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, kamera zpětná, kapota motoru aktivní, karoserie: 5-dv., Keyless Go startovací systém (bezklíčový startovací systém), klimatizace autom. (Thermatic 2-zónový), komunikační modul (LTE) příprava Mercedes me connect, kontr. systém tlaku v pneu, Mercedes-Benz tísňové volání, monitorování vozu (satelitní systém vyhledávání vozidel), motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT, nádrž paliv.: zvětšený, obložení zavaz./náklad. prostoru včetně síť bezpeč., opěrka sedadla za. dělený / skláp., opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka, paket Interiér-Světla, paket Komfortní sedadlo (opěry páteře beder, vpředu, el. nastav.), paket Odkládání (držák nápojů vpředu), pneu opr. sada (Tirefit), Pomocný systém řidiče: Agility Select / Dynamic Select (přepínač jízdního režimu), Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: Attention-Assist (sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert)), Pomocný systém řidiče: dopravní informační systém Live Traffic, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce brzd (Collision Prevention Assist), potah střechy vnitř. látka, počítač cestovní, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka aut. - (9-stup.), přímé řízení s variabilním posilovacím asistentem, rohožky velur, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emise Euro 6d, schránka odkl./přiruční pod podlahu ložného prostoru, sedadlo vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu vpravo el. nastav., Setup vozidla (služby online / Apps), sklo atermické / zadní sklo ESG, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. s komfortní řazení, start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světlo denní potkáv. LED, světlomet LED High Performance, světlomet s integrov. funkcí denního svícení, Systém SCR (Technologie AdBlue), tempomat, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., USB propojení vzadu, volant (kůže), volant (Sport) s multifunkce, zamykání centr. s ovládání dálk., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zařízení výstražné / ukazatel stavu pro pásy bezpeč. vzadu, zjištění obsazení sedadla pro airbag strana spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka), úprava modelu (facelift) s kód. úroveň výbavy a designu Avantgarde (nosič střes. podél, (hliník), podvozek Komfort (Agility Control), Disky LM, ráfek z leh. slitiny)
Speciální výbava: Avantgarde interiér (paket Interiér-Světla, vybavení interiér: díly ozd. hliník, potah střechy vnitř. látka, potah sedadla / čalounění: látka / imitace kůže Artico, kapsa na mapy na sedadlo př.), obrazovka, paket Konektivita, paket Parkování (Pomocný systém řidiče: aktivní asistent park., kamera zpětná), paket Zrcátko (zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko zpět. vni. a zrcátko vněj. levý s ztmavování automat.), příprava systém navigač. (Garmin MAP Pilot), přístroj sdružený s variabilní displej (Widescreen Cockpit), skla boč. za. a zadní sklo tón., systém služeb: rozšířené navigační služby, Touchpad s otočné tlačítko (konzola stř.), zrcátko vněj. s asistent mrtvého úhlu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/50 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Continental	225/50 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Continental	225/50 R 17	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	225/50 R 17	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Blikač boční P zpětného zrcátka	Prasklina	Vyměnit
4	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
5	Plynokapalinové vzpěry víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
6	Lišta čelního skla levá	Lak	Lakovat
7	Lišta čelního skla pravá	Lak	Lakovat
Ostatní			
8	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
9	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

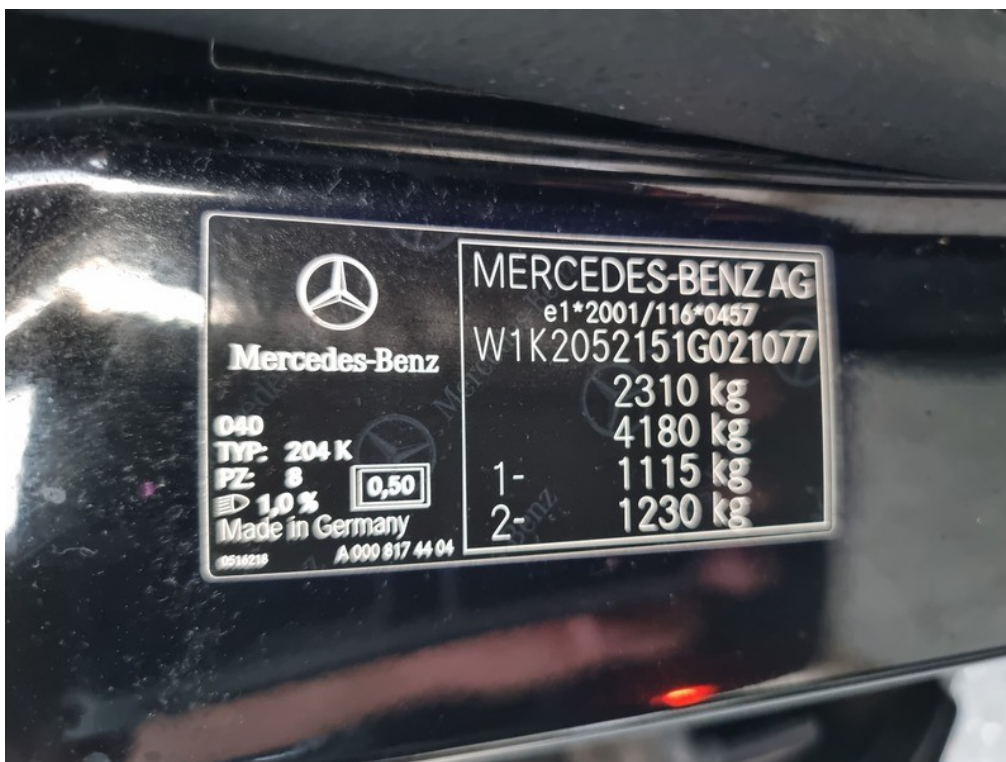

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



- 3 Blikač boční P zpětného zrcátka - Prasklina**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 Plynokapalinové vzpěry víka motoru - Opotřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Lišta čelního skla levá - Lak
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Lišta čelního skla pravá - Lak
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: