


DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

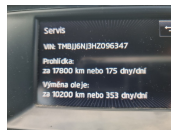

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AA3848	VIN:	TMBJJ6NJ3HZ096347
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.4 TDI EU6, Ambition Green tec
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1422
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2017-02-02
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	279160 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 139 µm; LP blatník 188 µm; LP dveře 131 µm; LZ dveře 141 µm; LZ bok 132 µm; Z víko 148 µm; PZ bok 125 µm; PZ dveře 139 µm; PP dveře 123 µm; PP blatník 189 µm; Střecha 138 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), audiosystém Blues (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF, mřížka chladiče s okraj chrom., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, paket Výbavy: Green tec, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, schránka odkl./přiuční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškové nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedadla, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný **Speciální výbava:** nosič střeš. podél., paket Výbavy: Plus(klimatizace, držadlo řidič/volici páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže, volant (kůže - 3-paprsky)), potah sedadla / čalounění: látka Ambition červená, rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., Tažné zařízení (odním.koule), trysky oštrikovače skla vyhř., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zařiz.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Continental	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Continental	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PZ	Continental	185/60 R 15	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		8

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Práh levý	Deformace	Opravit
	Poznámka: + koroze.		
3	Rám LP dveří	Závada	Vyměnit
4	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
5	Bočnice zadní levá	Škrábance	Opravit
6	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
7	Víko zavazadlového prostoru	Koroze	Lakovat
8	Bočnice zadní pravá	Koroze	Lakovat
9	Práh pravý	Koroze	Lakovat
10	Blatník přední pravý	Deformace	Opravit
	Poznámka: + koroze.		
11	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
12	Madlo kliky LP dveří	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
13	Volant	Opotřebení	Vyměnit
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
16	Ruční brzda	Opotřebení	Vyměnit
17	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
19	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
20	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
21	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
22	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
23	Výplň PP dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
24	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
25	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
26	Interiér	Znečištěno	Čištění
27	Horní kryt motoru	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: Část krytu ulomená.		
28	Klíč od vozidla	Opotřebení	Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany

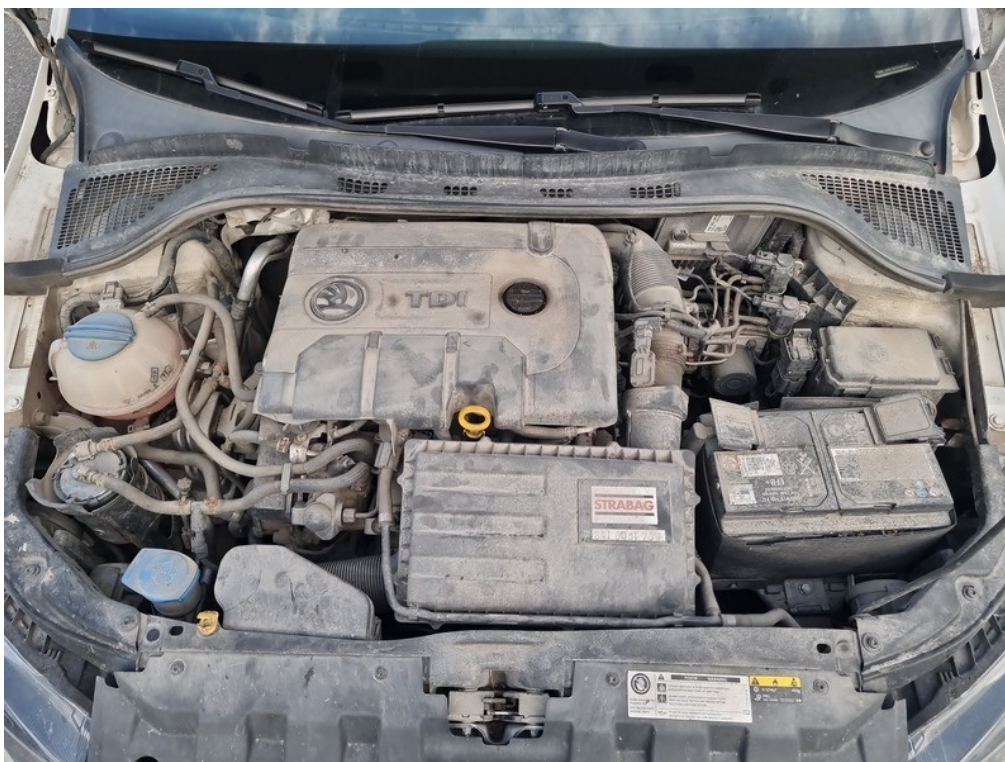


Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek

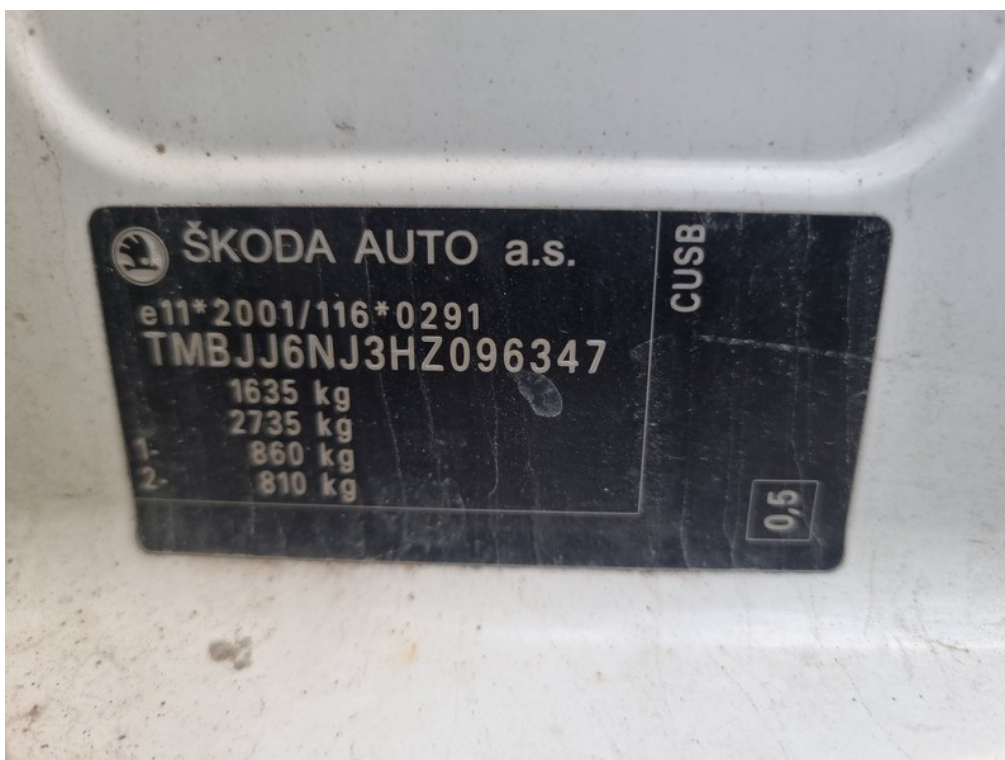

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

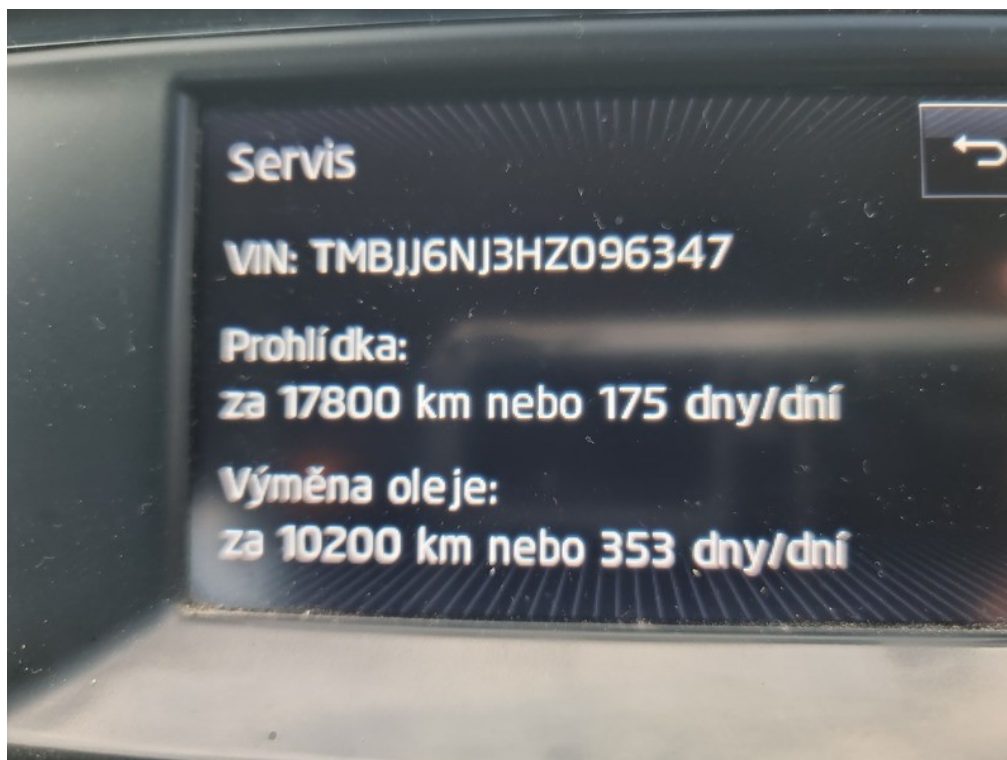

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Práh levý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + koroze.



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Rám LP dveří - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Víko zavazadlového prostoru - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Bočnice zadní pravá - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Práh pravý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Blatník přední pravý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + koroze.



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 16 **Ruční brzda - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



18 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 19 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Hluková izolace víka motoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



25 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Horní kryt motoru - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: Část krytu ulomená.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Klíč od vozidla - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: