

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	2AP2124	VIN:	WDB9066351S627572
Model vozidla:	Mercedes-Benz Sprinter Skříň	Provedení:	313 CDI EU5, (EURO 5)
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2143
Maximální výkon (kW):	95	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2011-12-06
Platnost tech. kont. do:	2028-04-00	Počet míst na sezení:	2
Stav tachometru:	256298 Km Na základě informace	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 97 µm; LP blatník 84 µm; LP dveře 98 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 92 µm; Z víko 91 µm; PZ bok 93 µm; PZ dveře 99 µm; PP dveře 96 µm; PP blatník 88 µm; Střecha 91 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., Adaptivní brzdové světlo, airbag strana řidiče, akumulátor 74 Ah, asistent brzdový, displej pro hladinu kapaliny nádrže ostřikovače, druh pohonu: pohon za., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře zadní křídlové (úhel otevření 180 stupeň), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr částic, fixování nákladu / upínací oka, imobilizér, indikátor servisních intervalů Assyst, karoserie/nástavba skříň výškový prostor standard(dveře křídlové na zad vozidla zvýšený a vysoká střecha), maximální celková hmotnost 3,50 t, motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm3), nádrž paliv.: hlavní nádrž 75 Ltr., obložení stropu v kabina řidiče., paket Kouření, pojistka zámku dv. dětská, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 6-rychl. - TSG (Eco Gear), regulace světlometů, rozvor 4325 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5, sedadla v řidičové kabině: sedadlo spolujezdce s opěrka loketní, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěrka loketní, servofřízení, sklo atermické, skříňka odkl. uzamykatelný, spouštěč okna el. dvojitý, systém bezpečn. pásů s zařízením výstražné (strana řidiče), systém brzdový s ABS+ASR, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. s integr. směrovka

Speciální výbava: lapač nečistot vpředu, lapač nečistot za., náprava př. zesílený, obložení stropu, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: standard, okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, vpředu levý, okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, vpředu vpravo, podlaha dřev. v ložný prostor, potah sedadla / čalounění: koženka (kabina řidiče:), příprava rádia(dvoucestný reproduktor vpředu), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rohožky kabina, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 3.sedadl.lavice, úzký(komfort-opěrky hlavy kabina), sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, stabilizátor vpředu zesílený, stabilizátor za., stěna ložn. prostoru odděl. mezi C-sloupky, uchycení náhradního kola pod konec rámu včetně zvedák vozidla, výbava sedadla: Isofix-systém dětské sedačky, zařízení závěsné kulové hlavice pevný, zásuvka přívěsu 13-pólový

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	235/65 R16C	Letní	8
Pneu PP	Barum	235/65 R16C	Letní	8
Pneu LZ	Barum	235/65 R16C	Letní	8
Pneu PZ	Barum	235/65 R16C	Letní	8
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	235/65 R16C		8

Datum ukončení:

2026-09-16

Datum tisku: 2026-09-30



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Blatník přední levý	Koroze	Vyměnit
3	Práh levý	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: Polep vyměnit.		
4	Kryt hrdla nádrže	Koroze	Vyměnit
5	Bočnice zadní L VELKÁ	Koroze	Lakovat
6	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Opravit
	Poznámka: Nadstandardní prvek - odstranit		
7	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Opravit
8	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
9	Bočnice zadní P VELKÁ	Koroze	Lakovat
10	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
11	B sloupek pravý	Koroze	Vyměnit
12	Blatník přední pravý	Koroze	Lakovat
13	Ovladač topení	Deformace	Vyměnit
14	Krytka nádobky ostřikovače	Chybí	Doplnit/dodat
15	Tažné zařízení	Koroze	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
16	Spodní kryt přístrojové desky	Otvor	Vyměnit
17	Volant	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
19	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
20	Akumulátor	Opotřebení	Kontrola / další diagnostika
	Poznámka: Vybitý.		
21	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

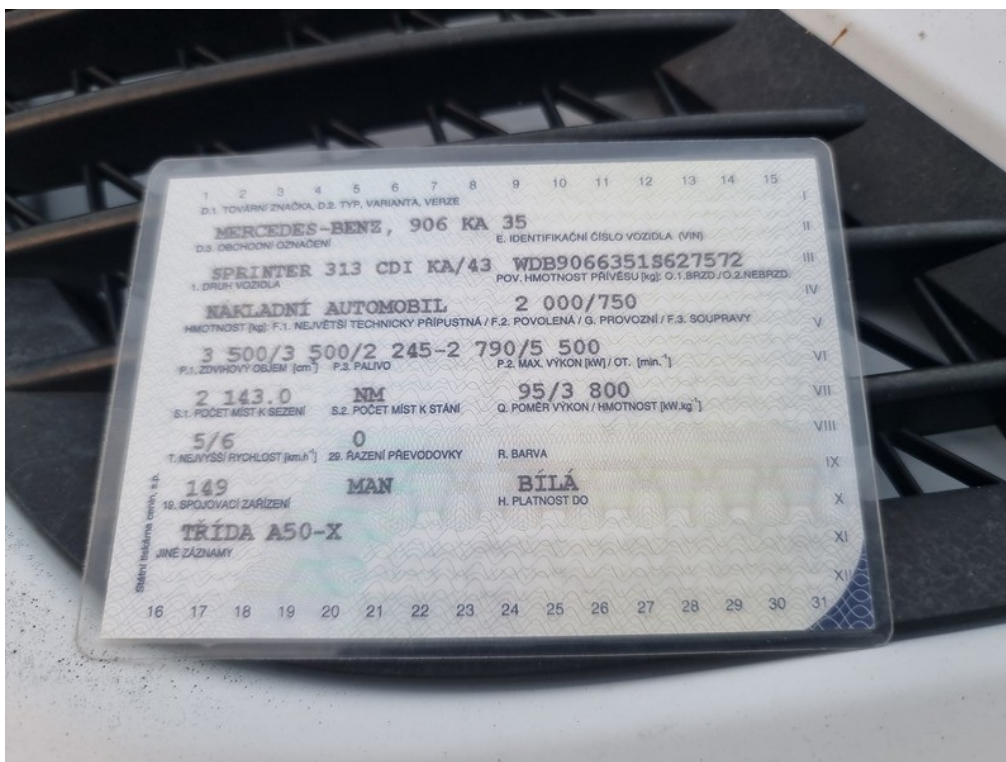

ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Vrácení:		Oprava:		Datum:	
BAG BMTI UN		Příjemce: STRABAG VELKÁ BYSTŘICE			
885/2180		NS		885/	
ŘÍŠ	SPZ: 2AP 2124	INV.Č.: 841.P			
SPRINTER	Výr.č.: WDB9066351S6 27572	carnet:			
FUNKCE ☐ ano ☐ ne	Stav km: 256 298	FUNKCE ☐ ano ☐ ne	Následná údržba: DLE UKAZATELE		
DA PNEU VE VOZIDLE				PHM: DZ PLATN	
cky	ano ne	Nátěr	ZHODNOCENÍ:		

Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Blatník přední levý - Koroze

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Práh levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: Polep vyměnit.



4 Kryt hrdla nádrže - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Bočnice zadní L VELKÁ - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: Nadstandardní prvek - odstranit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Bočnice zadní P VELKÁ - Koroze
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **B sloupek pravý - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Blatník přední pravý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Ovladač topení - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



14 **Krytka nádobky ostřikovače - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Tažné zařízení - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



16 Spodní kryt přístrojové desky - Otvor
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16




17 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

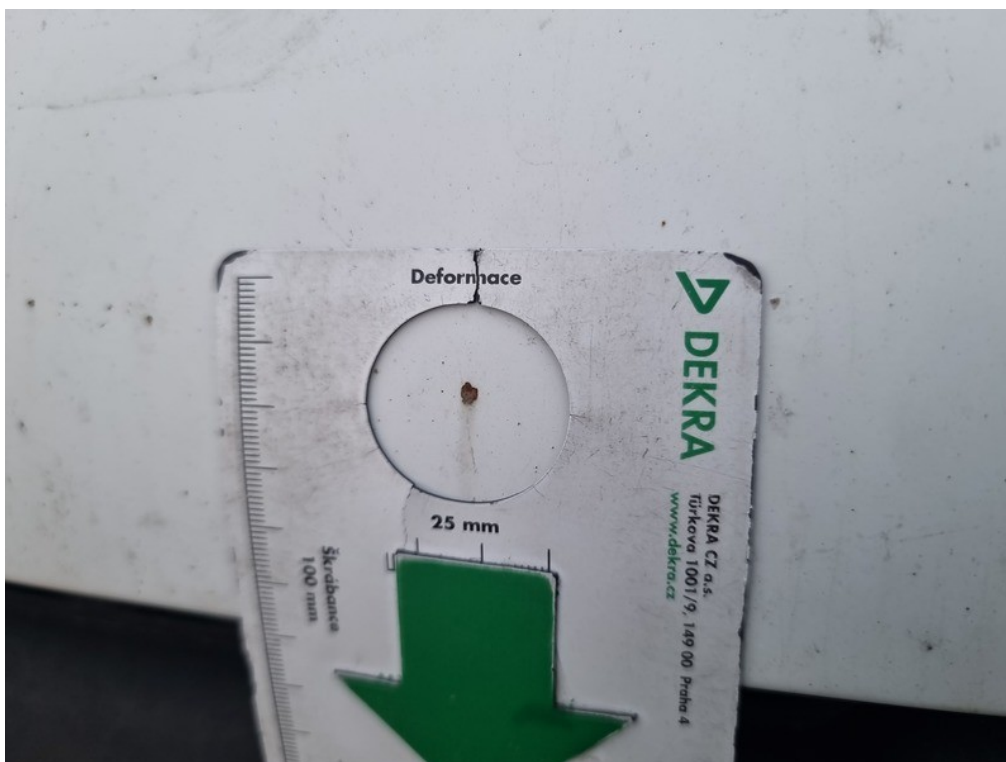

18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



19 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Akumulátor - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: Vybitý.

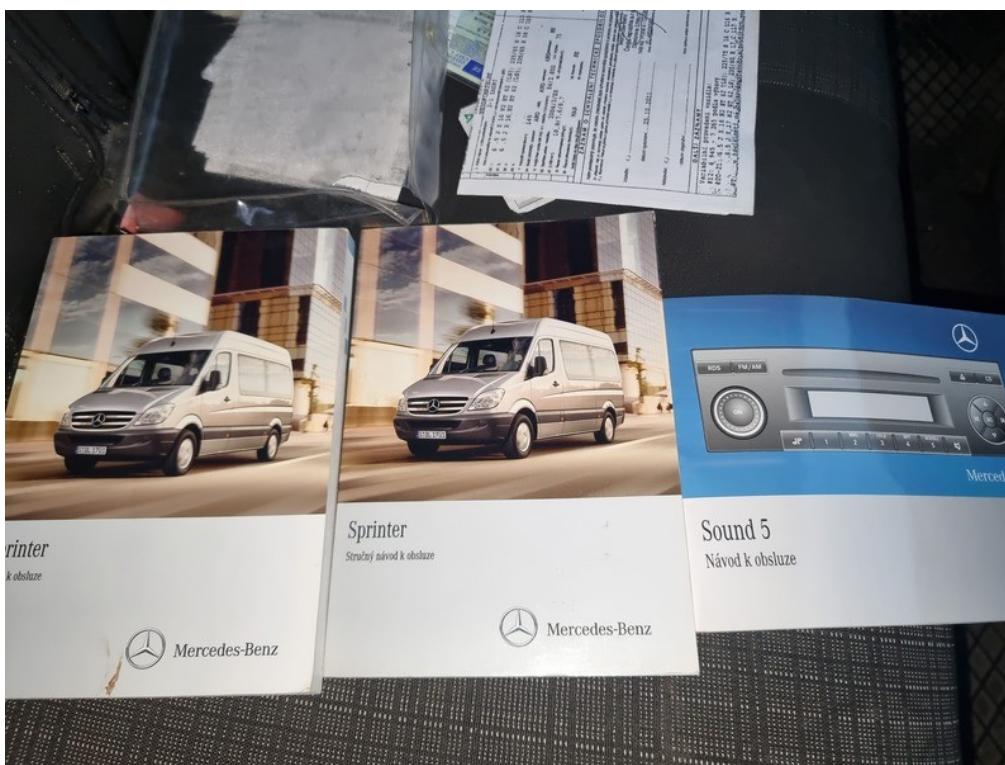

21 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: