

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AJ6121	VIN:	WV1ZZZ7HZHH169330
Model vozidla:	Volkswagen T6 Transporter	Provedení:	2.0 TDI EU6, (EURO 6)
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-07-27
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Stav tachometru:	279889 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 134 µm; LP blatník 185 µm; LP dveře 128 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 133 µm; Z víko 140 µm; PZ bok 131 µm; PZ dveře 143 µm; PP dveře 158 µm; PP blatník 146 µm; Střecha 123 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag spolujezdec odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdc, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, elektron. stabiliz. systém (ESP) s asistentem brzdový, ASR/ABS, EDS a asistent trakce rozjezdu do kopce (Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba kombi standard, kryt lišta dveří posuv., krytina podlah. v kabina řidiče: pryž, motor 2.0 Ltr. - 75 kW TDI, nekuřácká-sada, nádrž paliv.: 70 Ltr., obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: dřevní vlákno, ocelové ráfky 6,5x16, okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, vpředu a za. levý, pojistka zámku dv. dětská na toho dveře posuv., Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 5-rychl., rozvor 3400 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, servořízení, sklo atermické, sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. uzamykatelný, skříňka ve dveřích vpředu, sloupek řízení (volant) nastav., start/stop systém motor, světlo denní potkáv., verze karoserie: střecha, zadní sklo vyhř., zrcátko vněj. asfēr., levý, zrcátko vněj. konvexní, vpravo

Speciální výbava: audiosystém Composition Audio (rádio, SD karty-rozhřani, MP3 funkce opakovaného přehřani)(reproduktor (2)), dveře za. křídlové bez prosklení, maximální celková hmotnost 3,00 t, mobilní telefon rozhrani Bluetooth, okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný vpředu levý, za. bez okno, okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný vpředu vpravo, za. bez okno, otvírání vnitř. dveře za. výklop. / dveře za. křídlové, paket Elekrika 1(zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., spouštěč okna el.), paket Sedadla: 6-sedadlový, 3-3-0 (sedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdc, 2.sedadlová lavice a jednotlivé sedadlo)(sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdc, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 2.sedadlová lavice + 1 jednotlivé sedadlo), podvozek: odpružení, tlumení a stabilizátory zesílený (vhodný pro špatné cesty), registrace nákl. automobilu, regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: příprava v prostoru pro cestující (krytina podlah. v prostor pro náklad/spolucestujícího pryž, osvětlení prostoru nákl./ pro cestující osvětlení stupačky, topení v prostor pro náklad/spolucestujícího, topení příd.), sedadla v řidičové kabině: opěra beder. sedadlo řidiče, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., světlo mlhový s integrovanému světlomet natáč., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., zamykání centr. s ovládání dálk. a ovládání vnitř., zařízení závěsné kulová hlavice pevný(stabilizační program přívěsu)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65 R16C	Letní	6
Pneu PP	Continental	215/65 R16C	Letní	6
Pneu LZ	Continental	215/65 R16C	Letní	4
Pneu PZ	Continental	215/65 R16C	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	215/65 R16C		8

Datum ukončení:
2026-10-01
Datum tisku: 2026-10-02



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č. Poškozený díl

Exteriér (vnější prostor)

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední nárazník	Prasklina	Vyměnit
Poznámka: + škrábance.			
3	Madlo kliky LP dveří	Znečištěno	Čištění
4	Bočnice zadní L VELKÁ	Škrábance	Lakovat
5	Dveře zadní nákladové L křídlo	Škrábance	Lakovat
6	Dveře zadní nákladové P křídlo	Znečištěno	Čištění
7	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
8	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
9	Dveře boční posuvné P	Koroze	Lakovat
10	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
11	Práh pravý	Koroze	Lakovat
12	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
13	Střecha	Deformace	Opravit
14	Brzdové světlo střední	Prasklina	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
15	Těsnění LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
16	Sedák sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
17	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
18	Těsnění PP dveří	Opotřebení	Vyměnit
19	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Opotřebení	Vyměnit
20	Kryt zadního čela	Prasklina	Vyměnit
21	Potah sedáku zadního pravého sedadla	Vypálená díra	Vyměnit
Ostatní			
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
23	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
24	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
25	Interiér	Znečištěno	Čištění
26	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
27	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
28	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

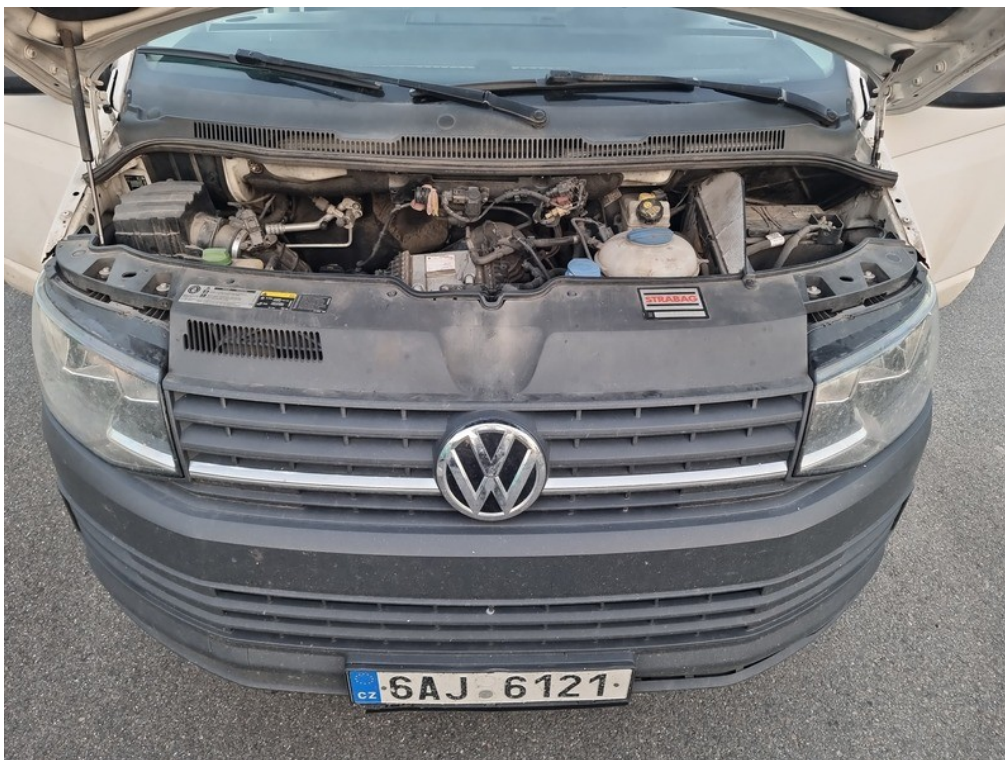

Motor



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Přední nárazník - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka: + škrábance.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Madlo kliky LP dveří - Znečištěno

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:




4 Bočnice zadní L VELKÁ - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

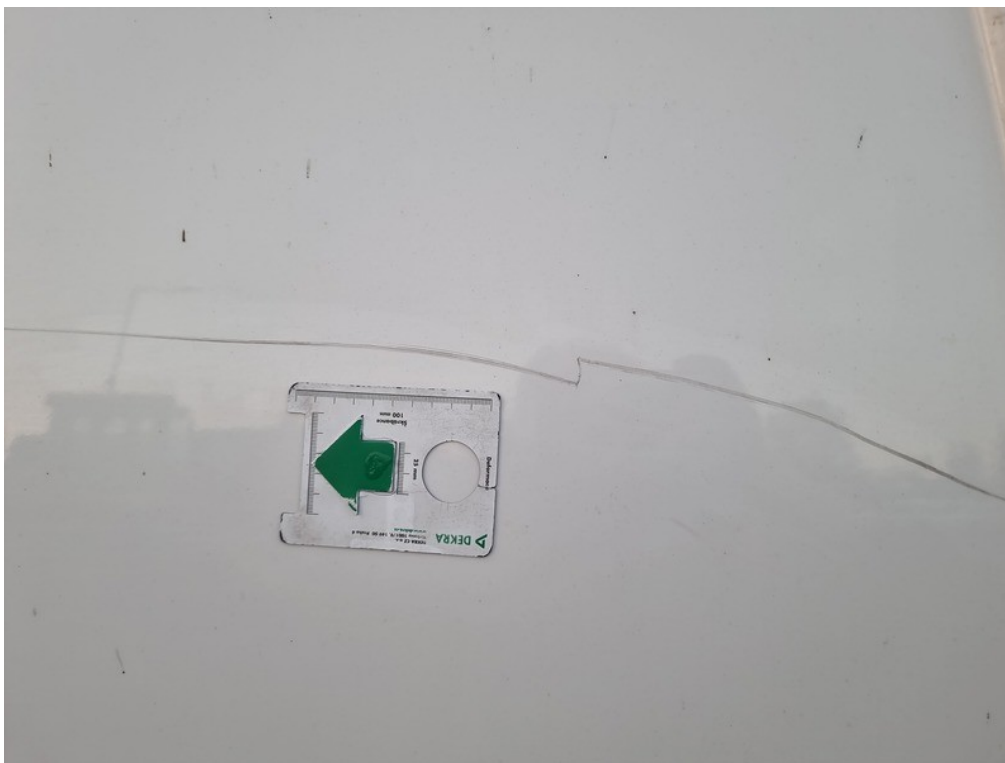

Viz popis k poškození č. 4



- 5 **Dveře zadní nákladové L křídlo - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní nákladové P křídlo - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8

Koncové světlo pravé - Prasklina

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 Dveře boční posuvné P - Koroze**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Lakovat | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Práh pravý - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



13 Střecha - Deformace

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Brzdové světlo střední - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



16 Sedák sedadla řidiče - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16




Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16

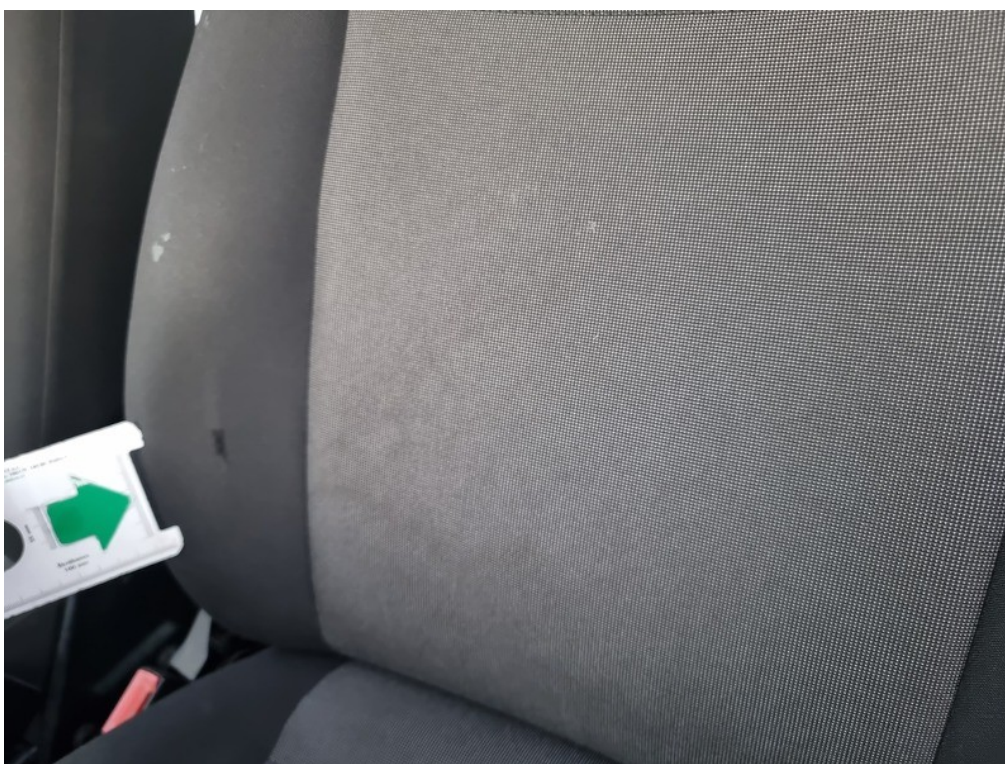

17 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Těsnění PP dveří - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



19 Hluková izolace stěny motorového prostoru - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Kryt zadního čela - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Potah sedáku zadního pravého sedadla - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



23 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



25 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: