

DEKRA CZ a.s.

Třčkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AS3103	VIN:	WF0GXXTTGGFE36908
Model vozidla:	Ford Transit Combi	Provedení:	FT 350 2.2 TDCi DPF EU5, 350 L2 Trend FWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2198
Maximální výkon (kW):	92	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2015-04-28
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	9
Stav tachometru:	256425 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 222 µm; LP blatník 103 µm; LP dveře 101 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 115 µm; Z víko 126 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 108 µm; PP blatník 117 µm; Střecha 114 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2. akumulátor, 3. světlo brzd., airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), airbag strana řidiče, alternátor 150 A, audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkčním displejem (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), druh pohonu: pohon př., druhý klíč s ovládáním dálk. skláp., držadlo řidič/volicí páky kůže, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové s prosklením (úhel otevření 180 stupňů) (zadní sklo vyhř.), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba kombi výškový prostor standard, klimatizace, kontr. systém tlaku v pneu, kryt kol, krytina podlah.: pryž v prostor pro náklad/spolucestujícího (kompl.), lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče; místo produkce: Otosan, mřížka chladiče stříbrný, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, paket sedad. 13: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičově kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová, paket viditelnost 1 (zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, počítac palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3300 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Stage 5 / Euro a 5, servořízení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., start/stop systém, stupáčka za. integr., stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet mlhový, světlomet natáč. v světlomet, topení s přepínání cirkulace vzduchu, verze karoserie: středně vysoká střecha, volant (kůže), zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. el. sklopny.

Speciální výbava: sestava se specifickým zamykání centr. (dvojitý systém zamykání), zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA))

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/75 R16C	Zimní	6
Pneu PP	Continental	235/75 R16C	Zimní	6
Pneu LZ	Continental	235/75 R16C	Zimní	8
Pneu PZ	Continental	235/75 R16C	Zimní	8
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	235/65 R16C		6

Datum ukončení:

2026-10-01

Datum tisku: 2026-10-02



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č. Poškozený díl

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Práh levý
3	Střecha
4	Zadní nárazník
5	Tažné zařízení
6	Dveře zadní nákladové P křídlo
7	Dveře boční posuvné P
8	Práh pravý
9	Malé sklo pravého zrcátka
10	Blikač boční P zpětného zrcátka
11	Přední nárazník
12	Maska

Poznámka: Nelícuje.

Interiér (vnitřní prostor)

13	Volant
14	Řadicí páka
15	Regály v nákladovém prostoru
16	Těsnění víka zav. prostoru
17	Přístrojová deska

Ostatní

18	Přední část vozidla
19	Celková plocha karoserie
20	Klíč od vozidla
21	Interiér
22	Nákladový prostor
23	Motor

Poznámka: Dle informace vysoká spotřeba oleje.

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Deformace
Deformace
Koroze
Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace
Deformace
Škrábance
Škrábance

Způsob opravy

Opravit
Lakovat
Opravit
Vyměnit
Lakovat
Lakovat
Opravit
Lakovat
Vyměnit
Vyměnit
Vyměnit
Lakovat
Vyměnit
Vyměnit
Odstranit
Vyměnit
Vyměnit
Opravit
Vyleštit
Doplnit/dodat
Čištění
Čištění
Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

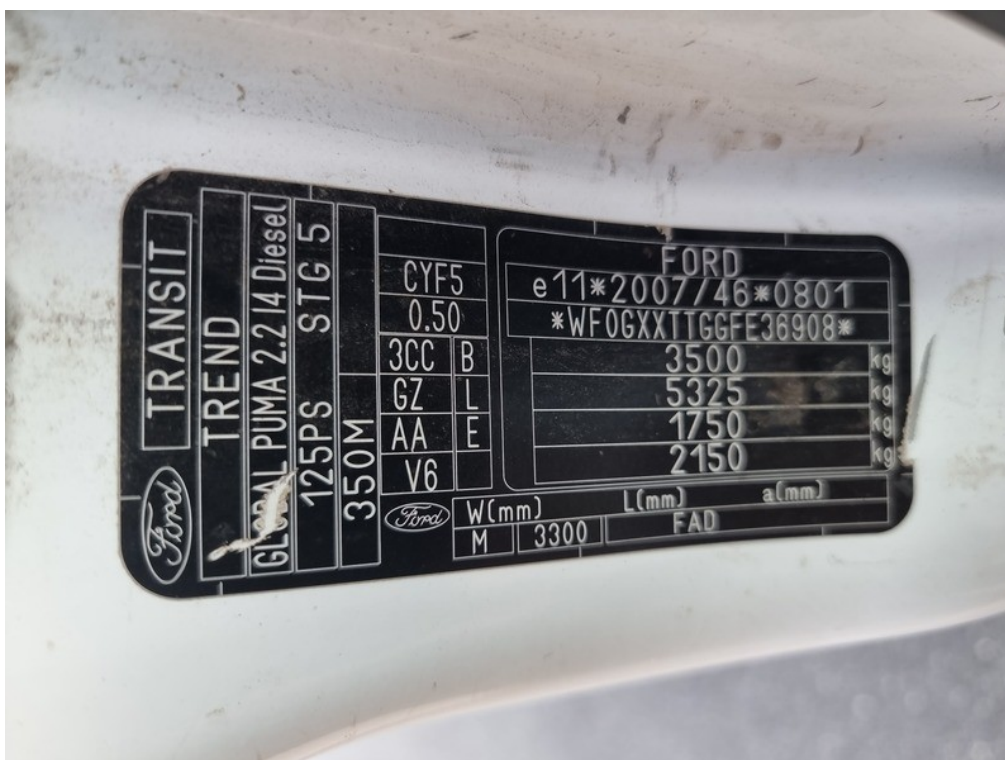

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

Vše o Vašem vozidle	
Vozidlo: FORD K-V C2 7020S	Registrační značka: 4AS 31 03
Identifikační číslo vozidla: WFO6XTTG6FE36B8	Datum první registrace: 28.4.2015
Typ motoru: 22720 / 1254	Typ převodovky: 6s - MECHANICKÁ
Označení barvy: Bílá FORD K-V	Označení úpravy:
Měsíc provedení roční servisní prohlídky: Květen	Maximální počet kilometrů mezi dvěma servisními prohlídkami: 50.000
Číslo smlouvy prodloužené záruky:	Datum ukončení prodloužené záruky:

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

Prohlídka před předáním vozu

Razítko prodejce:
AUTO IN
AUTOMOTIVNÍ PRŮMYSL A SERVIS
AUTO IN s.r.o.
registrační 192 820 09, Pardubice
DIČ: CZ3888688, tel.: 480 775 076
www.fordauto.cz

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 17. 6. 2025

Vzdálenost:

Číslo faktury:

Podpis:

Příští servisní prohlídka:

Razítko prodejce:
Autoservis PRONTO
provozovna: Lidická 1123/226
370 07 České Budějovice
tel.: 386460588, mobil: 602475793
IČ: 123 21 753, DIČ: CZ480512134

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 14. 2. 2021

Vzdálenost: 139 120

Číslo faktury:

Podpis: *[Podpis]*

Příští servisní prohlídka: 159 200 / 4/2022

Razítko prodejce:
Autoservis PRONTO
provozovna: Lidická 1123/226
370 07 České Budějovice
tel.: 386460588, mobil: 721576785
IČ: 07581238, DIČ: CZ7502131241

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 13. 2. 2023

Vzdálenost: 180470

Číslo faktury:

Podpis: *[Podpis]*

Příští servisní prohlídka: 200470

Prohlídka před předáním vozu

Datum:

Vzdálenost:

Číslo faktury:

Podpis:

Příští servisní prohlídka:

Servisní knížka

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

Prohlídka před předáním vozu

Razítko prodejce:
AUTO IN
AUTOMOTIVNÍ PRŮMYSL A SERVIS
AUTO IN s.r.o.
registrační 192 820 09, Pardubice
DIČ: CZ3888688, tel.: 480 775 076
www.fordauto.cz

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 17. 6. 2025

Vzdálenost:

Číslo faktury:

Podpis:

Příští servisní prohlídka:

Razítko prodejce:
Autoservis PRONTO
provozovna: Lidická 1123/226
370 07 České Budějovice
tel.: 386460588, mobil: 602475793
IČ: 123 21 753, DIČ: CZ480512134

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 14. 2. 2021

Vzdálenost: 139 120

Číslo faktury:

Podpis: *[Podpis]*

Příští servisní prohlídka: 159 200 / 4/2022

Razítko prodejce:
Autoservis PRONTO
provozovna: Lidická 1123/226
370 07 České Budějovice
tel.: 386460588, mobil: 721576785
IČ: 07581238, DIČ: CZ7502131241

Podpis: *[Podpis]*

Datum: 13. 2. 2023

Vzdálenost: 180470

Číslo faktury:

Podpis: *[Podpis]*

Příští servisní prohlídka: 200470

Prohlídka před předáním vozu

Datum:

Vzdálenost:

Číslo faktury:

Podpis:

Příští servisní prohlídka:

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Střecha - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Tažné zařízení - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



6 Dveře zadní nákladové P křídlo - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 **Dveře boční posuvné P - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Práh pravý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



9 Malé sklo pravého zrcátka - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Blikač boční P zpětného zrcátka - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Maska - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: Nelícuje.



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Volant - Opatření**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



15 Regály v nákladovém prostoru - Nadstandardní prvek
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Těsnění víka zav. prostoru - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Přístrojová deska - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



19 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Nákladový prostor - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka: