

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AX6624	VIN:	WF0FXXTTGFGY86826
Model vozidla:	Ford Transit Combi	Provedení:	FT 310 2.0 TDCi DPF EU6, 310 L2
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	77	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2016-11-29
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	9
Stav tachometru:	241194 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 117 µm; LP blatník 224 µm; LP dveře 109 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 109 µm; Z víko 107 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 104 µm; PP blatník 143 µm; Střeška 107 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světl. brzd., airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), airbag strana řidiče, alternátor 150 A, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové s prosklení (úhel otevření 180 stupeň) (zadní sklo vyhřív.), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba kombi výškový prostor standard, kontr. systém tlaku v pneu, krytina podlah.: pryž v prostor pro náklad/spolucestujícího (kompl.), lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče., místo produkce: Otosan, nárazník lakován částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, otáčkoměr, paket sedad. 4: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3300 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 3.řada, 3.sedadl.lavice, široký, servořízení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., start/stop systém, stupačka za. integr., stěrač skla za., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, verze karoserie: středně vysoká střeška, zamykání centr. s ovládání dálk.

Speciální výbava: audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace, voz. bez stěna ložn. prostoru odděl.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65 R15C	Zimní	4
Pneu PP	Continental	215/65 R15C	Zimní	4
Pneu LZ	Continental	215/65 R15C	Zimní	7
Pneu PZ	Continental	215/65 R15C	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-05
Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ**P.č. Poškozený díl****Exteriér (vnější prostor)**

- 1 Čelní sklo
- 2 Víko motoru
- 3 Dveře LZ křídlo + lišta
- 4 Zadní nárazník
- 5 Dveře PZ křídlo
- 6 Těsnění dveří náklad.prostoru
- 7 Lem kola PZ bočnice
- 8 Rám LP dveří

Interiér (vnitřní prostor)

- 9 L+P výplň bočnic náklad.prostoru

Ostatní

- 10 Přední část vozidla
- 11 Celková plocha karoserie
- 12 Klíč od vozidla
- 13 Návod k obsluze vozidla
- 14 Motor

Druh poškození

- Štěp
- Koroze
- Deformace
- Deformace
- Deformace
- Deformace
- Škrábance
- Deformace
- Deformace
- Deformace
- Deformace
- Poškození od odletujícího kamení
- Škrábance
- Chybí
- Chybí
- Závada

Způsob opravy

- Vyměnit
- Lakovat
- Vyměnit
- Vyměnit
- Opravit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Opravit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Opravit
- Vyleštit
- Doplnit/dodat
- Doplnit/dodat
- Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

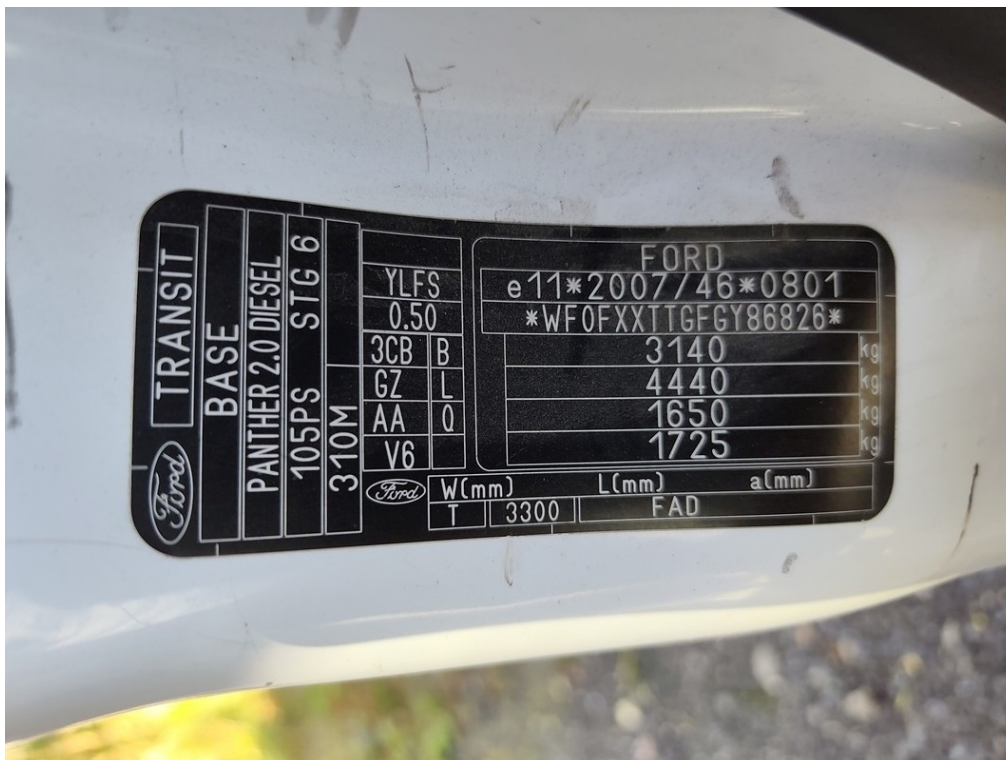

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



2 **Víko motoru - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



- 3 Dveře LZ křídlo + lišta - Deformace**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře PZ křídlo - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Těsnění dveří náklad.prostoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 7 Lem kola PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Rám LP dveří - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 **L+P výplň bočnic náklad.prostoru - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



13 Návod k obsluze vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Motor - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: